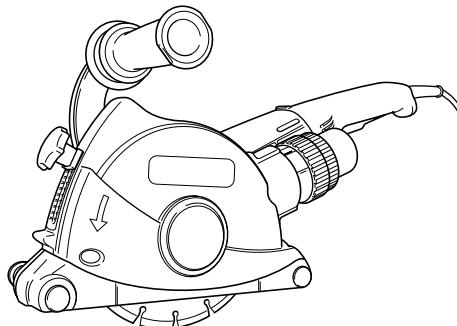

**Wall Chaser
Mauernutfräse
Rainureuse diamant
Scanalatore
Muurfrees
Rozadora
Fresadora de abrir roços**

CM 7MR • CM 7MRU • CM 7MC

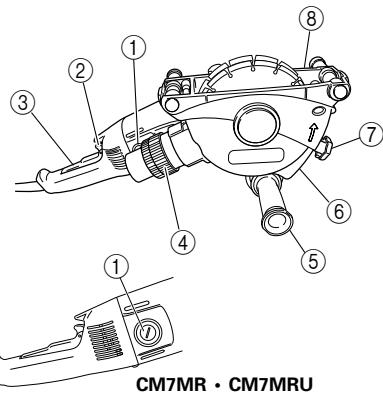
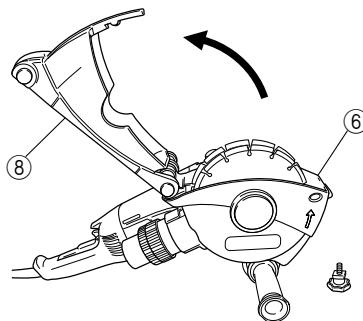
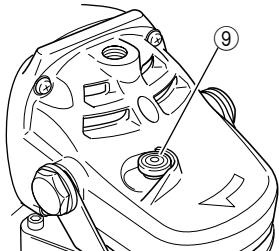
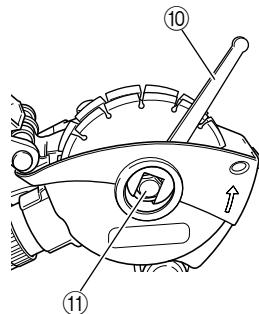
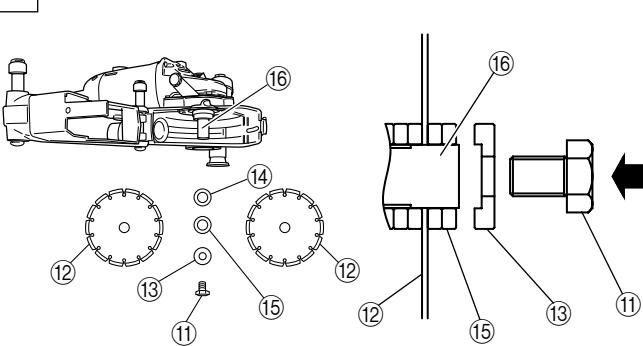
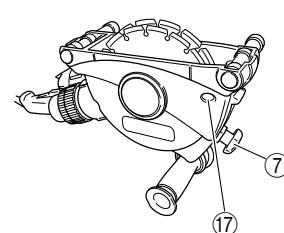


Read through carefully and understand these instructions before use.
Diese Anleitung vor Benutzung des Werkzeugs sorgfältig durchlesen und verstehen.
Lire soigneusement et bien assimiler ces instructions avant usage.
Prima dell'uso leggere attentamente e comprendere queste istruzioni.
Deze gebruiksaanwijzing s.v.p. voor gebruik zorgvuldig doorlezen.
Leer cuidadosamente y comprender estas instrucciones antes del uso.
Antes de usar, leia com cuidado para assimilar estas instruções.




**Handling instructions
Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de manejo
Instruções de uso**


Hitachi Koki

1**2****3****4****5****6**


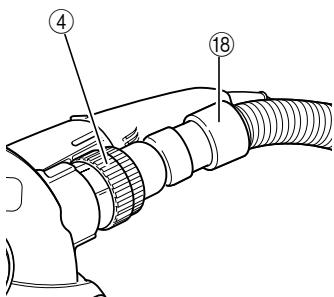
7




8

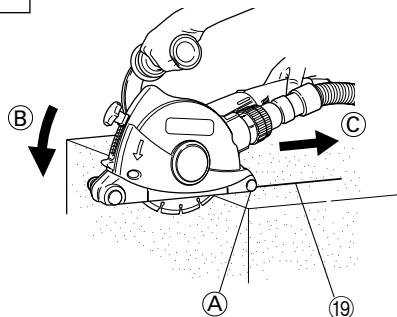

9

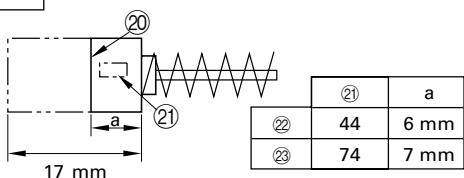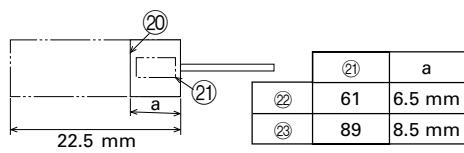CM7MR • CM7MRU**CM7MC**

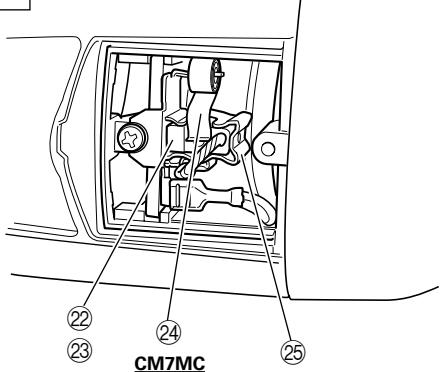10



	English	Deutsch	Français	Italiano
①	Brush cover	Bürstenabdeckung	Couvercle de charbon	Coperchio spazzole
②	Lock button	Sperrknopf	Touche de verrouillage	Tasto di blocco
③	Switch	Schalter	Interrupteur	Interruttore
④	Vacuum coupling	Vakuumanschlussstück	Raccord de dépression	Giunto di aspirazione
⑤	Side handle	Seitengriff	Poignée latérale	Maniglia laterale
⑥	Dust cover	Staubabdeckung	Cache-poussière	Coperchio polvere
⑦	Knob bolt	Drehknopfschraube	Vis bouton	Bullone della manopola
⑧	Dust guard	Staubschutz	Godet à poussière	Dispositivo di protezione anti-polvere
⑨	Push button (Spindle lock)	Druckknopf (Sperrplatte)	Bouton-poussoir (blocage d'arbre)	Tasto di blocco dell'asse
⑩	22 mm Wrench	Schlüssel 22 mm	Clé de 22 mm	Chiave di 22 mm
⑪	M14 bolt	Schraube M14	Boulon M14	Bullone M14
⑫	Diamond wheel	Diamantblatt	Disque diamant	Disco diamantato
⑬	Blade washer	Blattbeilagscheibe	Rondelle de la lame	Rondella "grover"
⑭	Blade spacer (3)	Blattabstandhalter (3)	Entre-lame (3)	Distanziatore della lama (3)
⑮	Blade spacer (5) (8pcs.)	Blattabstandhalter (5) (8 Stk.)	Entre-lame (5) (x 8)	Distanziatore della lama (5) (8 pezzi)
⑯	Drive shaft	Antriebswelle	Arbre d'entraînement	Albero di trasmissione
⑰	Cutting depth	Schneidtiefe	Profondeur de coupe	Profondità di taglio
⑱	Dust collection hose	Staubabscheidorschlauch	Tuyau souple du collecteur de poussière	Tubo raccoglipolvere
⑲	Cutting line	Schnittlinie	Ligne de découpe	Linea di taglio
⑳	Wear limit	Verschleißgrenze	Limite d'usure	Limite di usura
㉑	No. of carbon brush	Nr. der Kohlebürste	No. du balai en carbone	N. della spazzola di carbone
㉒	Usual carbon brush	Gewöhnliche Kohlebürste	Balai en carbone ordinaire	Spazzola di carbone comune
㉓	Auto-stop carbon brush	Auto-Stop Kohlebürste	Balai en carbone à arrêt	Spazzola di carbone ad arresto
㉔	Spring	Feder	Ressort	Molla
㉕	Brush holder	Bürstenhalter	Support de balai	Portaspazzola

CM7MR • CM7MRU

①	Brush cap	Bürstendeckel	Capot de balai	Cappuccio della spazzola
---	-----------	---------------	----------------	--------------------------

	Nederlands	Español	Português
①	Borstel-afdekking	Cubierta de la escobilla	Protetor da escova
②	Vergrendelknop	Botón de seguridad	Botão de bloqueio
③	Schakelaar	Conmutador	Interruptor
④	Vacuümkoppeling	Acoplamiento al vacío	Acoplamento a vácuo
⑤	Zijhandgreep	Asidero	Pega lateral
⑥	Stofkap	Cubierta para polvo	Protecção de pó
⑦	Knopbout	Perno	Parafuso de aperto
⑧	Stofbescherming	Cubierta para polvo	Resguardo de pó
⑨	Drukknop (as-vergrendeling)	Botón pulsador (bloqueo del eje)	Botão de pressão (Bloqueio do eixo)
⑩	22 mm Sleutel	Llave para tuercas de 22 mm	Chave inglesa de 22 mm
⑪	M14 bout	Perno M14	Parafuso M14
⑫	Diamantschijf	Disco adiamantado	Roda diamantada
⑬	Bladring	Arandela de la cuchilla	Anilha de lâmina
⑭	Bladafstandsstuk (3)	Separador de la cuchilla (3)	Espaçador de lâmina (3)
⑮	Bladafstandsstuk (5) (8 stuks)	Separador de la cuchilla (5) (8pcs.)	Espaçador de lâmina (5) (8 peças)
⑯	Aandrijfas	Eje de impulsión	Veio de transmissão
⑰	Snijdiepte	Profundidad de corte	Profundidade de corte
⑱	Stofverzamelslang	Manguera de recogida de polvo	Tubo flexível de recolha de pó
⑲	Snijlijn	Línea de corte	Linha de corte
⑳	Slijtagegrens	Límite de uso	Limite de desgaste
㉑	Nr. van de koolborstel	No. de carbón de contacto	Nº de escova de carvão
㉒	Normale koolborstel	Escobilla de carbón usual	Escova de carvão comum
㉓	Auto-stop koolborstel	Escobilla de carbón de parada	Escova de carvão de parada automática
㉔	Veer	Resorte	Mola
㉕	Borstelhouder	Portaescobilla	Suporte de escova

CM7MR • CM7MRU

①	Borstelkap	Tapa de la escobilla	Protetor da escova
---	------------	----------------------	--------------------

Symbols  WARNING The following show symbols used for the machine. Be sure that you understand their meaning before use.	Symbolle  WANRUNG Die folgenden Symbole werden für diese Maschine verwendet. Achten Sie darauf, diese vor der Verwendung zu verstehen.	Symbolles  AVERTISSEMENT Les symboles suivants sont utilisés pour l'outil. Bien se familiariser avec leur signification avant d'utiliser l'outil.	Simboli  AVVERTENZA Di seguito mostriamo i simboli usati per la macchina. Assicurarsi di comprendere il significato prima dell'uso.	
	Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.	Lesen Sie sämtliche Sicherheitshinweise und Anweisungen durch. Wenn die Warnungen und Anweisungen nicht befolgt werden, kann es zu Stromschlag, Brand und/oder ernsthaften Verletzungen kommen.	Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Tout manquement à observer ces avertissements et instructions peut engendrer des chocs électriques, des incendies et/ou des blessures graves.	
	Always wear eye protection.	Tragen Sie immer einen Augenschutz.	Toujours porter des verres de protection.	
	Always wear hearing protection.	Stets Gehörschutz tragen.	Porter des protections anti-bruit en permanence.	
	Only for EU countries Do not dispose of electric tools together with household waste material! In observance of European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment and its implementation in accordance with national law, electric tools that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.	Nur für EU-Länder Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Haushmüll! Gemäß Europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.	Pour les pays européens uniquement Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménagères! Conformément à la directive européenne 2002/96/EG relative aux déchets d'équipements électriques ou électroniques (DEEE), et à sa transposition dans la législation nationale, les appareils électriques doivent être collectés à part et être soumis à un recyclage respectueux de l'environnement.	Solo per Paesi UE Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti domestici. Secondo la Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettroniche e la sua attuazione in conformità alle norme nazionali, le apparecchiature elettriche esauste devono essere raccolte separatamente, al fine di essere reimpiegate in modo eco-compatibile.
	Symbolen  WAARSCHUWING Hieronder staan symbolen afgebeeld die van toepassing zijn op deze machine. U moet de betekenis hiervan begrijpen voor gebruik.	Símbolos  ADVERTENCIA A continuación se muestran los símbolos usados para la máquina. Asegúrese de comprender su significado antes del uso.	Símbolos  AVISO A seguir aparecem os símbolos utilizados pela máquina. Assimile bem seus significados antes do uso.	
	Lees alle waarschuwingen en instructies aandachtig door. Nalating om de waarschuwingen en instructies op te volgen kan in een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel resulteren.	Lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad. Si no se siguen las advertencias e instrucciones, podría producirse una descarga eléctrica, un incendio y/o daños graves.	Leia todas as instruções e avisos de segurança. Se não seguir todas as instruções e os avisos, pode provocar um choque eléctrico, incêndio e/ou ferimentos graves.	
	Draag altijd oogbescherming.	Utilice siempre una protección ocular.	Utilize sempre protecção para os olhos.	
	Draag altijd gehoorbescherming.	Utilice siempre protecciones auriculares.	Use sempre proteção auditiva.	
	Alleen voor EU-landen Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil mee! Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake oude elektrische en elektronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dient gebruikt elektrisch gereedschap gescheiden te worden aangeleverd naar een recycle bedrijf dat voldoet aan de geldende milieu-eisen.	Sólo para países de la Unión Europea ¡No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos! De conformidad con la Directiva Europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su aplicación de acuerdo con la legislación nacional, las herramientas eléctricas cuya vida útil haya llegado a su fin se deberán recoger por separado y trasladar a una planta de reciclaje que cumpla con las exigencias ecológicas.	Apenas para países da UE Não deite ferramentas eléctricas no lixo doméstico! De acordo com a directiva europeia 2002/96/CE sobre ferramentas eléctricas e electrónicas usadas e a transposição para as leis nacionais, as ferramentas eléctricas usadas devem ser recolhidas em separado e encaminhadas a uma instalação de reciclagem dos materiais ecológica.	

GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

⚠ WARNING

Read all safety warnings and all instructions.

Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1) Work area safety

- a) **Keep work area clean and well lit.**

Cluttered or dark areas invite accidents.

- b) **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.**

Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.

- c) **Keep children and bystanders away while operating a power tool.**

Distractions can cause you to lose control.

2) Electrical safety

- a) **Power tool plugs must match the outlet.**

Never modify the plug in any way.

Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.

Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.

- b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.**

There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

- c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions.**

Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

- d) **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.

Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

- e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.**

Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

- f) **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.**

Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3) Personal safety

- a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.**

Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.

A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

- b) **Use personal protective equipment.** Always wear eye protection.

Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

- c) **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.

Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

- d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.**

A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

- e) **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times.

This enables better control of the power tool in unexpected situations.

- f) **Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.

Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

- g) **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.**

Use of dust collection can reduce dust related hazards.

4) Power tool use and care

- a) **Do not force the power tool.** Use the correct power tool for your application.

The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

- b) **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.**

Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

- c) **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.**

Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

- d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.**

Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

- e) **Maintain power tools.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tools operation.

If damaged, have the power tool repaired before use.

Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

- f) **Keep cutting tools sharp and clean.**

Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

- g) **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.**

Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

5) Service

- a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.
This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

PRECAUTION

Keep children and infirm persons away.

When not in use, tools should be stored out of reach of children and infirm persons.

WALL CHASER SAFETY WARNINGS

a) Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool.

Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

b) Always use guard provided with the tool. The guard must be securely attached to the power tool and positioned for maximum safety, so the least amount of wheel is exposed towards the operator. Position yourself and bystanders away from the plane of the rotating wheel.

The guard helps to protect operator from broken wheel fragments and accidental contact with wheel.

c) Use only flat reinforced or diamond cut-off wheels for your power tool.

Just because an accessory can be attached to your power tool, it does not assure safe operation.

d) The rated speed of the wheel must be at least equal to the maximum speed marked on the power tool. Wheels running faster than their rated speed can break and fly apart.

e) Wheels must be used only for recommended applications. For example: do not grind with the side of cut-off wheel.

Abrasive cut-off wheels are intended for peripheral grinding, side forces applied to these wheels may cause them to shatter.

f) Always use undamaged wheel flanges that are of correct diameter for your selected wheel.

Proper wheel flanges support the wheel thus reducing the possibility of wheel breakage.

g) Do not use worn down flat reinforced wheels from larger power tools.

Wheels intended for a larger power tool are not suitable for the higher speed of a smaller tool and may burst.

h) The outside diameter and the thickness of your wheel must be within the capacity rating of your power tool.

Incorrectly sized wheels cannot be adequately guarded or controlled.

i) The arbour size of wheels and flanges must properly fit the spindle of the power tool.

Wheels and flanges with arbour holes that do not match the mounting hardware of the power tool will run out of balance, vibrate excessively and may cause loss of control.

j) Do not use damaged wheels. Before each use, inspect the wheels for chips and cracks. If power tool or wheel is dropped, inspect for damage or install an undamaged wheel. After inspecting and installing the wheel, position yourself and bystanders away from the plane of the rotating wheel and run the power tool at maximum no load speed for one minute.

Damaged wheels will normally break apart during this test time.

k) Wear personal protective equipment. Depending on application, use face shield, safety goggles or safety glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing protectors, gloves and shop apron capable of stopping small abrasive or workpiece fragments.

The eye protection must be capable of stopping flying debris generated by various operations. The dust mask or respirator must be capable of filtrating particles generated by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may cause hearing loss.

l) Keep bystanders a safe distance away from work area. Anyone entering the work area must wear personal protective equipment.

Fragments of wheel or of a broken accessory may fly away and cause injury beyond immediate area of operation.

m) Hold power tool by insulated gripping surfaces only, when performing an operation where the wheel may contact hidden wiring or its own cord.

Wheel contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and shock the operator.

n) Position the cord clear of the spinning accessory. If you lose control, the cord may be cut or snagged and your hand or arm may be pulled into the spinning wheel.

o) Never lay the power tool down until the wheel has come to a complete stop.

The spinning wheel may grab the surface and pull the power tool out of your control.

p) Do not run the power tool while carrying it at your side.

Accidental contact with the spinning wheel could snag your clothing, pulling the wheel into your body.

q) Regularly clean the power tool's air vents.

The motor's fan will draw the dust inside the housing and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical hazards.

r) Do not operate the power tool near flammable materials.

Sparks could ignite these materials.

s) Do not use wheels that require liquid coolants.

Using water or other liquid coolants may result in electrocution or shock.

KICKBACK AND RELATED WARNINGS

Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating wheel. Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating wheel which in turn causes the uncontrolled power tool to be forced in the direction opposite of the wheel's rotation at the point of the binding.

a) Maintain a firm grip on the power tool and position your body and arm to allow you to resist kickback forces. Always use auxiliary handle, if provided, for maximum control over kickback or torque reaction during start-up.

The operator can control torque reactions or kickback forces, if proper precautions are taken.

b) Never place your hand near the rotating wheel. Wheel may kickback over your hand.

c) Do not position your body in line with and behind the rotating wheel.

- Kickback will propel the tool in direction opposite to the wheel's movement at the point of snagging.*
- d) Use special care when working corners, sharp edges etc. Avoid bouncing and snagging the wheel.**
Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to snag the rotating wheel and cause loss of control or kickback.
- e) Do not attach a saw chain woodcarving blade or toothed saw blade.**
Such blades create frequent kickback and loss of control.
- f) Do not "jam" the wheel or apply excessive pressure. Do not attempt to make an excessive depth of cut.**
Overstressing the wheel increases the loading and susceptibility to twisting or blinding of the wheel in the cut and the possibility of kickback or wheel breakage.
- g) When wheel is binding or when interrupting a cut for any reason, switch off the power tool and hold the power tool motionless until the wheel comes to a complete stop. Never attempt to remove the wheel from the cut while the wheel is in motion otherwise kickback may occur.**
Investigate and take corrective action to eliminate the cause of wheel binding.
- h) Do not restart the cutting operation in the workpiece. Let the wheel reach full speed and carefully re-enter the cut.**
The wheel may bind, walk up or kickback if the power tool is restarted in the workpiece.
- i) Support panels or any oversized workpiece to minimize the risk of wheel pinching and kickback.**
Large workpieces tend to sag under their own weight. Supports must be placed under the workpiece near the line of cut and near the edge of the workpiece on both sides of the wheel.

- j) Use extra caution when making a "pocket cut" into existing walls or other blind areas.**
The protruding wheel may cut gas or water pipes, electrical wiring or objects that can cause kickback.

PRECAUTION ON USING WALL CHASER

- Never operate these power tools without wheel guards attached.
- Do not over-reach when operating the wall chaser.
- Check that the speed marked on the diamond wheels or cutting wheel is equal to or greater than the rated speed of the wall chaser.
- Use only specified diamond wheels and cutting wheels.
- Diamond wheels and cutting wheels shall be stored and handled with care in accordance with manufacturer's instructions.
- Inspect the diamond wheel or cutting wheel before use, do not use chipped, cracked or otherwise defective products.
- Always hold the body handle and top handle of the power tool firmly. Otherwise the counter force produced may result in inaccurate and even dangerous operation.
- Do not use separate reducing bushings or adapters to adapt cutting wheels with a bore other than 22.2 mm.
- Do not use this machine to cut asbestos.
- The diamond wheels continue to rotate after the tool is switched off.
- Wear a dust mask.
 Do not inhale the harmful dusts generated in cutting operation. The dust can endanger the health of yourself and bystanders.

SPECIFICATIONS

Model	CM7MR	CM7MRU	CM7MC
Voltage (by areas)*1	(110 V, 230 V) ~		
Power input*1	2000 W, 2300 W		
No-load speed	6600 min ⁻¹		
Dimensions of diamond	Outer dia. 180 mm Hole dia. 22.2 mm Thickness 1.5 – 2 mm (Thickness of installation part.)		
Max. cutting depth	35 mm		
Max. cutting width	45 mm		
Weight (without cord and diamond wheel)	7.9 kg	8.8 kg	
Starting current limiter*2	No	Yes	No

*1 Be sure to check the nameplate on product as it is subject to change by areas.

*2 The starting current limiter produces the starting current to such an extent that a fuse (16 A, slow-blow) is not tripped.

STANDARD ACCESSORIES

(1) 22 mm Wrench	1
(2) Side handle	1

Standard accessories are subject to change without notice.

APPLICATION

Cutting slits in concrete, cement, brick or tiles. Slits can then be chipped with a separate tool to make grooves for laying plumber's piping or cable trunking.

PRIOR TO OPERATION**1. Power source**

Ensure that the power source to be utilized conforms to the power requirements specified on the product nameplate.

2. Power switch

Ensure that the power switch is in the OFF position. If the plug is connected to a power receptacle while the power switch is in the ON position, the power tool will start operating immediately, which could cause a serious accident.

3. Extension cord

When the work area is removed from the power source, use an extension cord of sufficient thickness and rated capacity. The extension cord should be kept as short as practicable.

4. Checking and installing the diamond wheel

Check the diamond wheel is a specified one and is not cracked, broken or bent. Check the diamond wheel is installed securely. For installation, refer to "Installing/removing diamond wheel".

5. Dust collection cover (Fig. 1, Fig. 2)

The dust collection cover is a protective device to prevent injury should the diamond wheel shatter during operation. Ensure that the cover is properly fitted and fastened before commencing cutting operation.

6. Spindle lock mechanism

Confirm that the spindle lock is disengaged by pushing push button two or three times before switching the power tool on (See Fig. 3).

7. Cutting depth adjustment (Fig. 6)

After loosening the knob bolt (Fig. 1) the wall chaser can be sent to any desired depth between 0 mm and 35 mm according to the scale on the dust guard (Fig 6). Ensure that the knob bolt is fully tightened once cutting depth has been adjusted and set.

CORRECT SPECIFICATION OF THE PLUG

Applied only for 110V Wall Chasers supplied without plug.

Ensure that the plug to be installed has a current capacity superior than the Wall Chaser current according to the following table.

Model	Voltage (by areas)*	Input*	Current*
CM7MC	110 V ~	2300 W	20.9 A
CM7MR	110 V ~	2000 W	19 A

* Be sure to check the nameplate on product as it is subject to change by areas.

NOTE

Never install a plug with a current capacity lower than the specified data on the above table.

INSTALLING DUST COLLECTION HOSE

When cutting a material which generates cutting dust, use the dust collection hose as follows:

- Install the dust collector hose for the power tool. (Fig. 7)

INSTALLING/REMOVING DIAMOND WHEEL**1. Removal (Fig. 1-5)**

- (1) Disconnect the machine from the power supply.
- (2) Place the machine on a level surface with the dust cover facing upwards.
- (3) Remove the knob bolt at the front of the dust cover which secures the dust guard.
- (4) Pivot the dust guard out and away from the dust cover.
- (5) Lock the drive shaft in place by pressing in the push button (spindle lock).
- (6) While holding the push button in place, remove the diamond wheel retention M14 bolt using the 22 mm wrench supplied.
- (7) Remove the blade spacers and diamond wheels from the drive shaft.

2. Installation (Fig. 1-6)

- (1) Disconnect the machine from the power supply.
- (2) Fit the blade spacer (3) onto the drive shaft.
- (3) Place the first diamond wheel onto the drive shaft.
- (4) Put the next blade spacer (5)/spacers onto the drive shaft in order to create the desired cutting width.
- (5) Place the second diamond wheel onto the drive shaft.
- (6) Fit the remaining spacer if not already applied.
- (7) Fit the blade washer, ensuring that the concave side is facing toward the drive shaft.
- (8) Secure the diamond wheel retention M14 bolt while holding the push button as before.
- (9) Ensure that the diamond wheels are secure and that there is no lateral movement or rotation of the diamond wheels on the drive shaft.
- (10) Secure the dust guard and lock in place at the required cutting depth by tightening the knob bolt.

CUTTING**1. Cutting procedures (Fig. 8)**

- (1) Place part ④ on the material to be cut, making sure that the diamond wheel is not touching the material.
- (2) Switch on and slowly cut a slit in the direction of the arrow ⑧.
- (3) Cut along the cutting line in the direction of the arrow ⑨.

2. Switch operation

Switch ON: Push the locking button forward and then press the switch lever.

Switch OFF: Press and release the switch lever.

3. Precautions immediately after finishing operation

After switching off the machine, do not put it down until the depressed center wheel has come to a complete stop. Apart from avoiding serious accidents, this precaution will reduce the amount of dust and swarf sucked into the machine.

CAUTION

- Always check the diamond wheel before starting work. Never use a diamond wheel which is cracked, broken or bent.
- Do not apply water or coolant to the diamond wheel.
- Start cutting only when diamond wheel reaches its maximum speed.
- If the diamond wheel seizes or there is any abnormal noise, immediately turn the power off.

- Never use the diamond wheel to cut zigzag or curved lines. Never use the side surface of the diamond wheel. Never use to perform inclination cutting.
- If excessive force is applied to the diamond wheel to make it align with the cutting line during cutting, this might not only overload the motor and cause burn damage but may also overheat the diamond wheel and shorten the service life.
- Secure the workpiece. A workpiece clamped with clamping devices or in a vice is held more securely than by hand.
- Take care not to allow the power cord to come into contact with the diamond wheel during operation.
- When the work is completed, turn the power off and disconnect the power plug from the receptacle.

MAINTENANCE AND INSPECTION

1. Inspection the diamond wheel

A worn diamond wheel overloads the motor and reduces working efficiency. Replace with a new one.

2. Diamond wheel clogging

The rate of wear of the diamond layer cutting edge will vary depending on the type of material being cut, the cutting speed, etc. In general, materials which produce granular cutting particles may scrape the bonding agent and hasten the wear of the diamond layer. On the other hand, materials which produce powdery cutting particles may cause clogging of the diamond layer which will reduce cutting efficiency. When clogging occurs, additional force applied in an attempt to increase cutting speed will sometimes cause sparks to appear around the circumference of the diamond wheel. In such a case, stop using the cutter and carefully inspect the cutting edge by rubbing it with your fingers. If the diamond layer feels smooth (no roughness or abrasiveness), it is clogged with dust and must be "dressed". For thorough dressing, approximately 5 meters of slightly accelerated cutting at a depth of 10mm in a relatively soft material which produces granular cutting particles (such as a cement block or brick) will restore the cutting effectiveness of the diamond layer and will extend the service life of the diamond wheel.

The diamond material is susceptible to high temperatures and will begin to deteriorate at approximately 600°C. Higher temperatures will cause decomposition of the diamond material. Accordingly, it is important to perform "dressing" as soon as clogging or sparking occurs.

3. Inspecting the mounting screws

Regularly inspect all mounting screws and ensure that they are properly tightened. Should any of the screws be loose, retighten them immediately. Failure to do so could result in serious hazard.

4. Maintenance of the motor

The motor unit winding is the very "heart" of the power tool.

Exercise due care to ensure the winding does not become damaged and/or wet with oil or water.

5. Inspecting the carbon brushes (Fig. 9)

The motor employs carbon brushes which are consumable parts.

When they become worn to or near the "wear limit", it could result in motor trouble. When an auto-stop carbon brush is equipped, the motor will stop automatically.

At that time, replace both carbon brushes with new ones which have the same carbon brush numbers shown in the figure. In addition, always keep carbon brushes clean and ensure that they slide freely within the brush holders.

6. Replacing carbon brushes

CM7MC (Fig. 10)

<Disassembly>

- (1) Loosen the D4 tapping screw retaining the brush cover and remove the brush cover.
- (2) Use the auxiliary hexagonal wrench or small screwdriver to pull up the edge of the spring that is holding down the carbon brush. Remove the edge of the spring toward the outside of the brush holder.
- (3) Remove the end of the pig-tail on the carbon brush from the terminal section of brush holder and then remove the carbon brush from the brush holder.

<Assembly>

- (1) Insert the end of the pig-tail of the carbon brush in the terminal section of brush holder.
- (2) Insert the carbon brush in the brush holder.
- (3) Use the auxiliary hexagonal wrench or small screwdriver to return the edge of the spring to the head of the carbon brush.
- (4) Mount the brush cover and tighten the D4 tapping screw.

CM7MR • CM7MRU

Disassemble the brush cap with a slotted-head screwdriver. The carbon brush can then be easily removed.

7. Service parts list

CAUTION

Repair, modification and inspection of Hitachi Power Tools must be carried out by a Hitachi Authorized Service Center.

This Parts List will be helpful if presented with the tool to the Hitachi Authorized Service Center when requesting repair or other maintenance.

In the operation and maintenance of power tools, the safety regulations and standards prescribed in each country must be observed.

MODIFICATIONS

Hitachi Power Tools are constantly being improved and modified to incorporate the latest technological advancements.

Accordingly, some parts may be changed without prior notice.

GUARANTEE

We guarantee Hitachi Power Tools in accordance with statutory/country specific regulation. This guarantee does not cover defects or damage due to misuse, abuse, or normal wear and tear. In case of complaint, please send the Power Tool, undismantled, with the GUARANTEE CERTIFICATE found at the end of this Handling instruction, to a Hitachi Authorized Service Center.

NOTE

Due to HITACHI's continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without prior notice.

IMPORTANT

Correct connection of the plug

The wires of the mains lead are coloured in accordance with the following code:

Blue: -Neutral
Brown: -Live

As the colours of the wires in the mains lead of this tool may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug proceed as follows:
The wire coloured blue must be connected to the terminal marked with the letter N or coloured black.
The wire coloured brown must be connected to the terminal marked with the letter L or coloured red.
Neither core must be connected to the earth terminal.

NOTE

This requirement is provided according to BRITISH STANDARD 2769: 1984.

Therefore, the letter code and colour code may not be applicable to other markets except the United Kingdom.

Information concerning airborne noise and vibration

The measured values were determined according to EN60745 and declared in accordance with ISO 4871.

Measured A-weighted sound power level: 110 dB (A).

Measured A-weighted sound pressure level: 99 dB (A).

Uncertainty KpA: 3 dB (A).

Wear hearing protection.

Vibration total values (triax vector sum) determined according to EN60745.

Vibration emission value $\mathbf{a_h} = 7.4 \text{ m/s}^2$

Uncertainty K = 1.5 m/s²

The declared vibration total value has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another.

It may also be used in a preliminary assessment of exposure.

WARNING

- The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared total value depending on the ways in which the tool is used.
- Identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

● Information about power supply system of nominal voltage 230 V~ (For CM7MR • CM7MC)

Under unfavorable mains conditions, this power tool may cause *transient voltage drops* or *interfering voltage fluctuations*.

This power tool is intended for the connection to a power supply system with a maximum permissible system impedance Z_{MAX} of 0.28 Ohm (CM7MC: 0.23 Ohm) at the interface point (power service box) of the user's supply.

The user has to ensure that this power tool is connected only to a power supply system which fulfills the requirement above.

If necessary, the user can ask the public power supply company for the system impedance at the interface point.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FÜR ELEKTROGERÄTE

⚠️ WARNUNG

Lesen Sie sämtliche Sicherheitshinweise und Anweisungen durch

Wenn die Warnungen und Anweisungen nicht befolgt werden, kann es zu Stromschlag, Brand und/oder ernsthaften Verletzungen kommen.

Bitte bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

Der Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich in den Warnhinweisen auf Elektrowerkzeuge mit Netzschnurgebunden oder Akkubetrieb (schnurlos).

1) Sicherheit im Arbeitsbereich

a) Sorgen Sie für einen sauberen und gut ausgeleuchteten Arbeitsbereich.

Zugestellte oder dunkle Bereiche ziehen Unfälle förmlich an.

b) Verwenden Sie Elektrowerkzeuge niemals an Orten, an denen Explosionsgefahr besteht – zum Beispiel in der Nähe von leicht entflammablen Flüssigkeiten, Gasen oder Stäuben.

Bei der Arbeit mit Elektrowerkzeugen kann es zu Funkenbildung kommen, wodurch sich Stäube oder Dämpfe entzünden können.

c) Sorgen Sie bei der Arbeit mit Elektrowerkzeugen dafür, dass sich keine Zuschauer (insbesondere Kinder) in der Nähe befinden.

Wenn Sie abgelenkt werden, können Sie die Kontrolle über das Werkzeug verlieren.

2) Elektrische Sicherheit

a) Elektrowerkzeuge müssen mit passender Stromversorgung betrieben werden.

Nehmen Sie niemals irgendwelche Änderungen am Anschlussstecker vor.

Verwenden Sie bei Elektrowerkzeugen mit Schutzkontakt (geerdet) niemals Adapterstecker. Stecker im Originalzustand und passende Steckdosen reduzieren das Stromschlagrisiko.

b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Gegenständen wie Rohrleitungen, Heizungen, Herden oder Kühlsschränken.

Bei Körperkontakt mit geerdeten Gegenständen besteht ein erhöhtes Stromschlagrisiko.

c) Setzen Sie Elektrowerkzeuge niemals Regen oder sonstiger Feuchtigkeit aus.

Wenn Flüssigkeiten in ein Elektrowerkzeug eindringen, erhöht sich das Stromschlagrisiko.

d) Verwenden Sie das Anschlusskabel nicht missbräuchlich. Tragen Sie das Elektrowerkzeug niemals an der Anschlussleitung, ziehen Sie es nicht damit heran und ziehen Sie den Stecker nicht an der Anschlussleitung aus der Steckdose. Halten Sie die Anschlussleitung von Hitzequellen, Öl, scharfen Kanten und beweglichen Teilen fern. Beschädigte oder verdrehte Anschlussleitungen erhöhen das Stromschlagrisiko.

e) Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im Freien benutzen, verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes Verlängerungskabel.

Ein für den Außeneinsatz geeignetes Kabel vermindert das Stromschlagrisiko.

f) Falls sich der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeiden lässt, verwenden Sie eine Stromversorgung mit Fehlerstromschutzeinrichtung (Residual Current Device, RCD).

Durch den Einsatz einer Fehlerstromschutzeinrichtung wird das Risiko eines elektrischen Schlages reduziert.

3) Persönliche Sicherheit

a) Bleiben Sie wachsam, achten Sie auf das, was Sie tun, und setzen Sie Ihren Verstand ein, wenn Sie mit Elektrowerkzeugen arbeiten.

Benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie müde sind oder unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.

Bei der Arbeit mit Elektrowerkzeugen können bereits kurze Phasen der Unaufmerksamkeit zu schweren Verletzungen führen.

b) Benutzen Sie eine persönliche Schutzausrüstung.

Tragen Sie immer einen Augenschutz. Schutzausrüstung wie Staubmaske, rutschsichere Sicherheitsschuhe, Schutzhelm und Gehörschutz senken das Verletzungsrisiko bei angemessenem Einsatz.

c) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten. Achten Sie darauf, dass sich der Schalter in der Aus- (Off-) Position befindet, ehe Sie das Gerät mit der Stromversorgung und/oder Batteriestromversorgung verbinden, es aufheben oder herumtragen.

Das Herumtragen von Elektrowerkzeugen mit dem Finger am Schalter oder das Herstellen der Stromversorgung bei betätigtem Schalter zieht Unfälle regelrecht an.

d) Entfernen Sie sämtliche Einstellwerkzeuge (Einstellschlüssel), ehe Sie das Elektrowerkzeug einschalten.

Ein an einem beweglichen Teil des Elektrowerkzeugs angebrachter Schlüssel kann zu Verletzungen führen.

e) Sorgen Sie für einen festen Stand. Achten Sie jederzeit darauf, sicher zu stehen und das Gleichgewicht zu bewahren.

Dadurch haben Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser im Griff.

f) Kleiden Sie sich richtig. Tragen Sie keine lose Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haar, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Lose Kleidung, Schmuck oder langes Haar kann von beweglichen Teilen erfasst werden.

g) Wenn Anschlüsse für Staubsaug- und -sammelvorrichtungen vorhanden sind, sorgen Sie dafür, dass diese richtig angeschlossen und eingesetzt werden.

Durch Entfernen des Staubes können staubbezogene Gefahren vermindert werden.

4) Einsatz und Pflege von Elektrowerkzeugen

a) Überansprüchen Sie Elektrowerkzeuge nicht. Benutzen Sie das richtige Elektrowerkzeug für Ihren Einsatzzw Zweck.

Das richtige Elektrowerkzeug erledigt seine Arbeit bei bestimmungsgemäßem Einsatz besser und sicherer.

b) Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn es sich nicht am Schalter ein- und ausschalten lässt. Jedes Elektrowerkzeug, das nicht mit dem Schalter betätigt werden kann, stellt eine Gefahr dar und muss repariert werden.

c) Stecken Sie den Stecker der Stromversorgung oder Batteriestromversorgung vom Gerät ab, ehe Sie Einstellarbeiten vornehmen, Zubehörteile tauschen oder das Elektrowerkzeug verstauen. Solche präventiven Sicherheitsmaßnahmen verhindern den unbeabsichtigten Anlauf des Elektrowerkzeugs und die damit verbundenen Gefahren.

- d) Lagern Sie nicht benutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern, lassen Sie nicht zu, dass Personen das Elektrowerkzeug bedienen, die nicht mit dem Werkzeug selbst und/oder diesen Anweisungen vertraut sind. Elektrowerkzeuge in ungeschulten Händen sind gefährlich.
- e) Halten Sie Elektrowerkzeuge in Stand. Prüfen Sie auf Fehlausrichtungen, sicheren Halt und Leichtgängigkeit beweglicher Teile, Beschädigungen von Teilen und auf jegliche andere Zustände, die sich auf den Betrieb des Elektrowerkzeugs auswirken können. Bei Beschädigungen lassen Sie das Elektrowerkzeug reparieren, ehe Sie es benutzen. Viele Unfälle mit Elektrowerkzeugen sind auf schlechte Wartung zurückzuführen.
- f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten bleiben weniger häufig hängen und sind einfacher zu beherrschen.
- g) Benutzen Sie Elektrowerkzeuge, Zubehör, Werkzeugspitzen und Ähnliches in Übereinstimmung mit diesen Anweisungen – beachten Sie dabei die jeweiligen Arbeitsbedingungen und die Art und Weise der auszuführenden Arbeiten. Der Gebrauch des Elektrowerkzeuges für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.
- 5) Service
- a) Lassen Sie Elektrowerkzeuge durch qualifizierte Fachkräfte und unter Einsatz passender, zugelassener Originalteile warten. Dies sorgt dafür, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs nicht beeinträchtigt wird.

VORSICHT

Von Kindern und gebrechlichen Personen fernhalten. Werkzeuge sollten bei Nichtgebrauch außerhalb der Reichweite von Kindern und gebrechlichen Personen aufbewahrt werden.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE MAUERNUTFRÄSE

- a) Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen, Anweisungen, Illustrationen und Angaben, die zu diesem Elektrogerät geliefert werden, sorgfältig durch. Werden nicht alle unten aufgelisteten Anweisungen befolgt, kann das zu Stromschlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.
- b) Benutzen sie immer die mit dem Werkzeug mitgelieferte Schutzabdeckung. Die Schutzabdeckung muss am Gerät sicher befestigt und für maximale Sicherheit positioniert sein, so dass der geringste Teil der Sägescheibe zum Bediener hin offen liegt. Sie selbst und umstehende Personen dürfen nicht in der Ebene der rotierenden Sägescheibe stehen. Die Schutzabdeckung schützt den Bediener vor abgebrochenen Bruchstücken der Sägescheibe und vor zufälliger Berührung der Sägescheibe.
- c) Benutzen Sie flache verstärkte oder Diamant Sägescheiben für Ihre Steinsäge. Nur weil ein Zubehör an Ihre Maschine angeschlossen werden kann, heißt das noch nicht, dass es einen sicheren Betrieb gewährleistet.
- d) Die Sollgeschwindigkeit der Sägescheibe muss mindestens gleich der Höchstgeschwindigkeit sein, die auf der Maschine angegeben ist. Sägescheiben, die schneller als ihre Sollgeschwindigkeit laufen, können brechen und auseinander fliegen.
- e) Sägescheiben dürfen nur für die empfohlenen Anwendungen benutzt werden. Zum Beispiel: schleifen Sie nicht mit der Seite der Sägescheiben. Schleifscheiben sind zum Schleifen mit ihrer Peripherie gedacht. Seitlich auf diese Scheiben einwirkende Kräfte können bewirken, dass sie zertrümmt werden.
- f) Benutzen Sie immer nur unbeschädigte Scheibenflansche, die für die gewählte Sägescheibe den richtigen Durchmesser haben. Scheibenflansche der richtigen Größe halten die Sägescheibe und verringern damit die Möglichkeit eines Brechens der Scheibe.
- g) Benutzen Sie keine abgenutzten flachen, verstärkten Scheiben von größeren Steinsägen. Scheiben, die für eine größere Steinsäge gedacht sind, eignen sich nicht für die höhere Geschwindigkeit eines kleineren Werkzeugs und können zerbrechen.
- h) Der Außendurchmesser und die Stärke Ihrer Sägescheibe muss der Nennleistung Ihrer Steinsäge entsprechen. Scheiben von falscher Größe können nicht entsprechend abgedeckt oder unter Kontrolle gehalten werden.
- i) Die Wellenlochgröße von Sägescheiben und Flanschen muss ordnungsgemäß auf die Welle der Steinsäge passen. Sägescheiben und Flansche mit einem Wellenloch, das nicht zur Befestigungsvorrichtung der Steinsäge passen, laufen aus der Wuchtung, vibrieren übermäßig und können verursachen, dass man die Kontrolle verliert.
- j) Benutzen Sie keine beschädigten Sägescheiben. Überprüfen Sie die Sägescheiben vor jeder Benutzung auf Abschlagstellen und Risse. Sollte die Steinsäge oder eine Sägescheibe zu Boden fallen, überprüfen Sie diese auf Schäden und installieren Sie eine unbeschädigte Sägescheibe. Nachdem die Sägescheibe überprüft und installiert worden ist, stellen Sie sich und eventuell anwesende Personen weg von der Ebene der rotierenden Scheibe und lassen die Maschine eine Minute lang ohne Last auf Höchstgeschwindigkeit laufen, um sie auf Touren zu bringen. Beschädigte Scheiben brechen normalerweise bereits während dieser Testzeit.
- k) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung. Benutzen Sie je nach der Anwendung einen Gesichtsschild, eine Sicherheitsaugsmaske, oder Sicherheitsbrillen. Tragen Sie vorschriftsmäßig eine Staubmaske, Ohrenschützer, Handschuhe und eine Arbeitsschürze, die kleine Sägespäne oder Bruchstücke des Werkstücks stoppen kann. Der Augenschutz muss fliegende Splitter, die durch verschiedene Arbeiten erzeugt werden, stoppen können. Die Staub- oder Atemmaske muss Partikel filtern können, die durch Ihre Arbeit erzeugt werden. Längere Aussetzung zu Lärm von hoher Intensität kann zu Gehörverlust führen.

- i) Halten Sie andere anwesende Personen in einem sicheren Abstand vom Arbeitsbereich. Jeder, der den Arbeitsbereich betritt, muss persönliche Schutzausrüstung tragen.**

Bruchstücke von der Scheibe oder von einem zerbrochenen Zubehör können wegfliegen und auch über den unmittelbaren Arbeitsbereich hinaus Verletzungen verursachen.

- m) Halten Sie das Elektrowerkzeug nur an den isolierten Griffflächen, wenn Sie eine Arbeit durchführen, bei der die Scheibe eventuell verborgene Stromdrähte oder das Stromkabel des Werkzeugs berühren könnte. Wenn die Scheibe ein unter Strom stehendes Kabel berührt, können Metallteile des Elektrowerkzeugs unter Spannung gesetzt werden und der Bediener kann einen Stromschlag abbekommen.**

- n) Legen Sie das Stromkabel entfernt von drehendem Zubehör.**

Wenn Sie die Kontrolle verlieren, könnte das Stromkabel durchgeschnitten werden, oder sich verfangen und Ihre Hand oder Ihr Arm könnte in die drehende Scheibe hinein gezogen werden.

- o) Legen Sie das Elektrowerkzeug nie weg, bevor die Scheibe vollständig zum Stillstand gekommen ist. Die drehende Scheibe könnte sich an der Fläche einhaken und das Elektrowerkzeug aus Ihrer Kontrolle weg ziehen.**

- p) Setzen Sie das Elektrowerkzeug nicht in Betrieb, während Sie es an Ihrer Seite tragen.**

Durch zufällige Berührung mit der drehenden Scheibe könnte sich Ihre Kleidung in ihr verfangen und die Scheibe in Ihren Körper gezogen werden.

- q) Reinigen Sie die Lüftungsöffnungen des Elektrowerkzeugs regelmäßig.**

Das Motorgebläse zieht Staub in das Gehäuse hinein und eine übermäßige Anhäufung von Metallstaub kann Stromgefahren verursachen.

- r) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in Nähe von entflammhbaren Materialien.**

Funken könnten diese Materialien zünden.

- s) Benutzen Sie keine Scheiben, die Flüssigkühlmittel brauchen.**

Die Benutzung von Wasser oder anderen Flüssigkühlmitteln kann zu Tod durch Stromschlag oder zu Schock führen.

RÜCKSTOß UND DAMIT VERBUNDENE WARNUNGEN

Ein Rückstoß ist die plötzliche Reaktion auf eine eingeklemmte oder auf ein Hindernis stoßende rotierende Scheibe. Einklemmen oder das Auftreffen auf ein Hindernis verursacht eine rasche Hemmung der rotierenden Scheibe, die wiederum das nicht kontrollierte Elektrowerkzeug am Punkt der Hemmung in die der Scheibendrehung entgegengesetzte Richtung treibt.

- a) Halten Sie das Elektrowerkzeug mit festem Griff und mit einer Körper- und Armstellung, die Ihnen ermöglicht, Rückstoßkräfte zu widerstehen. Benutzen Sie immer den Hilfsgriff, wenn dieser vorhanden ist, um maximale Kontrolle über Rückstoß oder eine Verdrehungsreaktion beim Schnittanfang zu haben.**

Der Bediener kann Verdrehungsreaktionen oder Rückstoßkräfte unter Kontrolle halten, wenn angemessene Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden.

- b) Legen Sie Ihre Hand nie in Nähe der rotierenden Scheibe auf.**

Die Scheibe könnte über Ihre Hand zurück schlagen.

- c) Stellen Sie Ihren Körper nicht in eine Linie und hinter die rotierende Scheibe.**

Ein Rückstoß wird das Werkzeug in die der Scheibenbewegung entgegengesetzte Richtung treiben, wenn die Scheibe auf ein Hindernis trifft.

- d) Seien Sie bei der Bearbeitung von Ecken, scharfen Kanten usw. besonders vorsichtig. Vermeiden Sie ein Springen oder Hängenbleiben der Scheibe.**

Ecken, scharfe Kanten, oder ein Springen tendieren dazu, dass sie die rotierende Scheibe festhalten und man die Kontrolle verliert, oder ein Rückstoß erfolgt.

- e) Montieren Sie kein Sägekettenblatt zum Holzschniden oder ein gezahntes Sägeblatt.**

Solche Sägeblätter erzeugen oft einen Rückstoß und einen Verlust der Kontrolle.

- f) "Blockieren" Sie die Scheibe nicht und wenden Sie keinen übermäßigen Druck an. Versuchen Sie nicht, eine zu große Schnitttiefe zu erreichen.**

Eine Überbelastung der Scheibe erhöht die Beanspruchung und die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Scheibe beim Schneiden verbiegt oder stumpf wird. Dadurch steigt die Möglichkeit eines Rückstoßes oder eines Brechens der Scheibe.

- g) Wenn sich die Scheibe festfriest, oder ein Schnitt aus irgendeinem Grund unterbrochen wird, schalten Sie das Elektrowerkzeug ab und halten Sie das Werkzeug bewegungslos, bis die Scheibe vollkommen zum Stillstand gekommen ist. Versuchen Sie nie, die Scheibe aus dem Schnitt heraus zu ziehen, während sie noch in Bewegung ist, sonst könnte es zu einem Rückstoß kommen.**

Untersuchen Sie die Stelle, an der die Scheibe gehemmt wurde und beseitigen Sie die Ursache der Hemmung.

- h) Starten Sie den Schneidevorgang im Werkstück nicht neu. Lassen Sie die Scheibe zuerst die volle Geschwindigkeit erlangen und führen Sie sie dann vorsichtig wieder in den Schnitt ein.**

Wird das Elektrowerkzeug im Werkstück wieder gestartet, kann sich die Scheibe festfressen, hoch getrieben werden, oder einen Rückstoß verursachen.

- i) Stützen Sie Platten von übergroßen Werkstücken ab, um das Risiko eines Einklemmens der Scheibe und eines Rückstoßes zu minimieren.**

Große Werkstücke tendieren dazu, sich unter ihrem eigenen Gewicht zu senken. Hier müssen Stützen in Nähe der Schnittlinie und an der Kante des Werkstücks zu beiden Seiten der Scheibe unter dem Werkstück angebracht werden.

- j) Seien Sie besonders vorsichtig bei der Durchführung eines "Taschenschnitts" in Wänden oder anderen blinden Bereichen.**

Die vorstehende Scheibe kann Gas- oder Wasserleitungsrohre, Stromleitungen oder Objekte durchschneiden, die einen Rückstoß verursachen können.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER BENUTZUNG DER MAUERNUTFRÄSE

1. Betreiben Sie diese Elektrowerkzeuge nie ohne die Blattabdeckungen.
2. Gehen Sie bei der Benutzung der Mauernutfräse nicht über das Ziel hinaus.

3. Prüfen Sie, ob die auf den Diamantblättern angegebene Geschwindigkeit gleich oder größer als die Nenngeschwindigkeit der Mauernutfräse ist.
4. Benutzen Sie nur die angegebenen Diamantblätter und Frässcheiben.
5. Die Diamantblätter und Frässcheiben sollten sorgfältig entsprechend den Anweisungen des Herstellers gelagert und gehandhabt werden.
6. Inspizieren Sie das Diamantblatt bzw. die Frässcheibe vor der Benutzung. Benutzen Sie keine abgesplitterten, Risse aufweisenden, oder anderweitig mangelhaften Produkte.
7. Halten Sie den Körpergriff und den oberen Griff des Elektrowerkzeugs immer mit festem Griff. Die Gegenkraft, die erzeugt wird, kann sonst zu ungenauem oder sogar gefährlichem Betrieb führen.
8. Benutzen Sie keine separaten Reduzierbuchsen oder Adapter zum Anpassen von Frässcheiben mit einer anderen Bohrung als 22,2 mm.
9. Die Maschine nicht zum Schneiden von Asbest verwenden.
10. Die Diamantblätter drehen sich auch nach dem Abschalten des Werkzeugs weiter.
11. Tragen Sie eine Staubschutzmaske. Atmen Sie den schädlichen Staub, der beim Schneidevorgang erzeugt wird, nicht ein. Die Stäube können Ihre und die Gesundheit von Zuschauern gefährden.

TECHNISCHE DATEN

Modell	CM7MR	CM7MRU	CM7MC
Spannung (je nach Gebiet)* ¹	(110 V, 230 V) ~		
Leistungsaufnahme* ¹	2000 W, 2300 W		
Leerlaufdrehzahl	6600 min ⁻¹		
Abmessungen der Diamantschleifscheibe	Außendurchmesser 180 mm Lochdurchmesser 22,2 mm Stärke 1,5 – 2 mm (Stärke des Installationsteils.)		
Max. Schneidtiefe	35 mm		
Maximale Schnittbreite	45 mm		
Gewicht (ohne Kabel und Diamantschleifscheibe)	7,9 kg	8,8 kg	
Anlaufstrombegrenzung* ²	Nein	Ja	Nein

*1 Vergessen Sie nicht, die Produktangaben auf dem Typenschild zu überprüfen, da sich diese je nach Verkaufsgebiet ändern.

*2 Durch die Anlaufstrombegrenzung wird der Einschaltstrom so weit reduziert, daß eine Sicherung (16 A träge) nicht anspricht.

STANDARDZUBEHÖR

- (1) Schlüssel 22 mm 1
(2) Seitengriff 1
Das Standardzubehör kann ohne vorherige Bekanntmachung jederzeit geändert werden.

ANWENDUNGSGEBIETE

Schneiden von Schlitten in Beton, Zement, Ziegeln, oder Kacheln. Die Schlitte können mit einem separaten Werkzeug ausgestemmt werden, um Rillen zum Verlegen von Leitungsröhren oder Kabelkanälen zu machen.

VOR DER INBETRIEBNAHME

1. Netzspannung

Prüfen, ob die zu verwendende Netzspannung der Angabe auf dem Typenschild entspricht.

2. Netzschatler

Prüfen, ob der Netzschatler auf „AUS“ steht. Wenn der Stecker an das Netz angeschlossen wird, während der Schalter auf „EIN“ steht, beginnt das Werkzeug sofort zu laufen, was gefährlich wäre.

3. Verlängerungskabel

Wenn der Arbeitsbereich nicht in der Nähe des Netzzanschlusses liegt, ist ein Verlängerungskabel ausreichenden Querschnitts und ausreichender Nennleistung zu verwenden. Das Verlängerungskabel sollte so kurz wie möglich gehalten werden.

4. Überprüfung und Installation der Diamantschleifscheibe

Überprüfen Sie, ob die Diamantschleifscheibe den Spezifikationen entspricht und nicht gerissen, gebrochen oder verbogen ist. Überprüfen Sie auch, ob die Diamantschleifscheibe sicher installiert ist. Beziehen Sie sich für die Installation auf „Installation/Ausbauen der Diamantschleifscheibe“.

5. Staubsammelabdeckung (Abb. 1, Abb. 2)

Die Staubsammelabdeckung ist eine Schutzvorrichtung, durch die Schaden verhindert werden soll, wenn die Diamantschleifscheibe während des Betriebs zerbrechen sollte. Es ist darauf zu achten, dass die Abdeckung ordnungsgemäß angebracht und befestigt ist, ehe mit der Schneidarbeit begonnen wird.

6. Spindelsperrmechanismen

Es ist zu überprüfen, ob die Sperrstift gelöst ist, indem zwei-oder dreimal vor Einschalten des Gerätes auf die Druckknopf gedrückt wird (siehe Abb. 3).

7. Schneidtiefeneinstellung (Abb. 6)

Nach dem Lösen der Drehknopfschraube (Abb. 1) kann die Mauernutfräse entsprechend der Skala auf dem Stabuschutz (Abb. 6) auf jede gewünschte Tiefe zwischen 0 mm und 35 mm eingestellt werden. Achten Sie darauf, die Drehknopfschraube nach dem Einstellen der Schnitttiefe wieder ganz fest anzuziehen.

KORREkte SPEZIFIZIERUNG DES STECKERS

Gilt nur für 110V Mauernutfräsen, die ohne Stecker geliefert werden.

Stellen Sie sicher, dass der anzuschließende Stecker eine höhere Stromkapazität als die Mauernutfräse hat. Ziehen Sie dazu die nachstehende Tabelle heran.

Modell	Spannung (nach Gebieten)*	Leistung*	Stromstärke*
CM7MC	110 V ~	2300 W	20,9 A
CM7MR	110 V ~	2000 W	19 A

* Überprüfen Sie unbedingt die Plakette auf dem Produkt, da diese je nach Gebiet verschieden ist.

HINWEIS

Schließen Sie nie einen Stecker mit einer niedrigeren als der in der Tabelle angegebenen Stromkapazität an.

INSTALLATION DES STAUBABSCHIEDE-SCHLAUCHS

Beim Bearbeiten eines Materials, das Schneidstaub abgibt, den Staubabscheideschlauch wie folgt benutzen:

- Installieren Sie den Staubabscheiderschlauch für das Elektrowerkzeug. (Abb. 7)

INSTALLATION/AUSBAUEN DER DIAMANTSCHLEIFSCHEIBE

1. Entfernen (Abb. 1-5)

- (1) Trennen Sie die Maschine von der Stromversorgung.
- (2) Legen Sie die Maschine auf eine ebene Fläche mit der Staubabdeckung nach oben.
- (3) Entfernen Sie die Drehknopfschraube vorne an der Staubabdeckung, mit der die Staubabdeckung befestigt ist.
- (4) Drehen Sie den Stabuschutz heraus und weg von der Staubabdeckung.
- (5) Verriegeln Sie die Antriebswelle in ihrer Stellung, indem Sie den Druckknopf (Spindelsperre) drücken.
- (6) Halten Sie den Druckknopf gedrückt und entfernen Sie die Halteschraube M14 des Diamantblatts mit dem mitgelieferten 22 mm Schraubenschlüssel.
- (7) Nehmen Sie die Blattabstandhalter und die Diamantblätter von der Antriebswelle ab.

2. Installation (Abb. 1-6)

- (1) Trennen Sie die Maschine von der Stromversorgung.
- (2) Setzen Sie den Blattabstandhalter (3) auf der Antriebswelle auf.
- (3) Schieben Sie das erste Diamantblatt auf die Antriebswelle auf.
- (4) Geben Sie den bzw. die nächsten Blattabstandhalter (5) auf die Antriebswelle, um die gewünschte Schnittbreite zu erhalten.

- (5) Schieben Sie das zweite Diamantblatt auf die Antriebswelle auf.
- (6) Passen Sie den verbleibenden Abstandhalter ein, falls er noch nicht angebracht ist.
- (7) Setzen Sie die Beilagscheibe für das Blatt ein und achten Sie dabei darauf, dass die konkave Seite zur Antriebswelle hin weist.
- (8) Ziehen Sie die Rückhalteschraube M14 des Diamantblattes fest, während Sie den Druckknopf wie zuvor gedrückt halten.
- (9) Vergewissern Sie sich, dass die Diamantblätter sicher sitzen und es keine seitliche Bewegung oder Drehung der Diamantblätter auf der Antriebswelle gibt.
- (10) Sichern Sie den Stabuschutz und verriegeln Sie ihn in der erforderlichen Schnitttiefe, indem Sie die Drehknopfschraube festziehen.

SCHNEIDEN

1. Schneidverfahren (Abb. 8)

- (1) Setzen Sie Teil ④ auf das zu schneidende Material auf, achten Sie dabei darauf, dass die Diamantscheibe das Material nicht berührt.
- (2) Schalten Sie das Werkzeug ein und schneiden Sie langsam einen Schlitz in der Pfeilrichtung ⑧.
- (3) Schneiden Sie entlang der Schnittlinie in Pfeilrichtung ⑨.

2. Betätigung des Schalters

- Schalter in ON-Stellung:
Den Sperrknopf nach vorne drücken und dann den Schalterhebel drücken.
Schalter in OFF-Stellung:
Den Schalterhebel drücken und loslassen.

3. Vorsichtsmaßnahmen unmittelbar nach Beendigung der Arbeit

Nach dem Ausschalten darf die Maschine erst abgelegt werden, wenn die Schleifscheibe völlig zum Stillstand gekommen ist. Abgesehen vom Vermeiden ernsthafter Unfälle wird durch diese Vorsichtsmaßnahme vermieden, daß Staub und Späne in die Maschine gesaugt werden.

VORSICHT

- Vor der Arbeit immer die Diamantschleifscheibe überprüfen. Niemals eine Diamantschleifscheibe verwenden, die gerissen, gebrochen oder verbogen ist.
- Der Diamantschleifscheibe kein Wasser oder Kühlmittel zuführen.
- Mit dem Schneiden erst beginnen, wenn die Diamantschleifscheibe die maximale Geschwindigkeit erreicht hat.
- Wenn die Diamantschleifscheibe sich festfällt oder unnormale Geräusche auftreten, die Maschine sofort ausschalten.
- Die Diamantschleifscheibe niemals für Zick-Zack-Linien oder Kurven verwenden, niemals die Seitenflächen der Diamantschleifscheibe verwenden und niemals die Diamantschleifscheibe für schräge Schnitte verwenden.
- Wenn beim Schneiden übermäßige Kraft auf die Diamantschleifscheibe angewendet wird, um sie auf die Schnittlinie auszurichten, so kann dies nicht nur den Motor überlasten und Brandbeschädigung verursachen, sondern auch die Diamantschleifscheibe überhitzen und die Standzeit verringern.

- Sichern Sie das Werkstück. Ein mit Klammervorrichtungen oder in einem Schraubstock eingeklemmtes Werkstück wird sicherer gehalten, als von Hand.
- Darauf achten, daß das Netzkabel beim Betrieb nicht mit der Diamantschleifscheibe in Kontakt kommt.
- Nach Beendigung der Arbeit die Maschine ausschalten und das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.

WARTUNG UND INSPEKTION

1. Inspektion der Diamantschleifscheibe

Eine abgenutzte Diamantschleifscheibe überlädt den Motor und reduziert die Arbeitsleistung. Die Diamantschleifscheibe durch eine neue ersetzen.

2. Diamantscheiben-Verstopfung

Die Verschleißrate der Diamantbeschichtungsschneidscheibe hängt von dem Typ des verwendeten Materials, der Schneidgeschwindigkeit usw. ab. Grundsätzlich neigen Materialen, die granulierte Schneidpartikel produzieren, dazu, das Bindemittel abzureißen und so den Verschleiß der Diamantbeschichtung zu beschleunigen. Andererseits können Materialien, die pulverförmige Schneidpartikel produzieren, Verstopfung der Diamantschicht bewirken und so die Schneideeffizienz reduzieren. Wenn solche Verstopfung auftritt, bewirkt der Einsatz von mehr Kraft beim Versuch, die Schneidgeschwindigkeit wieder zu erhöhen, daß vom Rand der Schneidscheibe aus Funken fliegen. In diesem Fall das Werkzeug stoppen und sorgfältig die Schneidkante durch Reiben mit dem Finger inspizieren. Wenn die Diamantschicht sich glatt anfühlt (kein rauher, reibender Eindruck), ist sie mit Staub verstopft und muß „abgerichtet“ werden.

Zum gründlichen Abrichten etwa 5m leicht beschleunigtes Schneiden mit einer Schneidtiefe von 10mm in relativ weichem Material durchführen, welches granulare Schneidpartikel produziert (wie Zementblöcke oder Ziegel). Dadurch wird die Schneidwirkung der Diamantbeschichtung wieder hergestellt und die Lebensdauer der Diamantscheibe erhöht.

Diamantmaterial ist hohen Temperaturen gegenüber anfällig und beginnt, bei etwa 600°C seine Wirkung zu verlieren. Noch höhere Temperaturen können das Diamantmaterial zerstören. Deshalb ist es wichtig, das „Abrichten“ so schnell wie möglich durchzuführen, wenn Verstopfung oder Funkenflug auftreten.

3. Inspektion der Befestigungsschrauben

Alle Befestigungsschrauben werden regelmäßig inspiziert und geprüft, ob sie gut angezogen sind. Wenn sich eine der Schrauben lockert, muß sie sofort wieder angezogen werden. Geschieht das nicht, kann das zu erheblichen Gefahren führen.

4. Wartung des Motors

Die Motorwicklung ist das „Herz“ des Elektrowerkzeugs.

Daher ist besonders sorgfältig darauf zu achten, daß die Wicklung nicht beschädigt wird und/oder mit Öl oder Wasser in Berührung kommt.

5. Inspektion der Kohlebürsten (Abb. 9)

Im Motor sind Kohlebürsten verwendet, die Verbrauchsteile sind.

Wenn sie bis zur „Verschleißgrenze“ oder bis in die Nähe dieser Grenze abgenutzt werden, kann dies Motorstörungen verursachen. Wenn der Motor mit einer Auto-Stop-Kohlebürste ausgestattet ist, wird er automatisch anhalten.

Beide Kohlebürsten sollen dann durch neue ersetzt werden, die dieselbe Bürstenummer tragen, wie auf der Abbildung. Darüber hinaus müssen die Kohlebürsten immer sauber gehalten werden und müssen sich in der Bürstenhalterung frei bewegen können.

6. Austausch einer Kohlebürste

CM7MC (Abb. 10)

<Zerlegen>

(1) Lösen Sie die D4-Blechschaube, welche die Bürstenabdeckung hält, und entfernen Sie die Bürstenabdeckung.

(2) Mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel oder einem Schraubenzieher die Kante der Feder hochziehen, die die Kohlenbürste nach unten drückt. Die Kante der Feder zur Außenseite des Kohlebürstenhalters hin herausziehen.

(3) Die Kente der Anschlußlitze an der Kohlebürste von dem Anschlußteil des Bürstenhalters entfernen und die Kohlebürste aus dem Bürstenhalter nehmen.

<Baugruppe>

(1) Das Ende der Kohlenbürsten-Anschlußlitze in den Anschlußteil des Bürstenhalters einstecken.

(2) Die Kohlebürste in den Bürstenhalter einsetzen.

(3) Die Kante der Feder mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel oder einem Schraubenzieher wieder zurück zum Kohlebürstenkopf drücken.

(4) Die Bürstenabdeckung wieder ansetzen und mit den D4-Schneidschrauben anmontieren.

CM7MR • CM7MRU

Der Bürstendeckel wird mit einem Steckschlüssel abmontiert. Dann kann die Kohlebürste leicht entfernt werden.

7. Liste der Wartungsteile

ACHTUNG

Reparatur, Modifikation und Inspektion von Hitachi-Elektrwerkzeugen müssen durch ein autorisiertes Hitachi-Kundendienstzentrum durchgeführt werden. Diese Teileliste ist hilfreich, wenn sie dem autorisierten Hitachi-Kundendienstzentrum zusammen mit dem Werkzeug für Reparatur oder Wartung ausgehändigt wird.

Bei Betrieb und Wartung von Elektrowerkzeugen müssen die Sicherheitsvorschriften und Normen beachtet werden.

MODIFIKATIONEN

Hitachi-Elektrwerkzeuge werden fortwährend verbessert und modifiziert, um die neuesten technischen Fortschritte einzubauen.

Dementsprechend ist es möglich, daß einige Teile ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.

GARANTIE

Auf Hitachi-Elektrwerkzeuge gewähren wir eine Garantie unter Zugrundelegung der jeweils geltenden gesetzlichen und landesspezifischen Bedingungen. Dieses Garantie erstreckt sich nicht auf Gehäusedefekte und nicht auf Schäden, die auf Missbrauch, bestimmungswidrigen Einsatz oder normalen Verschleiß zurückzuführen sind.

ANMERKU

Aufgrund des ständigen Forschungs- und Entwicklungsprogramms von HITACHI sind Änderungen der hier gemachten technischen Angaben nicht ausgeschlossen.

Information über Betriebslärm und Vibration

Die gemessenen Werte wurden entsprechend EN60745 bestimmt und in Übereinstimmung mit ISO 4871 ausgewiesen.

Gemessener A-gewichteter Schallpegel: 110 dB (A)

Gemessener A-gewichteter Schalldruck: 99 dB (A)

Messunsicherheit KpA: 3 dB (A)

Gehörschutz tragen.

Gesamt振动swerte (3-Achsen-Vektorsumme), bestimmt gemäß EN60745.

Vibrationsemissionswert $\mathbf{a_h} = 7,4 \text{ m/s}^2$

Messunsicherheit K = 1,5 m/s²

Die angegebenen Gesamt振动swerte wurden entsprechend einem standardisierten Testverfahren gemessen und können dazu verwendet werden, Werkzeuge miteinander zu vergleichen.

Außerdem können sie zur vorbereitenden Expositionseinschätzung verwendet werden.

WARNING

- Der Vibrationsemissionswert während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs kann von dem deklarierten Gesamtwert abweichen, abhängig davon, wie das Werkzeug verwendet wird.
- Legen Sie Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners fest, die auf einer Expositionseinschätzung unter den tatsächlichen Benutzungsbedingungen beruhen (unter Berücksichtigung aller Bereiche des Betriebszyklus, darunter neben der Triggerzeit auch die Zeiten, in denen das Werkzeug ausgeschaltet ist oder im Leerlaufbetrieb läuft).

● **Informationen zum Stromversorgungssystem mit einer Nennspannung von 230 V oder mehr (Für CM7MR • CM7MC)**

Unter ungünstigen Netzbedingungen kann dieses Elektrowerkzeug vorübergehenden Spannungsabfall oder störende Spannungsschwankungen verursachen.

Dieses Elektrowerkzeug ist vorgesehen für den Anschluss an ein Stromversorgungssystem mit einer maximal zulässigen Systemimpedanz Z_{MAX} von 0,28 Ohm (CM7MC: 0,23 Ohm) an der Schnittstelle (Anschlusskasten) des Benutzers.

Der Benutzer muss sicherstellen, dass dieses Elektrowerkzeug nur an ein Stromversorgungssystem angeschlossen wird, das die obige Anforderung erfüllt. Wenn erforderlich, kann sich der Benutzer für die Systemimpedanz an der Schnittstelle an die öffentliche Stromversorgungsgesellschaft wenden.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ GÉNÉRAUX POUR L'OUTIL

⚠ AVERTISSEMENT

Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions.

Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme "outil" dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

1) Sécurité de la zone de travail

a) Conserver la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.

b) Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.

c) Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

2) Sécurité électrique

a) Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle.

Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit.

Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils à branchement de terre.

Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc électrique.

b) Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.

Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.

c) Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des conditions humides.

La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil augmentera le risque de choc électrique.

d) Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes ou des parties en mouvement.

Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

e) Lorsqu'on utilise un outil à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure.

L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.

f) Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD).

L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

3) Sécurité des personnes

a) Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments.

Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil peut entraîner des blessures graves des personnes.

b) Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter une protection pour les yeux.

Les équipements de sécurité tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antiderapantes, les casques ou les protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduiront les blessures de personnes.

c) Eviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter.

Porter les outils en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.

d) Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil en marche.

Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil peut donner lieu à des blessures de personnes.

e) Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment.

Cela permet un meilleur contrôle de l'outil dans des situations inattendues.

f) S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vêtements et les gants à distance des parties en mouvement.

Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.

g) Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés.

Utiliser des collecteurs de poussières peut réduire les risques dus aux poussières.

4) Utilisation et entretien de l'outil

a) Ne pas forcer l'outil. Utiliser l'outil adapté à votre application.

L'outil adapté réalisera mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.

b) Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et vice versa.

Tout outil qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.

c) Débrancher la fiche de la source d'alimentation en courant et/ou le bloc de batteries de l'outil avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil.

De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.

d) Conserver les outils à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner.

Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.

- e) Entretenir les outils électriques. Vérifier l'absence de mauvais alignement ou d'arrêt, d'endommagement de pièces ou toute autre condition susceptible d'affecter l'opération de l'outil. Si l'outil est endommagé, le faire réparer avant utilisation.
De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.
- f) Maintenir les outils coupants aiguisés et propres. Des outils coupants bien entretenus avec des bords aiguisés sont moins susceptibles de se coincer et plus simples à contrôler.
- g) Utiliser l'outil électrique, les accessoires et les mèches de l'outil, etc. conformément à ces instructions en tenant compte des conditions d'utilisation et du travail à réaliser.
L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations différentes de celles pour lesquelles il a été conçu est dangereuse.

5) Service

- a) Faire entretenir l'outil électrique par un technicien habilité à l'aide de pièces de rechange identiques exclusivement.
Cela garantira le maintien de la sécurité de l'outil électrique.

PRECAUTIONS

Maintenir les enfants et les personnes infirmes éloignés. Lorsque les outils ne sont pas utilisés, ils doivent être rangés hors de portée des enfants et des personnes infirmes.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ CONCERNANT LA RAINUREUSE DIAMANT

- a) Veuillez lire les avertissements, instructions, illustrations et spécifications qui accompagnent cet outil électrique.
Tout manquement à observer l'ensemble des instructions ci-dessous suppose un risque de choc électrique, d'incendie et/ou de blessures graves.
- b) Veillez à toujours utiliser le dispositif protecteur fourni avec l'outil. Le dispositif doit être correctement fixé à l'outil électrique et positionné fermement de façon à ce que la meule soit le moins possible exposée vers l'opérateur. Positionnez-vous et les personnes qui vous entourent à l'écart du plan de la meule rotative. Le dispositif de protection permet de protéger l'opérateur contre les fragments de meule brisés et tout contact accidentel avec la meule.
- c) Utilisez exclusivement des meules de découpe renforcées ou diamantées avec l'outil électrique.
La fixation d'un accessoire à votre outil électrique ne garantit pas son fonctionnement sûr.
- d) La vitesse nominale de la meule doit être au moins égale à la vitesse maximale indiquée sur l'outil électrique.
Les meules dont la vitesse excède la vitesse nominale peuvent se briser et être projetées.
- e) Les meules doivent être utilisées pour les applications recommandées. Par exemple : ne pas meuler avec le côté de la meule de découpe.
Les meules de découpe abrasives sont destinées au meulage périphérique; l'application de forces latérales sur les meules peut entraîner leur fragmentage.
- f) Utilisez exclusivement des brides de meule intactes dont le diamètre est adapté à la meule choisie.

- Les brides de meule soutiennent la meule et réduisent ainsi la possibilité de rupture de la meule.
- g) N'utilisez pas de meules renforcées plates déjà utilisées avec des outils électriques plus grands.
Les meules destinées aux outils électriques plus grands ne sont pas adaptées à la vitesse supérieure d'un outil plus petit et peuvent éclater.
- h) Le diamètre externe et l'épaisseur de votre meule doivent être compris dans la plage nominale de votre outil électrique.
Des meules de taille inadaptée ne peuvent pas être correctement protégées ou contrôlées.
- i) La taille des meules et des brides doit être telle qu'elles puissent s'adapter dans l'arbre de l'outil électrique.
Les meules et les brides disposant de trous de fixation ne coïncidant pas avec le matériel de montage de l'outil électrique entraînent un déséquilibre, un excès de vibrations et possiblement une perte de contrôle.
- j) N'utilisez pas de meules endommagées. Avant chaque utilisation, vérifiez que les meules sont dépourvues d'éclats et de fissures. En cas de chute de l'outil ou de la meule, vérifiez l'absence de dommage ou installez une meule intacte. Après inspection et installation de la meule, positionnez-vous et les personnes qui vous entourent à l'écart du plan de la meule rotative et mettez l'outil sous tension à vitesse maximale sans charge pendant une minute.
Les meules endommagées se fragmentent pendant ce test.
- k) Portez des équipements de protection individuelle. Selon l'application, utilisez un masque, des lunettes de protection ou de sécurité. Le cas échéant, portez un masque anti-poussière, des protections auditives, des gants et un tablier capable de repousser les petits fragments abrasifs ou de travail.
La protection oculaire doit pouvoir repousser les débris générés par diverses opérations. Le masque anti-poussière ou respirateur doit pouvoir filtrer les particules générées par l'opération. Une exposition prolongée à du bruit de forte intensité peut entraîner une perte auditive.
- l) Veillez à ce que les personnes qui vous entourent restent à l'écart de la zone de travail. Toute personne accédant à la zone de travail doit porter un équipement de protection individuelle.
Des fragments de meule d'un accessoire brisé peuvent être projetés et entraîner des blessures au-delà de la zone d'utilisation immédiate.
- m) Tenez l'outil par les surfaces de préhension uniquement lorsque l'opération exige que la meule soit en contact avec un fil caché ou son propre cordon. Tout contact entre la meule et un fil dénudé peut exposer les parties métalliques de l'outil et supposer un choc électrique pour l'opérateur.
- n) Positionnez le fil à l'écart de l'accessoire de rotation. Si vous perdez le contrôle, le cordon risque d'être découpé ou de s'enchevêtrer et votre main ou votre bras risque d'être pris dans ma meule de rotation.
- o) Ne posez jamais l'outil lorsque la meule n'est pas complètement à l'arrêt.
La meule de rotation peut s'accrocher à la surface et retirer l'outil de votre contrôle.
- p) N'utilisez pas l'outil en le transportant sur le côté.
Tout contact accidentel avec la meule de rotation peut endommager vos vêtements et supposer un risque de blessures.

- q) Nettoyez régulièrement les aérations de l'outil.**
Le ventilateur du moteur aspire de la poussière dans le boîtier de l'outil et une accumulation excessive de fragments métalliques peut supposer un danger électrique.
- r) N'utilisez pas l'outil à proximité de matériaux inflammables.**
Les étincelles peuvent enflammer ces matériaux.
- s) N'utilisez des meules qui nécessitent des réfrigérants liquides.**
L'utilisation d'eau ou d'autres réfrigérants liquides peut donner lieu à une électrocution ou un choc électrique.
- i) Tenez les panneaux ou toute autre pièce d'ouvrage surdimensionnée pour minimiser le risque de coincement et de recul de la meule.**
Les pièces d'ouvrage de grande taille ont tendance à fléchir sous leur propre poids. Des supports doivent être placés sous la pièce d'ouvrage, à proximité de la ligne de découpe et de la bordure de la pièce, des deux côtés de la meule.
- j) Faites preuve de prudence lorsque vous effectuez une "découpe de division" dans des parois existantes ou d'autres zones non visibles.**
La meule protubérante peut découper des tuyaux de gaz ou d'eau, des câbles électriques ou des objets pouvant entraîner un effet de rebond.

EFFET DE REBOND ET AUTRES MISES EN GARDE

L'effet de rebond est une réaction soudaine à une meule coincée. La coincement ou l'enchevêtrement entraîne un ralentissement rapide de la meule, ce qui force l'outil non contrôlé dans le sens opposé de la rotation de la meule au niveau de la liaison.

- a) Maintenez bien l'outil et positionnez votre corps et votre bras de manière à résister à l'effet de rebond.**
Utilisez toujours une poignée auxiliaire, si disponible, pour un contrôle maximal de l'effet de rebond ou de recul au démarrage.

L'opérateur peut contrôler les effets de recul ou de rebond s'il prend les précautions nécessaires.

- b) Ne mettez jamais votre main à proximité de la meule.**
La meule peut reculer sur votre main.

- c) Votre corps ne doit pas être aligné ou derrière la meule rotative.**

L'effet de rebond propulse l'outil dans le sens opposé au mouvement de la meule au niveau de l'enchevêtrement.

- d) Faites preuve de prudence lorsque vous travaillez dans des coins, des bords aigus, etc. Évitez de cogner et d'enchevêtrer la meule.**

Les coins, les bords aigus ou le fait de cogner l'outil ont tendance à enchevêtrer la meule rotative et entraîner une perte de contrôle ou un effet de rebond.

- e) N'attachez pas de lame à bois ou de lame dentée pour scie à chaîne.**

Ces lames entraînent souvent des effets de rebond et des pertes de contrôle.

- f) Ne coincez pas la meule ou n'appliquez pas de pression excessive. Ne tentez pas d'effectuer une découpe trop profonde.**

L'application d'une force excessive sur la meule augmente la charge et la probabilité d'enroulement ou de masquage de la meule dans la découpe et la possibilité d'effet de rebond ou de rupture de la meule.

- g) Lorsque la meule se coince ou lorsque la découpe est interrompue pour quelle que raison que ce soit, éteignez l'outil électrique et tenez l'outil jusqu'à l'arrêt complet de la meule. Ne tentez jamais de retirer la meule de la découpe lorsqu'elle est encore en mouvement au risque d'entraîner un effet de rebond.**
Recherchez et corrigez les causes du problème.

- h) Ne redémarrez pas l'opération de découpe. Laissez la meule atteindre sa vitesse maximale et pénétrez dans la découpe doucement.**

La meule peut se coincer, se rehausser ou reculer si l'outil est redémarré dans la pièce d'ouvrage.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION DE LA RAINUREUSE DIAMANT

- 1. Ne jamais utiliser ces outils électriques si les protections de la roue ne sont pas fixées.
- 2. Ne pas trop se pencher lors de l'utilisation de la rainureuse diamant.
- 3. Vérifier que la vitesse indiquée sur les disques diamant ou la meule à aiguiser est égale ou supérieure à la vitesse nominale de la rainureuse diamant.
- 4. Utiliser uniquement les disques diamant et les meules à aiguiser spécifier.
- 5. Les disques diamant et les meules à aiguiser doivent être stockés et manipulés avec soin conformément aux instructions du fabricant.
- 6. Inspecter le disque diamant ou la meule à aiguiser avant toute utilisation. Ne pas utiliser de produits ébréchés, fissurés ou défectueux.
- 7. Toujours tenir la poignée du bâti et la poignée supérieure de l'outil électrique. Le contre-coup de l'outil risque sinon d'entraîner des mouvements imprévisibles dangereux.
- 8. Ne pas utiliser de bagues de réduction ou d'adaptateurs pour adapter les meules à aiguer à un alésage différent de 22,2 mm.
- 9. Ne pas utiliser cette machine pour couper de l'asbeste.
- 10. Le disque diamant continue à tourner une fois l'outil mis hors tension.
- 11. Portez un masque anti-poussière.

Ne pas inhaller les poussières nocives générées lors de l'opération de découpe. La poussière peut nuire à votre santé ou à celle de votre entourage.

SPECIFICATIONS

Modèle	CM7MR	CM7MRU	CM7MC
Tension (par zone)* ¹	(110 V, 230 V) ~		
Puissance* ¹	2000 W, 2300 W		
Vitesse sans charge	6600 min ⁻¹		
Dimension du disque rhomboïdal	Dia. extérieur Diam. du trou Épaisseur (Épaisseur de la pièce d'installation.)	180 mm 22,2 mm 1,5 à 2 mm	
Profondeur de coupe max.	35 mm		
Largeur de coupe max	45 mm		
Poids (sans cordon ni disque rhomboïdal)	7,9 kg	8,8 kg	
Limitation du courant de démarrage* ²	Non	Oui	Non

*1 Assurez-vous de vérifier la plaque signalétique sur le produit qui peut changer suivant les régions.

*2 Grâce à la limitation du courant de démarrage, la tension d'amorçage est réduite à tel point qu'un fusible (16 A à action retardée) ne répond pas.

ACCESSOIRES STANDARD

- (1) Clé de 22 mm 1
 - (2) Poignée latérale 1
- Les accessoires standard sont sujets à changement sans préavis.

APPLICATIONS

Découpe de fentes dans le béton, le ciment, la brique ou les tuiles. Les fentes peuvent ensuite être burinées à l'aide d'un autre outil afin de pratiquer les rainures adaptées à la pose de tuyauterie ou de réseau de câbles.

AVANT LA MISE EN MARCHE

1. Source de puissance

S'assurer que la source de puissance à utiliser correspond à la puissance indiquée sur la plaque signalétique du produit.

2. Interrupteur de puissance

S'assurer que l'interrupteur de puissance est en position ARRET. Si la fiche est branchée alors que l'interrupteur est sur MARCHE, l'outil démarre immédiatement et peut provoquer un grave accident.

3. Fil de rallonge

Lorsque la zone de travail est éloignée de la source de puissance, utiliser un fil de rallonge d'une épaisseur suffisante et d'une capacité nominale suffisante. Le fil de rallonge doit être aussi court que possible.

4. Vérification et installation du disque rhomboïdal

Vérifier que le disque rhomboïdal est du type spécifié et qu'il n'est pas fissuré, cassé ou tordu. Vérifier que le disque rhomboïdal est fermement installé. Pour son installation, se reporter au paragraphe "Montage/démontage du disque rhomboïdal".

5. Capot du collecteur de poussière (Fig. 1, Fig. 2)

Le capot du collecteur de poussière est un dispositif de protection pour éviter les blessures au cas où le disque rhomboïdal se briserait lors du fonctionnement. Vérifier que le capot est correctement installé et fixé avant de commencer la découpe.

6. Mécanismes de verrouillage de l'arbre

Vérifier que le bouton-poussoir de blocage de l'arbre est dégagé en poussant deux ou trois fois dessus avant de mettre l'outil en marche. (Voir Fig. 3)

7. Réglage de la profondeur de coupe (Fig. 6)

Une fois la vis bouton desserrée (Fig. 1), la rainureuse diamant peut être réglée à n'importe quelle profondeur comprise entre 0 mm et 35 mm conformément à l'échelle sur le godet à poussière (Fig. 6). Vérifier que la vis bouton est bien serrée une fois la profondeur de découpe réglée.

SPÉCIFICATIONS CORRECTES DE LA PRISE

Concerne uniquement les rainureuses diamant 110 V livrées sans prise.

La prise à installer doit avoir une capacité supérieure à celle de la rainureuse diamant. Voir le tableau ci-dessous.

Modèle	Tension (par zone)*	Puissance*	Intensité*
CM7MC	110 V ~	2300 W	20,9 A
CM7MR	110 V ~	2000 W	19 A

* Cette spécification pouvant varier d'une zone à l'autre, vérifiez la plaque nominale du produit.

REMARQUE

N'installez jamais une prise avec une capacité inférieure aux données du tableau ci-dessus.

INSTALLATION DU TUYAU SOUPLE COLLECTEUR DE POUSSIÈRE

Lors de l'usinage d'un matériau qui produit des résidus de découpage, utiliser le tuyau souple collecteur de poussière comme suit:

- Fixer le flexible souple du collecteur de poussière correspondant à l'outil électrique. (Fig. 7)

MONTAGE/DEMONTAGE DU DISQUE RHOMBOÏDAL

1. Démontage (Fig. 1-5)

- (1) Débrancher la machine de la source d'alimentation.
- (2) Placer la machine sur une surface plane avec le couvercle du collecteur de poussière tourné vers le haut.
- (3) Ôter la vis bouton sur l'avant du capot du godet à poussière.
- (4) Faire pivoter le collecteur de poussière en l'éloignant du capot.
- (5) Verrouiller l'arbre d'entraînement en appuyant sur le bouton pousoir (verrouillage de l'arbre).
- (6) Tout en maintenant le bouton pousoir, ôter le boulon M14 de fixation de la meule diamant à l'aide de la clé de 22 mm fournie.
- (7) Ôter les entre-lames et les disques diamant de l'arbre d'entraînement.

2. Installation (Fig. 1-6)

- (1) Débrancher la machine de la source d'alimentation.
- (2) Monter l'entre-lame (3) sur l'arbre d'entraînement.
- (3) Placer le premier disque diamant sur l'arbre d'entraînement.
- (4) Placer l'/les entre-lame suivant (5) sur l'arbre d'entraînement de manière à obtenir la largeur de coupe souhaitée.
- (5) Placer le second disque diamant sur l'arbre d'entraînement.
- (6) Insérer l'entre-lame suivant s'il n'est pas déjà utilisé.
- (7) Insérer l'entre-lame en veillant à ce que le côté concave soit tourné vers l'arbre d'entraînement.
- (8) Mettre en place le boulon M14 de fixation du disque diamant tout en maintenant le bouton pousoir comme précédemment.
- (9) Vérifier que les disques diamant sont bien fixés et qu'il n'y a aucun jeu latéral ou aucune rotation des disques diamant sur l'arbre d'entraînement.
- (10) Fixer le collecteur de poussière et le verrouiller en place à la profondeur de coupe requise en serrant la vis bouton.

DECOUPAGE

1. Procédure de coupe (Fig. 8)

- (1) Placer l'outil (A) sur le matériau à couper, s'assurer que la meule diamantée ne touche pas le matériau.
- (2) Mettre sous tension et lentement faire une coupe dans le sens de la flèche (B).
- (3) Couper le long de la ligne de découpe dans le sens de la flèche (C).

2. Fonctionnement de l'interrupteur

Mise en marche :

Pousser sur la touche de verrouillage vers l'avant, puis sur le levier.

Mise hor service :

Appuyer et relâcher le levier.

3. Précautions à prendre aussitôt le meulage terminé

Après avoir arrêté la machine, ne pas la poser avant l'arrêt complet de la meule. Cette précaution évitera non seulement tout accident grave, mais réduira aussi la quantité de poussière et de copeaux de métal aspirée par la machine.

ATTENTION

- Ne jamais oublier de vérifier le disque rhomboïdal avant de commencer à opérer. Ne jamais utiliser un disque rhomboïdal fissuré, cassé ou tordu.
- Ne jamais mettre de l'eau ou de l'huile de coupe sur le disque rhomboïdal.

- Ne commencer le découpage que lorsque le disque rhomboïdal a atteint sa vitesse de rotation maximum.
- Mettre immédiatement la machine hors tension si le disque rhomboïdal se grippe ou si vous remarquez un bruit anormal.
- Ne jamais utiliser le disque rhomboïdal pour effectuer un découpage en zig-zag, ou en ligne courbe, et ne jamais utiliser la face latérale du disque rhomboïdal et, enfin ne jamais l'utiliser pour des découpages inclinés.
- Si l'on exerce une force excessive sur la meule diamantée pour la faire suivre la ligne de découpe, cela risque non seulement de provoquer des brûlures, mais également de surchauffer la meule diamantée et de réduire sa durée de service.
- Fixez la pièce d'ouvrage. Une pièce d'ouvrage fixée avec des dispositifs de fixation ou dans un étau est mieux maintenue qu'avec la main.
- Pendant le fonctionnement de la machine, prendre bien soin d'empêcher tout contact entre le cordon d'alimentation et le disque rhomboïdal.
- Lorsque le travail est terminé, mettre la machine hors tension puis débrancher le cordon d'alimentation.

ENTRETIEN ET CONTROLE

1. Contrôle du disque rhomboïdal

Un disque rhomboïdal usé fait fonctionner le moteur en surcharge et réduit l'efficacité du travail. Il faut donc le remplacer.

2. Encrassement de la meule diamantée

Le taux d'usure de la lame coupante diamantée dépend du type de matériau découpé, de la vitesse de découpage, etc. De manière générale, les matériaux qui produisent des particules granuleuses au découpage peuvent gratter l'agent adhésif et de là, accélérer l'usure de la couche diamantée. D'autre part, les matériaux qui produisent des particules poudreuses au découpage peuvent être la cause de l'encrassement de la couche diamantée, ce qui réduit fortement l'efficacité de coupe.

Lorsque le phénomène d'encrassement apparaît, une force supplémentaire est appliquée pour tenter d'accélérer la vitesse de coupe, ce qui parfois, fait apparaître des étincelles sur le pourtour de la meule diamantée. Dans un tel cas arrêter la machine et vérifier soigneusement la lame de coupe en la frottant avec les doigts. Si la meule semble lisse au toucher (pas de sensation abrasif), c'est qu'elle est encrassée et qu'il est alors nécessaire de la lisser.

Pour un lissage complet, il est nécessaire d'effectuer environ 5 mètres de découpe légèrement accélérée à une profondeur de coupe de 10 mm dans des matériaux relativement mous, matériaux qui produisent des particules granuleuses au découpage (comme des blocs en ciment ou des briques). Cette opération a pour but de restaurer l'efficacité de coupe de la meule diamantée et prolonge sa durée de vie. Le matériau diamanté est sensible aux hautes températures et il commencera à se détériorer aux environs de 600°C. Des températures supérieures causeront la décomposition du matériau diamanté. C'est pourquoi, il est de la plus haute importance de procéder à un "lissage" dès que le phénomène d'encrassement apparaît ou la que des étincelles jaillissent.

3. Contrôle des vis de montage

Vérifier régulièrement les vis de montage et s'assurer qu'elles sont correctement serrées. Resserrer immédiatement toute vis desserrée. Sinon, il a danger sérieux.

4. Entretien du moteur

Le bobinage de l'ensemble moteur est le "coeur" même de l'outil électro-portatif.

Veiller soigneusement à ce que ce bobinage ne soit pas endommagé et/ou mouillé par de l'huile ou de l'eau.

5. Contrôle des balais en carbone (Fig. 9)

Le moteur utilise des balais en carbone qui sont des pièces qui s'usent.

Quand ils sont usés ou près de la "limite d'usure", il pourra en résulter un mauvais fonctionnement du moteur. Quand le moteur est équipé d'un balai en carbone à arrêt automatique, il s'arrêtera automatiquement. Remplacez alors les balais en carbone par des nouveaux et ayant les mêmes numéros que ceux montré sur la figure. En outre, toujours tenir les balais propres et veiller à ce qu'ils coulissent librement dans les supports.

6. Remplacement d'un balai en carbone

CM7MC (Fig. 10)

<Démontage>

- (1) Desserrez la vis autotaraudeuse D4 qui fixe le couvercle de charbon et retirer le couvercle de charbon.
- (2) Utiliser la clé auxiliaire à six pans ou un petit tournevis pour soulever le bord du ressort qui retient le balai en carbone. Retirer le bord du ressort vers l'extérieur du support du balai.
- (3) Enlever le bord du flexible du balai en carbone de la section du support de balai et retirer le balai en carbone de son support.

<Montage>

- (1) Insérer l'extrémité du flexible du balai en carbone dans la section finale du support du balai.
- (2) Insérer le balai en carbone dans son support.
- (3) Utiliser la clé auxiliaire à six pans ou un petit tournevis pour remettre le bord du ressort contre la tête du balai en carbone.
- (4) Monter le capot de charbon et serrer la vis taraudeuse D4.

CM7MR • CM7MRU

Démonter le capuchon du balai avec un tournevis à petite tête. Le balai en carbone peut se retirer facilement.

7. Liste des pièces de rechange

ATTENTION

Les réparations, modifications et inspections des outils électriques Hitachi doivent être confiées à un service après-vente Hitachi agréé.

Il sera utile de présenter cette liste de pièces au service après-vente Hitachi agréé lorsqu'on apporte un outil nécessitant des réparations ou tout autre entretien.

Lors de l'utilisation et de l'entretien d'un outil électrique, respecter les règlements et les normes de sécurité en vigueur dans le pays en question.

MODIFICATIONS

Les outils électriques Hitachi sont constamment améliorés et modifiés afin d'incorporer les tous derniers progrès technologiques.

En conséquence, il est possible que certaines pièces soient modifiées sans avis préalable.

GARANTIE

Nous garantissons que l'ensemble des Outils électriques Hitachi sont conformes aux réglementations spécifiques statutaires/nationales. Cette garantie ne couvre pas les défauts ni les dommages inhérents à une mauvaise utilisation, une utilisation abusive ou l'usure et les

dommages normaux. En cas de réclamation, veuillez envoyer l'Outil électrique, en l'état, accompagné du CERTIFICAT DE GARANTIE qui se trouve à la fin du Mode d'emploi, dans un service d'entretien autorisé.

NOTE

Par suite du programme permanent de recherche et de développement HITACHI, ces spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

Au sujet du bruit et des vibrations

Les valeurs mesurées ont été déterminées en fonction de la norme EN60745 et déclarées conforme à ISO 4871.

Niveau de puissance sonore pondérée A: 110 dB (A)

Niveau de pression acoustique pondérée A: 99 dB (A)

Incertitude KpA: 3 dB (A)

Porter des protections anti-bruit.

Valeurs totales des vibration (somme vectorielle triaxiale) déterminée conformément à EN60745.

Valeur d'émission de vibration $a_h = 7,4 \text{ m/s}^2$

Incertitude K = 1,5 m/s²

La valeur totale des vibrations a été mesurée par une méthode d'essai standard et peut être utilisée pour comparer un outil à un autre.

Elle peut également être utilisée pour une évaluation préliminaire du niveau d'exposition.

AVERTISSEMENT

- La valeur d'émission de vibration en fonctionnement de l'outil électrique peut être différente de la valeur totale déclarée, en fonction des utilisations de l'outil.
- Identification les mesures de protection de l'utilisateur fondées sur une estimation de l'exposition en conditions d'utilisation (tenant compte de tous les aspects du cycle d'utilisation, tels que les moments où l'outil est mis hors tension ou lorsqu'il tourne à vide en plus des temps de déclenchements).

● Information relative au système d'alimentation à tension nominale de 230 V~ (Pour CM7MR • CM7MC)

Dans des conditions défavorables du secteur, cet outil électrique peut provoquer *des chutes de tension transitoires ou des fluctuations de tension parasites*.

Cet outil électrique est conçu pour être raccordé à un système d'alimentation avec impédance système maximale admissible Z_{MAX} de 0,28 Ohm (CM7MC: 0,23 Ohm) au point d'interface (coffret de branchement d'alimentation) de l'alimentation de l'utilisateur.

L'utilisateur doit s'assurer que cet outil électrique est raccordé uniquement à un système d'alimentation qui remplit l'exigence ci-dessus.

Si nécessaire, l'utilisateur peut demander à la compagnie d'électricité publique quelle est l'impédance système au point d'interface.

AVVERTIMENTI GENERALI DI SICUREZZA SUGLI UTENSILI ELETTRICI

⚠ AVVERTENZA

Leggere tutti gli avvertimenti di sicurezza e tutte le istruzioni.

La mancata osservanza degli avvertimenti e delle istruzioni potrebbe essere causa di scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

Salvare tutti gli avvertimenti e le istruzioni per riferimenti futuri.

Il termine "elettroportatili" riportato nelle avvertenze si riferisce agli elettroportatili azionati con alimentazione da rete (via cavi) o a batterie (senza cavi).

1) Sicurezza dell'area operativa

a) Mantenere l'area operativa pulita e ordinata.

Aree operative sporche o disordinate possono favorire gli infortuni.

b) Non utilizzare gli elettroportatili in atmosfere esplosive, ad es. in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.

Gli elettroportatili generano delle scintille che potrebbero accendere la polvere o i fumi.

c) Tenere lontani bambini e astanti durante l'utilizzo degli elettroportatili.

Qualsiasi distrazione può essere causa di perdita di controllo.

2) Sicurezza elettrica

a) Le spine degli elettroportatili devono essere idonee alle prese disponibili.

Non modificare mai le prese.

Con gli elettroportatili a massa (messi a terra), non utilizzare alcun adattatore.

L'utilizzo di spine intatte e corrispondenti alle prese disponibili ridurrà il rischio di scosse elettriche.

b) Evitare qualsiasi contatto con le superfici a massa o a terra, quali tubi, radiatori, fornelli e frigoriferi. In caso di messa a terra o massa del corpo, sussiste un maggior rischio di scosse elettriche.

c) Non esporre gli elettroportatili alla pioggia o all'umidità.

La penetrazione di acqua negli elettroportatili aumenterà il rischio di scosse elettriche.

d) Non tirare il cavo. Non utilizzarlo per il trasporto, o per tirare o scollegare l'elettroportatile.

Tenere il cavo lontano da fonti di calore, oli, bordi appuntiti o parti in movimento.

Cavi danneggiati o attorcigliati possono aumentare il rischio di scosse elettriche.

e) Durante l'uso degli elettroportatili all'esterno, utilizzare una prolunga idonea per usi esterni.

L'utilizzo di cavi per esterno riduce il rischio di scosse elettriche.

f) Se è impossibile evitare l'impiego di un utensile elettrico in un luogo umido, utilizzare l'alimentazione protetta da un dispositivo a corrente residua (RCD).

L'uso di un RCD riduce il rischio di scosse elettriche.

3) Sicurezza personale

a) Durante l'uso degli elettroportatili, state allerta, verificate ciò che state eseguendo e adottate sempre il buon senso.

Non utilizzate gli elettroportatili qualora state stanchi, sotto l'influenza di farmaci, alcol o cure mediche. Anche un attimo di disattenzione durante l'uso degli elettroportatili potrebbe essere causa di gravi lesioni personali.

b) Indossate l'attrezzatura di protezione personale. Indossate sempre le protezioni oculari.

L'attrezzatura protettiva, quali maschera facciale, calzature antiscivolo, caschi o protezioni oculari ridurrà il rischio di lesioni personali.

c) Impedite le accensioni involontarie. Prima del collegamento a una sorgente di alimentazione e/o pacco batteria e prima di raccogliere o trasportare l'utensile, verificate che l'interruttore sia posizionato su OFF.

Il trasporto degli elettroportatili tenendo le dita sull'interruttore o l'attivazione elettrica degli utensile che hanno l'interruttore su ON, implica il rischio di incidenti.

d) Prima di attivare l'elettroportatile, rimuovete qualsiasi chiave di regolazione.

Lasciando la chiave in un componente in rotazione dell'elettroportatile, sussiste il rischio di lesioni personali.

e) Mantenersi in equilibrio. Mantenersi sempre su due piedi, in equilibrio stabile.

Ciò consente di controllare al meglio l'elettroportatile in caso di situazioni impreviste.

f) Vestirsi in modo adeguato. Non indossare abiti larghi o gioielli. Tenere i capelli, gli abiti e i guanti lontano dalle parti in movimento.

Abiti allentati, gioielli e capelli lunghi potrebbero impigliarsi nelle parti in movimento.

g) In caso di dispositivi provvisti di collegamento ad apparecchiature di rimozione e raccolta polveri, verificare che queste siano collegate e utilizzate in modo adeguato.

L'utilizzo della raccolta della polvere può ridurre i rischi connessi alle polveri.

4) Utilizzo e manutenzione degli elettroportatili

a) Non utilizzare elettroportatili non idonei. Utilizzare l'elettroportatile idoneo allo specifico applicazione. Utilizzando l'elettroportatile corretto, si garantirà un'esecuzione migliore e più sicura del lavoro, alla velocità di progetto.

b) Non utilizzare l'elettroportatile qualora non sia possibile accenderlo/spegnerlo tramite l'interruttore.

È pericoloso utilizzare elettroportatili che non possano essere azionati dall'interruttore. Provvedere alla relativa riparazione.

c) Prima di effettuare qualsiasi regolazione, sostituire gli accessori o depositare gli elettroportatili, scollegare la spina dalla presa elettrica e/o il pacchetto batteria dall'utensile elettrico.

Queste misure di sicurezza preventive riducono il rischio di avvio involontario dell'elettroportatile.

d) Depositare gli elettroportatili non utilizzati lontano dalla portata dei bambini ed evitare che persone non esperte di elettroportatili o non a conoscenza di quanto riportato sulle presenti istruzioni azionino l'elettroportatile.

È pericoloso consentire che utenti non esperti utilizzino gli elettroportatili.

- e) Manutenzione degli elettrotensili.** Verificare che non vi siano componenti in movimento disallineati o bloccati, componenti rotti o altre condizioni che potrebbero influenzare negativamente il funzionamento dell'elettrotensile.
In caso di guasti, provvedere alla riparazione dell'elettrotensile prima di riutilizzarlo.
Molti incidenti sono causati da una scarsa manutenzione.
- f) Mantenere gli strumenti di taglio affilati e puliti.** Gli strumenti di taglio in condizioni di manutenzione adeguata, con bordi affilati, sono meno soggetti al bloccaggio e sono più facilmente controllabili.
- g) Utilizzare l'elettrotensile, gli accessori, le barrette, ecc. in conformità a quanto riportato nelle presenti istruzioni, tenendo in debita considerazione le condizioni operative e il tipo di lavoro da eseguire.** L'uso dell'utensile elettrico per operazioni diverse da quelle previste potrebbe causare una situazione pericolosa.
- 5) Assistenza**
- a) Affidate le riparazioni dell'elettrotensile a persone qualificate che utilizzino solamente parti di ricambio identiche.**
Ciò garantirà il mantenimento della sicurezza dell'elettrotensile.

PRECAUZIONI

Tenere lontano dalla portata di bambini e invalidi.

Quando non utilizzati, gli strumenti dovranno essere depositi lontano dalla portata di bambini e invalidi.

AVVERTIMENTI DI SICUREZZA DELLO SCANALATORE

- a) Leggere tutte gli avvertimenti di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e le specifiche in dotazione con questo utensile elettrico.**

La mancata osservanza delle istruzioni elencate di seguito potrebbe causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

- b) Utilizzare sempre la protezione in dotazione con l'utensile.** La protezione deve essere fissata saldamente all'utensile elettrico e posizionata per la massima sicurezza, in modo che una porzione minima della mola sia esposta verso l'operatore. Posizionare se stessi e i passanti lontano dal piano della mola rotante. La protezione aiuta a proteggere l'operatore da frammenti della mola rotta e da un contatto accidentale con la mola.

- c) Usare solamente mole di taglio rinforzate o di diamante per l'utensile elettrico.**

Solo perché un accessorio può essere fissato all'utensile elettrico, ciò non significa che il suo funzionamento sicuro venga garantito.

- d) La velocità nominale della mola deve essere almeno uguale alla velocità massima contrassegnata sull'utensile elettrico.**

Le mole che operano ad una velocità superiore rispetto a quella nominale si possono rompere e sgretolare.

- e) Le mole devono essere utilizzate solo per le applicazioni consigliate.** Per esempio: non effettuare la smerigliatura con il lato della mola di taglio.

Le mole di taglio abrasive sono ideate per la smerigliatura periferica, le forze laterali applicate a tali mole potrebbero causarne la rottura.

- f) Usare sempre flange di mole non danneggiate che siano del giusto diametro per la mola selezionata.** Le flange corrette supportano la mola riducendo la possibilità di eventuali rotture.
- g) Non utilizzare mole rinforzate usurate da utensili elettrici più grandi.** Le mole intese per utensili elettrici più grandi non sono adatte per la velocità più elevata di un utensile più piccolo e potrebbero scoppiare.
- h) Il diametro esterno e lo spessore della mola devono essere compresi entro la capacità nominale dell'utensile elettrico.** Le mole dalle dimensioni erronate non possono essere adeguatamente protette o controllate.
- i) La dimensione dell'albero delle mole e delle flange deve corrispondere correttamente al mandrino dell'utensile elettrico.** Le mole e le flange con fori dell'albero che non corrispondono all'hardware di montaggio dell'utensile elettrico perderanno l'equilibrio, vibreranno in maniera eccessiva e potrebbero causare la perdita del controllo.
- j) Non usare mole danneggiate.** Prima di ogni utilizzo, ispezionare le mole per rilevare la presenza di eventuali trucioli e crepe. Se l'utensile elettrico o la mola vengono fatti cadere, controllare la presenza di eventuali danni o installare una mola non danneggiata. Dopo aver ispezionato e installato la mola, posizionare se stessi e i passanti lontano dal piano della mola rotante e far funzionare l'utensile elettrico alla massima velocità a vuoto per un minuto. Le mole danneggiate normalmente si sgretolano durante questa fase di collaudo.
- k) Indossare le apparecchiature di protezione personale.** A seconda dell'applicazione, usare una maschera per il viso, occhiali di protezione o occhiali di sicurezza. Se necessario, indossare una maschera per la polvere, protezioni per l'udito, guanti e un grembiule in grado di fermare piccoli frammenti abrasivi o del pezzo da lavorare. La protezione oculare deve essere in grado di fermare i detriti volanti generati dalle varie operazioni. La maschera per la polvere o il respiratore devono essere in grado di filtrare le particelle generate dall'uso. L'esposizione prolungata al rumore di alta intensità potrebbe causare la perdita dell'udito.
- l) Mantenere i passanti a una distanza di sicurezza dalla zona di lavorazione.** Chiunque entri nella zona di lavorazione deve indossare apparecchiature di protezione personale. I frammenti di una mola o di un accessorio rotto potrebbero sgretolarsi e provocare lesioni al di là della zona immediata di lavorazione.
- m) Tenere l'utensile elettrico solamente per le superfici di afferraggio isolate, quando si esegue un'operazione dove la mola potrebbe venire a contatto con fili nascosti o con il suo stesso cavo.** Una mola che viene a contatto con un cavo "in tensione" potrebbe rendere le parti metalliche esposte dell'utensile elettrico "in tensione" e causare scosse all'operatore.
- n) Posizionare il cavo lontano dall'accessorio rotante.** Se si perde il controllo, il cavo potrebbe venire tagliato o impigliato, tirando una mano o un braccio nella mola rotante.
- o) Non appoggiare mai l'utensile elettrico finché la mola non si è arrestata completamente.** La mola rotante potrebbe afferrare la superficie e tirare l'utensile elettrico causando la perdita del controllo.

- p) Non mettere in funzione l'utensile elettrico mentre lo si trasporta al proprio fianco.
Un contatto accidentale con la mola rotante potrebbe impigliare gli indumenti, trascinando la mola verso il proprio corpo.
- q) Pulire regolarmente le bocchette dell'aria dell'utensile.
La ventola del motore attirerà la polvere all'interno dell'alloggiamento e un accumulo eccessivo del metallo polverizzato potrebbe provocare pericoli elettrici.
- r) Non utilizzare l'utensile elettrico vicino a materiali infiammabili.
Le scintille potrebbero infiammare questi materiali.
- s) Non utilizzare mole che richiedono refrigeranti liquidi.
L'uso di acqua o altri refrigeranti liquidi potrebbe causare elettrocuzione o scosse.
- h) Non ricominciare l'operazione di taglio nel pezzo da lavorare. Lasciare che la mola raggiunga la massima velocità e reinserire attentamente il taglio.
La mola potrebbe incasarsi, saltare in alto o provocare il rinculo se l'utensile elettrico viene riavviato nel pezzo da lavorare.
- i) Sostenere i pannelli o qualsiasi pezzo sovradimensionato per minimizzare il rischio di incastratura o rinculo della mola.
I pezzi di grandi dimensioni tendono a cedere sotto il loro stesso peso. E' necessario posizionare dei supporti sotto il pezzo da lavorare vicino alla linea di taglio e all'estremità del pezzo da lavorare su ambo i lati della mola.
- j) Prestare particolare attenzione quando si esegue un "taglio a tasca" in pareti esistenti o altre zone cieche.
La mola sporgente potrebbe tagliare i tubi del gas o dell'acqua, i fili elettrici o gli oggetti che possono causare un rinculo.

RINCULO E AVVERTIMENTI CORRELATI

Il rinculo è una reazione improvvisa a una mola rotante impigliata o incastrata. L'impigliamento o l'incastratura provoca un rapido arresto della mola rotante che a sua volta costringe l'utensile elettrico privo di controllo ad andare in direzione opposta a quella della rotazione della mola nel punto di grippatura.

- a) Mantenere una presa salda sull'utensile elettrico e posizionare il corpo e il braccio in modo da consentire di opporre resistenza alle forze del rinculo. Usare sempre la maniglia ausiliaria, se in dotazione, per il massimo controllo sul rinculo o la reazione della coppia di forze durante l'avvio.

L'operatore può controllare le reazioni della coppia di forze o del rinculo, se vengono prese le adeguate precauzioni.

- b) Non mettere mai la lama vicino alla mola rotante. Potrebbe verificarsi il rinculo della mola sulla propria mano.

- c) Non posizionare il corpo in linea con e dietro la mola rotante.

Il rinculo sospingerà l'utensile in direzione opposta al movimento della mola nel punto di grippatura.

- d) Prestare particolare attenzione durante la lavorazione di angoli, estremità appuntite, ecc. Evitare di far rimbalzare o impigliare la mola.

Gli angoli, le estremità appuntite o i rimbalzi hanno la tendenza di far impigliare la mola rotante e causare la perdita del controllo o il rinculo.

- e) Non fissare una lama di sega intagliata nel legno o una lama dentata.

Tali lame causano frequentemente il rinculo e la perdita del controllo.

- f) Non "inceppare" la mola né applicare una pressione eccessiva. Non tentare di eseguire un taglio eccessivamente profondo.

Una sovraccarico della mola aumenta il carico e la suscettibilità all'attorcigliamento o grippatura della mola nel taglio e la possibilità del rinculo o della rottura della mola.

- g) Quando la mola si incasca o interrompe un taglio per qualsiasi ragione, spegnere l'utensile elettrico e tenerlo immobile finché la mola non si arresta completamente. Non tentare mai di rimuovere la mola dal taglio mentre la mola è in movimento, altrimenti potrebbe verificarsi il rinculo.

Investigare e prendere i necessari provvedimenti correttivi per eliminare la causa della grippatura della mola.

- h) Non ricominciare l'operazione di taglio nel pezzo da lavorare. Lasciare che la mola raggiunga la massima velocità e reinserire attentamente il taglio.
La mola potrebbe incasarsi, saltare in alto o provocare il rinculo se l'utensile elettrico viene riavviato nel pezzo da lavorare.
- i) Sostenere i pannelli o qualsiasi pezzo sovradimensionato per minimizzare il rischio di incastratura o rinculo della mola.
I pezzi di grandi dimensioni tendono a cedere sotto il loro stesso peso. E' necessario posizionare dei supporti sotto il pezzo da lavorare vicino alla linea di taglio e all'estremità del pezzo da lavorare su ambo i lati della mola.
- j) Prestare particolare attenzione quando si esegue un "taglio a tasca" in pareti esistenti o altre zone cieche.
La mola sporgente potrebbe tagliare i tubi del gas o dell'acqua, i fili elettrici o gli oggetti che possono causare un rinculo.

PRECAUZIONI PER L'USO DELLO SCANALATORE

1. Non utilizzate mai questi utensili elettrici senza i dispositivi di protezione del disco fissati.
2. Non sporgetevi troppo durante l'utilizzo dello scanalatore.
3. Verificate che la velocità contrassegnata sui dischi diamantati o sul disco di taglio sia uguale o superiore alla velocità nominale dello scanalatore.
4. Utilizzate solamente dischi diamantati e dischi di taglio specificati.
5. I dischi diamantati e i dischi di taglio devono essere conservati e utilizzati con cura secondo le istruzioni del produttore.
6. Ispezionate il disco diamantato o il disco di taglio prima dell'uso, non utilizzate prodotti scheggiati, incrinati o altrimenti difettosi.
7. Tenete sempre saldamente la maniglia del corpo e la maniglia superiore dell'utensile elettrico. Altrimenti, la forza contraria prodotta potrebbe risultare in un funzionamento impreciso e persino pericoloso.
8. Non usate boccole di riduzione o adattatori separati per adattare dischi di taglio con un diametro interno superiore a 22,2mm.
9. Non usare questa macchina per tagliare l'amianto.
10. I dischi di taglio continuano a ruotare dopo che l'utensile viene spento.
11. Indossare una maschera di protezione per la polvere. Non inalare le polveri dannose generate durante l'operazione di taglio. La polvere può mettere a rischio la vostra salute e quella di coloro che vi stanno attorno.

CARATTERISTICHE

Modello	CM7MR	CM7MRU	CM7MC
Voltaggio (per zona)* ¹	(110 V, 230 V) ~		
Potenza assorbita* ¹	2000 W, 2300 W		
Velocità senza carico	6600 min ⁻¹		
Dimensioni della mola diamantata	Diametro esterno 180 mm Diametro del foro 22,2 mm Spessore 1,5 – 2 mm (Spessore del componente di installazione.)		
Profondità massima di taglio	35 mm		
Massima larghezza di taglio	45 mm		
Peso (senza cavo e mola diamantata)	7,9 kg		8,8 kg
Limitazione della corrente d'avviamento* ²	No	Si	No

*1 Accertatevi di aver controllato bene la piastrina perché essa varia da zona a zona.

*2 Mediante la limitazione della corrente d'avviamento, essa viene ridotta in modo da non causare lo sgancio dell'interruttore automatico (da 16 A).

ACCESSORI STANDARD

- (1) Chiave di 22 mm 1
 (2) Maniglia laterale 1
 Gli accessori standard possono essere modificati senza preavviso.

APPLICAZIONI

Taglio di fessure in calcestruzzo, cemento, mattoni o piastrelle. Le fessure possono poi essere modellate con utensile separato per creare scanalature per la posa tubazioni idrauliche o il passaggio di cavi.

PRIMA DELL'USO**1. Alimentazione**

Assicurarsi che la rete di alimentazione che si vuole usare sia compatibile con le caratteristiche relative all'alimentazione di corrente specificate nella piastrina dell'apparecchio.

2. Interruttore di corrente

Mettere l'interruttore in posizione SPENTO. Se la spina è infilata in una presa mentre l'interruttore è acceso, l'utensile elettrico si mette immediatamente in moto, facilitando il verificarsi di incidenti gravi.

3. Prolunga del cavo

Quando l'ambiente di lavoro è lontano da una presa di corrente, usare una prolunga del cavo di sufficiente spessore e di prestazione adeguata. La prolunga deve essere più corta possibile.

4. Montaggio e controllo della mola diamantata

Controllare che la mola diamantata usata sia adatta e in buone condizioni. Controllare pure che sia montata correttamente. Per quanto riguarda l'installazione, vedere "Montaggio e smontaggio della mola diamantata".

5. Coperchio del raccoglipolvere (Fig. 1, Fig. 2)

Il coperchio raccoglipolvere è un dispositivo di protezione per evitare lesioni qualora il disco diamantato dovesse spostarsi durante il funzionamento. Assicurarsi che il coperchio sia ben messo e fissato prima di iniziare le operazioni di taglio.

6. Meccanismi di blocco dell'asse

Controllare che il meccanismo di blocco dell'asse sia libero, spingendo due o tre volte il relativo testo prime di accendere l'accendere l'utensile a motore (Vedere Fig. 3).

7. Regolazione della profondità di taglio (Fig. 6)

Dopo aver allentato il bullone della manopola (Fig. 1) lo scanalatore può essere impostato a qualsiasi profondità desiderata tra 0 mm e 35 mm a seconda della scala sul dispositivo di protezione anti-polvere (Fig 6). Assicuratevi che il bullone della manopola sia completamente serrato una volta regolata e impostata la profondità di taglio.

SPECIFICA CORRETTA DELLA SPINA DI CORRENTE

Applicabile solo agli Scanalatori da 110V con spina di corrente in dotazione.

Assicurarsi che la spina da installare abbia una capacità di corrente superiore rispetto alla corrente dello Scanalatore in base alla seguente tabella.

Modello	Tensione (per zone)*	Ingresso*	Corrente*
CM7MC	110 V ~	2300 W	20,9 A
CM7MR	110 V ~	2000 W	19 A

* Assicurarsi di controllare la targhetta sul prodotto siccome è soggetta a variazioni per zone.

NOTA

Non installare mai una spina con una capacità di corrente inferiore rispetto ai dati specificati nella tabella di sopra.

MONTAGGIO DEL TUBO FLESSIBILE PER LA RACCOLTA DELLA POLVERE

Dovendo lavorare un materiale che produce molta polvere, è consigliabile usare il tubo flessibile per la raccolta della polvere, nel modo descritto di seguito.

- Installare il tubo raccoglipolvere dell'utensile elettrico (Fig. 7)

MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLA MOLA DIAMANTATA

1. Rimozione (Fig. 1-5)

- (1) Scollegate la macchina dalla corrente elettrica.
- (2) Posizionate la macchina su una superficie orizzontale con il coperchio della polvere rivolto verso l'alto.
- (3) Rimuovete il bullone della manopola davanti al coperchio della polvere che fissa il dispositivo di protezione anti-polvere.
- (4) Ruotate il dispositivo di protezione anti-polvere al di fuori e lontano dal coperchio della polvere.
- (5) Bloccate l'albero di trasmissione in posizione premendo sul pulsante (blocco dell'asse).
- (6) Mentre tenete il pulsante in posizione, rimuovete il bullone di ritenzione del disco diamantato M14 usando la chiave da 22mm in dotazione.
- (7) Rimuovete i distanziatori della lama e i dischi diamantati dall'albero di trasmissione.

2. Installazione (Fig. 1-6)

- (1) Scollegate la macchina dalla corrente elettrica.
- (2) Installate il distanziatore della lama (3) sull'albero di trasmissione.
- (3) Posizionate il primo disco diamantato sull'albero di trasmissione.
- (4) Posizionate il distanziatore/distanziatori della lama (5) sull'albero di trasmissione per creare la larghezza di taglio desiderata.
- (5) Posizionate il secondo disco diamantato sull'albero di trasmissione.
- (6) Instaliate il distanziatore rimanente se non è già applicato.
- (7) Installare la rondella della lama, assicurandosi che il lato concavo sia rivolto verso l'albero di trasmissione.
- (8) Fissate il bullone di ritenzione del disco diamantato M14 mentre tenete il pulsante come prima.
- (9) Assicuratevi che i dischi diamantati siano fissati e che non vi sia alcun movimento laterale o rotazione dei dischi diamantati sull'albero di trasmissione.
- (10) Fissate il dispositivo di protezione anti-polvere e bloccatelo in posizione alla profondità di taglio desiderata serrando il bullone della manopola.

TAGLIO

1. Procedimenti di taglio (Fig. 8)

- (1) Posizionare il componente ④ sul materiale da tagliare, assicurandosi che il disco diamantato non tocchi il materiale.
- (2) Accendere e tagliare lentamente una fessura in direzione della freccia ⑤.
- (3) Tagliare lungo la linea di taglio in direzione della freccia ⑥.

2. Funzionamento dell'interruttore

Accensione ON:

Premere il tasto di blocco in avanti e quindi premere il pulsante.

Speggnimento OFF:

Premere e rilasciare il pulsante.

3. Precauzioni da prendere immediatamente dopo aver eseguito il lavoro di rifinitura

Dopo aver spento la macchina, non posarla fino a che la mola non sia completamente arrestata. Oltre ad evitare gravi incidenti, questa precauzione riduce la quantità di polvere e di detriti succhiatati all'interno della macchina.

ATTENZIONE

- Prima di cominciare a lavorare, controllare sempre le condizioni della mola diamantata. Se presentasse delle fessure, rotture o deformazioni, non usarla.
- Non applicare acqua con sostanze da raffreddamento sulla mola diamantata.
- Cominciare a lavorare solo quando l'utensile gira alla velocità massima.
- Se il motore si ingrippa o si sente un rumore anormale, spegnere subito l'utensile.
- Non usare mai la mola diamantata per tagliare a zig-zag, a linea curva. Non usare la superficie laterale della mola diamantata e non usarla in posizione inclinata.
- Se si applica una forza eccessiva sul disco diamantato per allinearla con la linea di taglio durante il taglio, ciò potrebbe non soltanto sovraccaricare il motore e causare danni da bruciatura ma potrebbe anche surriscaldare il disco diamantato e pregiudicarne la durata.
- Fissare il pezzo da lavorare. Un pezzo da lavorare fissato con dispositivi di serraggio o una morsa viene tenuto più saldamente che con la mano.
- Attenzione che il cavo di corrente non venga in contatto con la mola diamantata mentre gira.
- A lavoro terminato, spegnere l'utensile e scollegare il cavo di corrente.

MANUTENZIONE E CONTROLLO

1. Controllo della mola diamantata

Una mola diamantata consumata è causa di sovraccarico del motore e di efficienza di lavoro ridotta. Sostituire immediatamente la mola diamantata, non appena presenta segni di usura.

2. Intasatura della ruota di diamante

Il grado di usura del bordo tagliente della ruota di diamante varia a seconda del materiale tagliato, della velocità di taglio, ecc. In generali, i materiali che producono residui granulari tendono a graffiare l'agente adesivo accelerando l'usura della ruota di diamante. I materiali che producono residui polverosi tendono invece ad intasare lo strato di diamante riducendo l'efficienza dell'operazione di taglio. Quando la ruota di diamante è intasata, la forza addizionale applicata su essa nel tentativo di accelerare la velocità di taglio, tende a produrre delle scintille attorno alla circonferenza della ruota di diamante. Se dovesse verificarsi questa eventualità, interrompere l'operazione e ispezionare il bordo di taglio con le dita. Se lo strato di diamante risulta liscio al tatto (non ruvido, né abrasivo), significa che è intasato di polvere e deve essere affilato.

Si otterrà una perfetta affilatura tagliando a velocità leggermente superiore al normale circa 5 metri di materiale morbido alla profondità di taglio di circa 10mm. Ciò produrrà la formazione di residui granulari che riporteranno alla normalità l'efficienza di taglio della ruota e ne estenderanno la durata di servizio.

Il materiale di diamante risente delle alte temperature e comincia a deteriorarsi alla temperatura di circa 600°C. Temperature superiori ne provocheranno la decomposizione. È perciò importante effettuare l'affilatura ai primi segni di intasatura o di scintille.

3. Controllo delle viti di tenuta

Controllare regolarmente tutte le viti di tenuta e assicurarsi che siano esclusivamente serrate. Nel caso che una di queste viti dovesse allentarsi riserrarla immediatamente. Se ciò non avviene si può causare un grave incidente.

4. Manutenzione del motore

L'avvolgimento del motore è il vero e proprio "cuore" degli attrezzi elettrici.
Fare attenzione a non danneggiare l'avvolgimento e/o non bagnarlo con olio o acqua.

5. Controllo della spazzola di carbone (Fig. 9)

Il motore impiega spazzola di carbone, materiali soggetti a consumo.

Quando una spazzola è consumata o vicina al "limite d'usura", il motore potrebbe subire dei danni. Usando spazzole di carbone con arresto automatico, il motore si ferma automaticamente quando queste sono consumate. In tal caso, bisogna sostituirle con delle nuove, dello stesso numero come indicato nella figura. Tenere, inoltre, sempre pulite le spazzole e fare in modo che queste scorrano liberamente all'interno del portaspazzole.

6. Sostituzione di una spazzola di carbone

CM7MC (Fig. 10)

<Disassemblaggio>

- (1) Allentare la vite filettante D4 che trattiene il coperchio spazzole e rimuovere il coperchio spazzole.
- (2) Usare la chiave maschia enagonale ausiliaria o un piccolo cacciavite per tirare in fuori l'estremità della molla che è tenuta ferma della spazzola di carbone. Rimuovere l'estremità della molla verso il fuori del contenitore della spazzola.
- (3) Rimuovere l'estremità delle treccia sulla spazzola a carbone dalla sezione terminale del contenitore della spazzola e quindi rimuovere la spazzola a carbone dal contenitore della spazzola.

<Assemblaggio>

- (1) Inserire l'estremità della treccia della spazzola a carbone nella sezione terminale del contenitore della spazzola.
- (2) Inserire la spazzola carbone nel suo contenitore.
- (3) Usare una chiave maschia esagonale ausiliaria o un piccolo cacciavite per fare ritornare l'estremità della molla della spazzola a carbone.
- (4) Chiudere il coperchio delle spazzole e stringere le viti autofilettanti D4.

CM7MR • CM7MRU

Togliere la capsula della spazzola con un cacciavite a taglio. La spazzola può così essere agevolmente rimossa.

7. Lista dei pezzi di ricambio

ATTENZIONE

Riparazioni, modifiche e ispezioni di utensili elettrici Hitachi devono essere eseguite da un centro assistenza Hitachi autorizzato.

Questa lista dei pezzi torna utile se viene presentata con l'utensile al centro assistenza Hitachi autorizzato quando si richiedono riparazioni o altri interventi di manutenzione.

Nell'uso e nella manutenzione degli utensili elettrici devono essere osservate le normative di sicurezza e i criteri prescritti in ciascun paese.

MODIFICHE

Gli utensili elettrici Hitachi vengono continuamente migliorati e modificati per includere le più recenti innovazioni tecnologiche.

Di conseguenza, alcuni pezzi possono essere modificati senza preavviso.

GARANZIA

Garantiamo gli Utensili Elettrici Hitachi in conformità alle specifiche normative imposte dalla legge e dai paesi. Questa garanzia non copre difetti o danni dovuti a uso erroneo, abuso o normale usura. In caso di lamentele, si prega di inviare l'Utensile Elettrico, non smontato, insieme al CERTIFICATO DI GARANZIA che si trova al termine di queste Istruzioni per l'uso, ad un Centro di Assistenza Autorizzato Hitachi.

NOTA

A causa del continuo programma di ricerca e sviluppo della HITACHI, le caratteristiche riportate in questo foglio sono soggette a cambiamenti senza preventiva comunicazione.

Informazioni riguardanti i rumori trasmessi dall'aria e le vibrazioni

I valori misurati sono stati determinati in conformità a EN60745 e descritti in conformità alla normativa ISO 4871.

Livello misurato di potenza sonora pesato A: 110 dB (A)
Livello misurato di pressione sonora pesato A: 99 dB (A)
KpA incertezza: 3 dB (A)

Indossare i dispositivi di protezione acustica.

Valori totali di vibrazione (somma vettori triass.) determinati secondo la norma EN60745.

Valore di emissione vibrazioni $\mathbf{a_h} = 7,4 \text{ m/s}^2$
Incertezza K = 1,5 m/s²

Il valore totale di emissione vibrazioni dichiarato è stato misurato in base al metodo di test standard e può essere utilizzato per confrontare un utensile con un altro. Può essere inoltre utilizzato per la stima preliminare dell'esposizione.

AVVERTENZA

- Il valore di emissione vibrazioni durante l'uso effettivo dell'utensile può essere diverso dal valore totale dichiarato in base alle modalità di utilizzo dell'utensile stesso.
- Identificare le misure di sicurezza per la protezione dell'operatore basate su stima dell'esposizione nelle effettive condizioni di utilizzo (prendendo in considerazione tutte le parti del ciclo di funzionamento come i tempi in cui l'utensile resta spento e quando funziona senza essere utilizzato in aggiunta al tempo di avvio).

- **Informazioni sui sistemi di alimentazione a tensione nominale di 230 V~ (Per CM7MR • CM7MC)**

In condizioni di alimentazione sfavorevoli, questo utensile elettrico può causare *cadute di tensione transitorie o fluttuazioni di tensione di interferenza*.

Questo utensile elettrico è inteso per il collegamento ad un sistema di alimentazione con un'impedenza massima permessa di sistema Z_{MAX} di 0,28 Ohm (CM7MC: 0,23 Ohm) al punto di interfaccia (scatola di alimentazione) della fonte di alimentazione dell'utilizzatore.

L'utilizzatore deve assicurarsi che questo utensile elettrico sia collegato solo ad un sistema di alimentazione che soddisfa il requisito sopra citato.

Se necessario, l'utilizzatore può contattare l'ente elettrico locale riguardo l'impedenza di sistema al punto di interfaccia.

ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

⚠ WAARSCHUWING

Lees alle waarschuwingen en instructies aandachtig door.

Nalating om de waarschuwingen en instructies op te volgen kan in een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel resulteren.

Bewaar alle waarschuwingen en aanwijzingen voor eventuele naslag in de toekomst.

De term "elektrisch gereedschap" heeft zowel betrekking op elektrisch gereedschap dat via de netvoeding van stroom wordt voorzien als gereedschap dat via een accu (snoerloos) van stroom wordt voorzien.

1) Veiligheid van de werkplek

a) **Zorg voor een schone en goed verlichte werkplek.**
Een rommelige of donkere werkplek verhoogt de kans op ongelukken.

b) **Gebruik het elektrisch gereedschap niet in een omgeving met ontplofbare vloeistoffen, gassen of stof.**

Elektrisch gereedschap kan vonken afgeven. Deze vonkjes kunnen stofdeeltjes of gassen doen ontbranden.

c) **Houd kinderen en andere toeschouwers tijdens het gebruik van elektrische gereedschap uit de buurt.**

Afleidingen kunnen gevaarlijk zijn.

2) Elektrische veiligheid

a) **De stekker op het elektrische gereedschap moet geschikt zijn voor aansluiting op de wandcontactdoos.**

De stekker mag op geen enkele manier gemodificeerd worden. Gebruik geen verloopstekker met geraad elektrisch gereedschap. Deugdelijke stekkers en geschikte wandcontactdozen verminderen het risico op een elektrische schok.

b) **Vermijd lichamelijk contact met geraarde oppervlakken zoals leidingen, radiatoren, fornuizen en koelkasten.**

Wanneer uw lichaam in contact staat met geraarde oppervlakken loopt u een groter risico op een elektrische schok.

c) **Stel het elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of vochtige omstandigheden.**

Het risico op een elektrische schok wordt vergroot wanneer er water in het elektrisch gereedschap terechtkomt.

d) **Behandel het snoer voorzichtig. Draag het gereedschap nooit door dit bij het snoer vast te houden. Trek niet aan het snoer wanneer u de stekker uit het stopcontact wilt halen.**

Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen. Een beschadigd of verward snoer verhoogt het risico op een elektrische schok.

e) **Gebruik buitenshuis een verlengsnoer dat specifiek geschikt is voor het gebruik buiten.**
Het gebruik van een snoer dat specifiek geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het risico op een elektrische schok.

f) **Als het elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving gebruikt moet worden, dient een voeding met RCD (reststroom-apparaat) beveiliging te worden gebruikt.**
Gebruik van een RCD vermindert de kans op een elektrische schok.

3) Persoonlijke veiligheid

a) **Blijf waakzaam, let voortdurend op uw werk en gebruik uw gezond verstand wanneer u elektrisch gereedschap gebruikt.**

Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen.

Eén moment van onoplettendheid kan in ernstig lichamelijk letsel resulteren.

b) **Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming.**

Beschermingsmiddelen zoals stofmaskers, niet-glijdende veiligheidsschoenen, een helm of oorbescherming vermindert het risico op lichamelijk letsel.

c) **Voorkom dat het gereedschap per ongeluk kan starten. Controleer of de schakelaar in de uitstand staat voordat u de voeding en/of de accu aansluit, het gereedschap oppakt of gaat dragen.**
Zorg ervoor dat u tijdens het verplaatsen van het elektrisch gereedschap uw vingers uit de buurt van de schakelaar houdt en sluit de stroombron niet aan terwijl de schakelaar op aan staat om ongelukken te vermijden.

d) **Verwijder sleutels en moersleutels uit het gereedschap voordat u het elektrisch gereedschap aanzet.**

Een (moer-)sleutel die op een bewegend onderdeel van het elektrisch gereedschap bevestigd is kan in lichamelijk letsel resulteren.

e) **Reik niet te ver. Zorg ervoor dat u te allen tijde stevig staat en uw evenwicht behoudt.**
Op deze manier heeft u tijdens een onverwachte situatie meer controle over het elektrisch gereedschap.

f) **Draag geen loszittende kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende onderdelen.**

Loszittende kleding, sieraden en lang haar kunnen in de bewegende onderdelen verstrikt raken.

g) **Indien het elektrisch gereedschap van een aansluiting voor stofafzuiging is voorzien dan dient u ervoor te zorgen dat de stofafzuiging aangesloten en op de juiste manier gebruikt wordt.**
Het gebruik van stofafzuiging vermindert eventuele stofgerelateerde risico's.

4) Bediening en onderhoud van elektrisch gereedschap

a) **Het elektrisch gereedschap mag niet geforceerd worden. Gebruik het juiste gereedschap voor het karwei.**

U kunt de klus beter en veiliger uitvoeren wanneer u het juiste elektrische gereedschap gebruikt.

b) **Gebruik het elektrisch gereedschap niet als de schakelaar niet goed werkt.**

Elektrisch gereedschap dat niet via de schakelaar bediend kan worden is gevaarlijk en moet onmiddellijk gerepareerd worden.

- c) Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de voeding en/of de accu van het elektrisch gereedschap losmaakt, afstellingen verricht, accessoires verwisselt of voordat u het elektrisch gereedschap opbergt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het elektrisch gereedschap per ongeluk opstart.
- d) Berg elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen op en sta niet toe dat personen die niet bekend zijn met het juiste gebruik van het gereedschap of deze voorschriften dit elektrisch gereedschap gebruiken.
Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in onbevoegde handen.
- e) Het elektrisch gereedschap moet regelmatig onderhouden worden. Controleer het gereedschap op een foutieve uitlijning, vastgelopen of defecte bewegende onderdelen en andere problemen die van invloed zijn op de juiste werking van het gereedschap.
Indien het gereedschap defect of beschadigd is moet het gerepareerd worden voordat u het gereedschap opnieuw gebruikt.
Slecht onderhouden elektrisch gereedschap is verantwoordelijk voor een groot aantal doe-het-zelf ongelukken.
- f) **Houd snijwerk具gen scherp en schoon.**
Goed onderhouden snijwerk具gen met scherpe snijranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker in het gebruik.
- g) Elektrisch gereedschap, toebehoren, bits enz. moeten in overeenstemming met deze instructies worden gebruikt waarbij de werkstandigheden en het werk in overweging moeten worden genomen.
Gebruik van het elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld, kan resulteren in een gevaarlijke situatie.
- 5) **Onderhoudsbeurt**
- a) **Het gereedschap mag uitsluitend door bevoegd onderhoudspersoneel worden onderhouden die authentieke onderdelen gebruikt.**
Hierdoor kunt u erop aan dat de veiligheid van het elektrisch gereedschap behouden blijft.

VOORZORGMAATREGELEN

Houd kinderen en kwetsbare personen op een afstand. Het gereedschap moet na gebruik buiten het bereik van kinderen en andere kwetsbare personen worden opgeborgen.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR DE MUURFREES

- a) **Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties en specificaties die bij dit elektrisch gereedschap worden geleverd.**
Niet opvolgen van alle onderstaande instructies kan elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel veroorzaken.

- b) Gebruik altijd de beveiliging die bij het gereedschap wordt geleverd. De beveiling moet stevig bevestigd worden aan het elektrisch gereedschap en in positie gebracht worden voor maximale veiligheid, zodat een zo klein mogelijk gedeelte van de schijf blootligt in de richting van de operator. Plaats uzelf en omstanders uit de buurt van de vlak van de draaiende schijf.
De beveiling helpt de operator te beschermen tegen afgebroken schijffragmenten en het per ongeluk in contact komen met de schijf.
- c) **Gebruik enkel vlakke hardmetalen of diamantensnijschijven voor uw elektrisch gereedschap.**
Enkel het feit dat het toebehoren aan uw elektrisch gereedschap bevestigd kan worden betekent niet dat dit veilig gebruikt kan worden.
- d) **De nominale snelheid van de schijf moet tenminste gelijk zijn aan de maximum snelheid die op het elektrisch gereedschap staat aangegeven.**
Schijven die sneller draaien dan hun nominale snelheid kunnen stuk draaien en uit elkaar vliegen.
- e) **Schijven mogen enkel gebruikt worden voor de aanbevolen toepassingen.** Bijvoorbeeld: niet slijpen met de zijkant van een snijschijf.
Doorschijven zijn bedoeld voor slijpen met de buitenste rand; als er zijdelings kracht op deze schijven wordt uitgeoefend kunnen deze breken.
- f) **Gebruik altijd onbeschadigde schijfflensen die de juiste diameter hebben voor de door u gekozen schijf.**
Juiste schijfflensen ondersteunen de schijf en verminderen daardoor de kans op het stuk gaan van een schijf.
- g) **Gebruik geen versleten vlakke hardmetalen schijven van groter elektrisch gereedschap.**
Een schijf die bedoeld is voor een groter elektrisch gereedschap is niet geschikt voor de hogere snelheid van een kleiner gereedschap en kan uit elkaar springen.
- h) **De buitendiameter en de dikte van uw schijf moet binnen de nominale capaciteit van uw elektrisch gereedschap vallen.**
Schijven van een verkeerde maat kunnen niet voldoende beveiligd of onder controle gehouden worden.
- i) **De opsteekmaat van schijven en flensen moeten correct passen op de as van het elektrisch gereedschap.**
Schijven en flensen met opsteekgaten die niet overeenkomen met het montagegedeelte van het elektrisch gereedschap zullen uit balans raken, overmatig trillen en verlies van controle veroorzaken.
- j) **Gebruik geen beschadigde schijven.** Inspecteer voor elk gebruik de schijven op afgebroken stukjes en barsten. Als het elektrisch gereedschap is komen te vallen, dit inspecteren op beschadiging of een onbeschadigde schijf monteren. Plaats na het inspecteren en monteren van de schijf uzelf en omstanders uit de buurt van het vlak van de draaiende schijf en laat het elektrisch gereedschap gedurende één minuut onbelast op maximum snelheid draaien.
Normaal zullen beschadigde schijven tijdens deze testperiode stuk gaan.
- k) **Draag beschermende uitrusting.** Gebruik afhankelijk van de toepassing gezichtsbescherming, oogbescherming of een veiligheidsbril. Draag al naar gelang de omstandigheden een stofmasker, gehoorbescherming, handschoenen en een werkschoot dat slijpsel of kleine materiaaldeeltjes kan tegenhouden.

De oogbescherming moet rondvliegende deeltjes die door diverse werkzaamheden worden geproduceerd kunnen tegenhouden. Het stofmasker of respirator moet deeltjes die door uw werkzaamheden geproduceerd worden kunnen filteren. Langdurige blootstelling aan geluid met hoge intensiteit kan tot gehoorverlies leiden.

- I) Houd omstanders op veilige afstand van de werkplek. Alle personen die de werkplek betreden moeten veiligheidsuitrusting dragen.**

Fragmenten van een schijf of een defect geraakt toebehoren kunnen wegspingen en letsel veroorzaken buiten de onmiddellijke omgeving van de werkplek.

- m) Houd het elektrisch gereedschap vast bij de geïsoleerde handgrepen tijdens het uitvoeren van een karwei waarbij de schijf in contact kan komen met verborgen bedrading of het eigen snoer.**

Wanneer een schijf in aanraking komt met een kabel die onder spanning staat, kunnen de blootliggende metalen delen van het elektrisch gereedschap onder spanning komen en de operator een elektrische schok toebrengen.

- n) Plaats het snoer uit de buurt van het draaiende toebehoren.**

Als u de controle verliest, kan het snoer doorgesneden of verstrik raken en kan uw hand of arm in de draaiende schijf getrokken worden.

- o) Leg het elektrisch gereedschap nooit neer totdat de schijf volledig tot stilstand is gekomen.**

De draaiende schijf kan zich in het oppervlak vastzetten zodat u de controle over het elektrisch gereedschap verliest.

- p) Laat het elektrisch gereedschap niet draaien wanneer u dit naast u draagt.**

Wanneer de draaiende schijf per ongeluk in contact komt met uw kleding kan dit daarin verstrik raken en kan de schijf in uw lichaam worden getrokken.

- q) Reinig regelmatig de ventilatieopeningen van het elektrisch gereedschap.**

De ventilator van de motor trekt stof in de behuizing en een overmatige opeenhoping van metaalpoeder kan gevaar voor elektrische schokken opleveren.

- r) Gebruik het elektrisch gereedschap niet in de buurt van brandbare materialen.**

Deze materialen kunnen door vonken tot ontbranding komen.

- s) Gebruik geen schijven waarvoor een vloeibaar koelmiddel vereist is.**

Gebruik van water of overig vloeibaar koelmiddel kan elektrocutie of schok tot gevolg hebben.

De operator kan reactiekoppel of terugslagkrachten onder controle houden als de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen.

- b) Plaats uw hand nooit in de buurt van de draaiende schijf.**

De schijf kan over uw hand terugslaan.

- c) Breng uw lichaam niet in een positie in lijn met en achter de draaiende schijf.**

Terugslag forceert het gereedschap in een richting tegenovergesteld aan de beweging van de schijf bij het punt van vastlopen.

- d) Wees bijzonder voorzichtig bij het bewerken van hoeken, scherpe randen, enz. Voorkom dat de schijf terugspringt en vastloopt.**

Hoeken, scherpe randen of terugspringen hebben de neiging de draaiende schijf te laten vastlopen en kan verlies van controle of terugslag veroorzaken.

- e) Bevestig geen zaagblad voor houtsnijwerk of een getand zaagblad.**

Dergelijke bladen veroorzaken vaak terugslag en verlies van controle.

- f) Laat de schijf niet vastlopen en oefen er geen overmatige druk op uit. Probeer geen overmatige diepe insnijding te maken.**

Teveel druk op de schijf verhoogt de belasting en de kans op verdraaiing of vastlopen van de schijf in de snede en mogelijkheid van terugslag en stuk gaan van de schijf.

- g) Wanneer de schijf is klemgeraakt of wanneer het snijden om een andere reden wordt onderbroken, het elektrisch gereedschap uitschakelen en het elektrisch gereedschap op de plaats vasthouden totdat de schijf volledig gestopt is. Probeer nooit de schijf uit de snee te halen terwijl de schijf in beweging is omdat anders de kans bestaat op terugslag.**

Onderzoek de oorzaak van het klemraken van de schijf en neem passende maatregelen om de oorzaak te verhelpen.

- h) Start het snijden niet opnieuw in het werkstuk. Laat de schijf eerst op volle snelheid draaien en breng deze opnieuw voorzichtig in de snee.**

De schijf kan klemraken, wegspingen of terugslaan als het elektrisch gereedschap opnieuw in het werkstuk gestart wordt.

- i) Ondersteun panelen of werkstukken van grote afmeting om het risico van klemraken van de schijf of terugslag minimaal te houden.**

Grote werkstukken kunnen onder hun eigen gewicht doorbuigen. Plaats steunen onder het werkstuk in de buurt van de snijlijn en bij de rand van het werkstuk aan beide zijden van de schijf.

- j) Wees extra voorzichtig bij het maken van uitsnijdingen in bestaande muren of op andere verborgen plaatsen.**

De uitstekende schijf kan gas- of waterleidingen, elektrische bedrading of voorwerpen die terugslag kunnen veroorzaken doorsnijden.

TERUGSLAG EN VERBAND HOUDENDE WAARSCHUWINGEN

Terugslag is een plotselinge reactie van een draaiende schijf die klemgeraakt of vastgelopen is. Klemraken of vastlopen veroorzaakt snel afslaan van de draaiende schijf die daardoor het elektrisch gereedschap bij het punt van klemraken eigenmachtig in de richting forceert tegenovergesteld aan de draairichting van de schijf.

- a) Houd het elektrische gereedschap stevig in uw greep en houd uw lichaam en arm in een positie waarbij terugslagkrachten opgevangen kunnen worden. Gebruik altijd de extra handgreep, indien voorzien, voor maximale controle over terugslag of reactiekoppel bij het opstarten.**

VOORZORGSMAATREGELEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE MUURFREES

1. Gebruik dit elektrisch gereedschap nooit zonder dat de beveiligingen zijn aangebracht.
2. Zorg dat u altijd een veilige houding hebt bij gebruik van de muurrees.
3. Controleer of de snelheid die op de diamantschijf of de snijschijf staat gelijk of groter is dan de opgegeven snelheid van de muurrees.

4. Gebruik alleen de voorgeschreven diamantschijf en snijschijven.
5. Diamantschijven en snijschijven moeten voorzichtig worden behandeld overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant.
6. Inspecteer de diamantschijf of de snijschijf voordat u dit gebruikt en gebruik geen producten met barsten of andere beschadigingen.
7. Houd de hoofdgreep en de bovengreep van het elektrisch gereedschap altijd stevig vast. Anders is het mogelijk dat de tegenkracht resulteert in een onnauwkeurige en mogelijk gevaarlijke bediening.
8. Gebruik geen losse versmallingsbussen of adapters om snijschijven met een andere boring dan 22,2 mm aan te passen.
9. Gebruik deze machine niet voor het snijden van asbest.
10. De diamantschijven blijven draaien nadat het gereedschap is uitgeschakeld.
11. Draag een stofmasker.
Adem de schadelijke stoffen die tijdens het snijden vrijkomen niet in. De stoffen kunnen schadelijk zijn voor uw gezondheid en de gezondheid van toeschouwers.

TECHNISCHE GEGEVENS

Model	CM7MR	CM7MRU	CM7MC
Voltage (verschillend van gebied tot gebied)*1	(110 V, 230 V) ~		
Opgenomen vermogen*1	2000 W, 2300 W		
Onbelaste snelheid	6600 min ⁻¹		
Afmetingen van diamantschijf	Buitendiameter 180 mm Diameter opening 22,2 mm Dikte 1,5 – 2 mm (Dikte van montagedeel.)		
Max. Snijdiepte	35 mm		
Max. snijbreedte	45 mm		
Gewicht (zonder snoer, diamantschijf)	7,9 kg	8,8 kg	
Aanloopstroombegrenzing*2	Neen	Ja	Neen

*1 Controleer het naamplaatje op het apparaat daar het apparaat afhankelijk van het gebied waar het verkocht wordt gewijzigd kan worden.

*2 Door de aanloopstroombegrenzing wordt de inschakelstroomsterkte zo ver gereduceerd, dat een zekering (16 A traag) niet aanspreekt.

STANDAARD TOEBEHOREN

- (1) 22 mm Sleutel 1
 (2) Zijhandgrip 1
 De standaard toebehoren kunnen zonder aankondiging op ieder moment worden veranderd.

TOEPASSINGEN

Snijden van gleuven in beton, cement, bakstenen of tegels. De sleuven kunnen met een ander gereedschap worden bewerkt voor het leggen van sanitairleidingen of kabels.

VOOR BEGIN VAN HET WERK

1. Netspanning

Controleren of de netspanning overeenkomt met de opgave op het naamplaatje.

2. Netschakelaar

Controleren of de netschakelaar op "UIT" staat. Wanneer de stekker op het net aangesloten is, terwijl de schakelaar op "AAN" staat, begint het gereedschap onmiddellijk te draaien, hetwelk ernstig gevaar betekent.

3. Verlengsnoer

Wanneer het werkterrein niet in de buurt van een stopcontact ligt, dan moet men gebruik maken van een verlengsnoer, dat voldoende dwarsprofiel en voldoende nominaal vermogen heeft. Het verlengsnoer moet zo kort mogelijk gehouden worden.

4. Controlleren en monteren van de diamantschijf

Controleer of de juiste diamantschijf wordt gebruikt en controleer de schijf op barsten, verbuiging of andere beschadigingen. Controleer of de diamantschijf stevig is gemonteerd. Voor het monteren wordt verwezen naar "Monteren/ demonteren van de diamantschijf".

5. Stofverzamelkap (Afb. 1, Afb. 2)

De stofverzamelkap is een beveiligingsinrichting, waardoor letsel verhindert moet worden wanneer de diamantschijf tijdens het bedrijf zou breken. Zorg ervoor dat de kap juist aangebracht en bevestigd is voordat men met snijden begint.

6. Asvergrendelmechanisme

Gecontroleerd moet worden of het asvergrendelmechanisme losgemaakt is, door twee of drie keer voor het aanschakelen aan het apparaat op de drukknop te drukken (Zie Afb. 3).

7. Afstelling van de snijdiepte (Afb. 6)

Na het losdraaien van de knopbout (Afb. 1) kan de muurfreezen op elke gewenste diepte tussen 0 en 35 mm worden ingesteld, aan de hand van de schaalverdeling op de stofbescherming (Afb. 6). Zorg dat de knopbout volledig is vastgedraaid nadat de snijdiepte is aangepast en ingesteld.

CORRECTE SPECIFICATIE VAN DE STEKKER

Alleen van toepassing op de 110 V muurfreezen die zonder stekker worden geleverd.

Zorg dat een stekker wordt gemonteerd met een stroomcapaciteit die hoger is dan de stroomsterkte van de muurfrees, zoals aangegeven in de onderstaande tabel.

Model	Voltage (per gebied)*	Ingangsvermogen*	Stroomsterkte*
CM7MC	110 V ~	2300 W	20,9 A
CM7MR	110 V ~	2000 W	19 A

* Controleer het specificatieplaatje op het product want dit verschilt afhankelijk van het afzetgebied.

OPMERKING:

Monteer nooit een stekker met een stroomcapaciteit die lager is dan de gegevens in de bovenstaande tabel.

MONTEREN VAN DE STOFVERZAMELSLANG

Gebruik een stofverzamelslang als er bij het snijden erg veel stof ontstaat. Bevestig de slang als volgt:

- Monteer de stofverzamelslang voor het elektrisch gereedschap. (Afb. 7)

MONTEREN/DEMONTEREN VAN DE DIAMANTSCHIJF

1. Verwijderen (Afb. 1-5)

- (1) Koppel de machine los van het stopcontact.
- (2) Plaats de machine op een horizontale ondergrond met de stofkap naar boven gekeerd.
- (3) Verwijder de knopbout, aan de voorkant van de stofkap, waarmee de stofbescherming is vastgemaakt.
- (4) Draai de stofbescherming naar buiten of weg van de stofkap.
- (5) Vergrendel de aandrijfas op de plaats door de drukknop (asvergrendeling) in te drukken.
- (6) Terwijl u de drukknop op de plaats houdt, verwijdert u de M14 opsluitbout van de diamantschijf met de bijgeleverde 22 mm sleutel.
- (7) Verwijder de bladafstandsstukken en diamantschijven van de aandrijfas.

2. Monteren (Afb. 1-6)

- (1) Koppel de machine los van het stopcontact.
- (2) Plaats het bladafstandsstuk (3) op de aandrijfas.
- (3) Plaats de eerste diamantschijf op de aandrijfas.
- (4) Plaats het volgende bladafstandsstuk (5)/ afstandsstukken op de aandrijfas om de gewenste snijdiepte te verkrijgen.
- (5) Plaats de volgende diamantschijf op de aandrijfas.
- (6) Plaats het resterende afstandsstuk als dit nog niet is gebeurd.
- (7) Plaats de bladring, waarbij u erop let dat de holle kant naar de aandrijfas is gekeerd.
- (8) Maak de M14 opsluitbout van de diamantschijf vast terwijl u de drukknop vasthouwt zoals voorheen.
- (9) Controleer of de diamantschijven stevig vastzitten en of er geen zijdelingse beweging of rotatie van de diamantschijven op de aandrijfas is.
- (10) Maak de stofbescherming vast en vergrendel deze op de gewenste snijdiepte door de knopbout vast te draaien.

SNIJDEN

1. Procedure voor het snijden (Afb. 8)

- (1) Plaats deel ① van het materiaal dat gesneden wordt, waarbij u erop let dat de diamantschijf het materiaal niet raakt.
- (2) Schakel het gereedschap in en maak langzaam een sleuf in de richting van de pijl ②.
- (3) Snij langs de snijlijn in de richting van de pijl ③.

2. Bediening van de schakelaar

Inschakelen (ON):

Druk de vergrendelknop vooruit en druk dan de schakelaar in.

Uitschakelen (OFF):

Druk de schakelaar in en laat deze weer los.

3. Veiligheidsmaatregelen onmiddellijk na beëindiging van het werk

Na het uitschakelen mag de machine pas neergelegd worden, wanneer de slijpschijf volledig tot stilstand gekomen is. Afgezien van dat u hiermee ongelukken vermindert, wordt door deze veiligheidsmaatregel tevens vermeden, dat stof en spaanders in de machinegezogen worden.

VOORZICHTIG

- Controleer de conditie van de diamantschijf alvorens te gaan werken. Bij barsten, verbuiging of andere beschadigingen mag de schijf niet worden gebruikt.
- Besprenkel de diamantschijf niet met water of koelvloeistof.
- Begin pas met snijden nadat de diamantschijf op maximale snelheid is.
- Schakel het gereedschap meteen uit als de diamantschijf vast komt te zitten of als er een abnormaal geluid is.
- Gebruik de diamantschijf niet voor zigzag-snijden of het snijden van gebogen lijnen. Gebruik niet het zijvlak van de diamantschijf en snij ook niet onder een hoek.
- Indien u overmatige druk op de diamantschijf uitoefent om deze tijdens het snijden op de snijlijn te houden, zal dit niet alleen de motor overbelasten en brandschade veroorzaken, maar tevens de diamantschijf oververhitten en de levensduur bekorten.
- Zet het werkstuk vast. Een werkstuk dat met klemmen of in een bankschroef is vastgeklemd wordt steviger vastgehouden dan met de hand.
- Let er op dat het netsnoer tijdens het gebruik van het gereedschap niet in contact komt met de diamantschijf.
- Schakel het gereedschap na gebruik altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact.

ONDERHOUD EN INSPECTIE

1. Inspectie van de diamantschijf

Bij gebruik van een versleten diamantschijf wordt de motor overbelast en zullen de prestaties verminderen. Vervang de schijf in dat geval meteen door een nieuwe.

2. Verstopt raken van de diamantschijf

De slijtage van de snijrand van de diamantschijf is afhankelijk van de snijsnelheid, het soort materiaal dat gesneden wordt, enz. Over het algemeen kunnen materialen waarbij in het slijpsel scherpe deeltjes voorkomen het plakmiddel van de diamantlaag aantasten en slijtage van de laag zelf veroorzaken. Bij het snijden van materialen daarentegen waarvan het slijpsel slechts poeder bevat kan de diamantlaag verstopt raken, waardoor deze minder doeltreffend is voor het snijden. Wanneer op een verstopt geraakte diamantschijf meer kracht wordt uitgeoefend, om de snijsnelheid te verbeteren, dan zullen om de rand van de snijschijf soms vonken te zien zijn. In dat geval dient u het snijden te onderbreken en de snijrand zorgvuldig te controleren door er met de vingertoppen langs te gaan. Als de diamantlaag niet ruw en schurend aanvoelt maaregaal glad is, betekent dit dat de laag door poeder verstopt is geraakt en schoongemaakt moet worden.

Een manier om de diamantlaag goed schoon te maken is door het versneld snijden met een slijdiepte van 10mm van ongeveer 5 meter betrekkelijk zacht materiaal als baksteen of cementblokken. De scherpe deeltjes in het slijpsel zullen de doelmatigheid van de diamantlaag verbeteren en de levensduur van de snijschijf ten goede komen.

Het materiaal van de diamantlaag is gevoelig voor hoge temperaturen en kan niet blootgesteld worden aan temperaturen van boven 600°C; hierboven zal de diamantlaag aangetast worden. Om deze reden is het van belang om de diamantlaag schoon te maken wanneer er vonken rond de snijschijf optreden, of zodra u merkt dat de snijlaag verstopt is geraakt.

3. Inspectie van de bevestigingsschroef

Alle bevestigingsschroeven worden regelmatig geïnspecteerd en gecontroleerd of zij juist aangedraaid zijn. Wanneer één van de schroeven losraakt, dan moet deze onmiddellijk opnieuw aangedraaid worden. Gebeurt dat niet, dan kan dat aanzienlijke gevaren opleveren.

4. Onderhoud van de motor

De motorwikkeling is het "hart" van het elektrische gereedschap.

Er moet daarom bijzonder zorgvuldig op gelet worden, dat de wikkeling niet beschadigt en/of met olie of water bevochtigd wordt.

5. Inspectie van de koolborstels (Afb. 9)

Bij de motor zijn koolborstels gebruikt, die onderhevig zijn aan slijtage.

De motor kan beschadigd worden wanneer de "koolborstels versleten" zijn. De motor stopt automatisch wanneer deze voorzien is van auto-stop koolborstels.

In dit geval dienen beide koolborstels vervangen te worden door nieuwe borstels van hetzelfde nummer, zoals de afbeelding laat zien. Bovendien moeten de koolborstels zich in de borstelhouders vrij kunnen bewegen.

6. Het wisselen van de koolborstel

CM7MC (Afb. 10)

<Demonteren>

- (1) Draai de zelftappende Schroef D4 die de afdekking van de borstel vasthouwt los en verwijder de afdekking.
- (2) Gebruik de bijgeleverde inbusleutel of een kleine schroeverdraaier om de rand van de spiraalveer die de koolborstel tegen houdt op te wippen. Verwijder de haak van de veer naar de buitenkant van de koolborstelhouder.
- (3) Verwijder het gekrulde uiteinde van de koolborstel uit de bedradingsblok-groep (A) en verwijder van de koolborstel uit de koolborstelhouder.

<Monteren>

- (1) Steek het gekrulde uiteinde van de borstelverbindingssdraad in het aansluitgedeelte van de koolborstelhouder.
- (2) Plaats de koolborstel in de koolborstelhouder.
- (3) Gebruik de bijgeleverde inbusleutel of een kleine schroeverdraaier om de rand van de spiraalveer weer op de bovenkant van de koolborstel aan te brengen.
- (4) Monteer de borstelkap en draai tenslotte de zelftappende D4 schroef weer vast.

CM7MR • CM7MRU

Men demonteert de borsteldeksel met een steekleutel. Men kan de koolborstel dan gomsaveakelijk verwijderen.

7. Lijst vervangingsonderdelen

VOORZICHTIG

Reparatie, modificatie en inspectie van Hitachi elektrisch gereedschap dient te worden uitgevoerd door een erkend Hitachi Service-centrum.

Deze Onderdelenlijst komt van pas wanneer u deze samen met het gereedschap aanbiedt bij het erkende Hitachi Service-centrum wanneer u om reparatie of ander onderhoud verzoekt.

Bij gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap dienen de in het land waar u zich bevindt geldende veiligheidsregelgeving en veiligheidsstandaarden stipt te worden opgevolgd.

MODIFICATIES

Hitachi elektrisch gereedschap wordt voortdurend verbeterd en gewijzigd teneinde gebruik te kunnen maken van de nieuwste technische ontwikkelingen. Daarom is mogelijk dat sommige onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

GARANTIE

De garantie op het elektrisch gereedschap van Hitachi is in overeenstemming met de wettelijke/landspecifieke richtlijnen. Deze garantie dekt geen defecten of schade als gevolg van foutief gebruik, misbruik of normale slijtage. In geval van klachten verzoeken wij u het elektrisch gereedschap samen met het GARANTIECERTIFICAAT dat u achterin deze handleiding aantreft naar een erkend servicecentrum van Hitachi te sturen. Indien door de gebruiker de machine wordt gedemonteerd vervalt de aanspraak op garantie.

AANTEKENING

Op grond van het voortdurende research- en ontwikkelingsprogramma van HITACHI zijn veranderingen van de hierin genoemde technische opgaven voorbehouden.

Informatie betreffende luchtgeluid en trillingen

De gemeten waarden zijn verkregen overeenkomstig EN60745 en voldoen aan de eisen van ISO 4871.

Gemeten A-gewogen geluidsniveau: 110 dB (A)
Gemeten A-gewogen geluidsdrukniveau: 99 dB (A)
Onzekerheid KpA: 3 dB (A)

Draag gehoorbescherming.

Totale trillingswaarden (triax vector som) bepaald overeenkomstig EN60745.

Trillingsemmissiwaarde $\mathbf{a_h} = 7,4 \text{ m/s}^2$
Onzekerheid K = 1,5 m/s²

De totale bepaalde trillingswaarde is gemeten in overeenstemming met een standaardtestmethode en is bruikbaar om meerdere gereedschappen met elkaar te vergelijken.

U kunt dit ook als beoordeling vooraf aan de blootstelling gebruiken.

WAARSCHUWING

- De trillingsemmissiwaarde tijdens het feitelijke gebruik van het elektrisch gereedschap kan afwijken van de opgegeven totale waarde afhankelijk van de manieren waarop het gereedschap wordt gebruikt.
- Neem kennis van de veiligheidsmaatregelen voor de bescherming van de gebruiker die gebaseerd zijn op een schatting van blootstelling onder feitelijke gebruiksomstandigheden (rekening houdend met alle onderdelen van de gebruikscyclus, zoals de tijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en wanneer dit onbelast draait inclusief de triggertijd).

● Informatie over stroombronssysteem met een nominale spanning van 230V~ (Voor de CM7MR • CM7MC)

Bij ongunstige omstandigheden kan dit elektrische gereedschap *stootspanning of storende voltagefluctuaties* veroorzaken.

Dit elektrische gereedschap dient te worden aangesloten op een stroombron met een maximale toelaatbare systeemimpedantie Z_{\max} van 0,28 Ohm (CM7MC: 0,23 Ohm) bij het aansluitpunt (stroomvoorzieningskastje) van de gebruikerstoevoer.

De gebruiker dient zich ervan te verzekeren dat dit elektrische gereedschap uitsluitend wordt verbonden met een stroombronssysteem dat aan de hierboven beschreven vereiste voldoet.

Indien nodig, kan de gebruiker het plaatselijke elektriciteitsbedrijf raadplegen aangaande de systeemimpedantie bij het aansluitpunt.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD GENERAL DE LA HERRAMIENTA ELÉCTRICA

⚠ ADVERTENCIA

Lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad. Si no se siguen las advertencias e instrucciones, podría producirse una descarga eléctrica, un incendio y/o daños graves.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para futura referencia.

El término "herramienta eléctrica" en las advertencias hace referencia a la herramienta eléctrica que funciona con la red de suministro (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con pilas (sin cable).

1) Seguridad del área de trabajo

a) Mantenga la zona de trabajo limpia y bien iluminada. Las zonas desordenadas u oscuras pueden provocar accidentes.

b) No utilice las herramientas eléctricas en entornos explosivos como, por ejemplo, en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo.

Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden inflamar el polvo o los humos.

c) Mantenga a los niños y transeúntes alejados cuando utilice una herramienta eléctrica.

Las distracciones pueden hacer que pierda el control.

2) Seguridad eléctrica

a) Los enchufes de las herramientas eléctricas tienen que ser adecuados a la toma de corriente. No modifique el enchufe.

No utilice enchufes adaptadores con herramientas eléctricas conectadas a tierra.

Si no se modifican los enchufes y se utilizan tomas de corriente adecuadas se reducirá el riesgo de descarga eléctrica.

b) Evite el contacto corporal con superficies conectadas a tierra como tuberías, radiadores y frigoríficos.

Hay mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está en contacto con el suelo.

c) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a la humedad.

La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de descarga eléctrica.

d) No utilice el cable incorrectamente. No utilice el cable para transportar, tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.

Mantenga el cable alejado del calor, del aceite, de bordes afilados o piezas móviles.

Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

e) Cuando utilice una herramienta eléctrica al aire libre, utilice un cable prolongador adecuado para utilizarlo al aire libre.

La utilización de un cable adecuado para usarse al aire libre reduce el riesgo de descarga eléctrica.

f) Si no se puede evitar el uso de una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilice un suministro protegido mediante un dispositivo de corriente residual (RCD).

El uso de un RCD reduce el riesgo de descarga eléctrica.

3) Seguridad personal

a) Esté atento, preste atención a lo que hace y utilice el sentido común cuando utilice una herramienta eléctrica.

No utilice una herramienta eléctrica cuando esté cansado o esté bajo la influencia de drogas, alcohol o medicación.

La distracción momentánea cuando utiliza herramientas eléctricas puede dar lugar a importantes daños personales.

b) Utilice un equipo de protección. Utilice siempre una protección ocular.

El equipo de protección como máscara para el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección para oídos utilizado para condiciones adecuadas reducirá los daños personales.

c) Evite un inicio involuntario. Asegúrese de que el interruptor está en "off" antes de conectar la herramienta a una fuente de alimentación y/o batería, cogerla o transportarla.

El transporte de herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o el encendido de herramientas eléctricas con el interruptor encendido puede provocar accidentes.

d) Retire las llaves de ajuste antes de encender la herramienta eléctrica.

Si se deja una llave en una pieza giratoria de la herramienta eléctrica podrían producirse daños personales.

e) No se extralimite. Mantenga un equilibrio adecuado en todo momento.

Esto permite un mayor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

f) Vístase adecuadamente. No lleve prendas sueltas o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles.

La ropa suelta, las joyas y el pelo largo pueden pillarle en las piezas móviles.

g) Si se proporcionan dispositivos para la conexión de extracción de polvo e instalaciones de recogida, asegúrese de que están conectados y se utilizan adecuadamente.

La utilización de un sistema de recogida de polvo puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.

4) Utilización y mantenimiento de las herramientas eléctricas

a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su aplicación.

La herramienta eléctrica correcta trabajará mejor y de forma más segura si se utiliza a la velocidad para la que fue diseñada.

b) No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende y apaga.

Las herramientas eléctricas que no pueden controlarse con el interruptor son peligrosas y deben repararse.

c) Desconecte el enchufe de la fuente eléctrica y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de hacer ajustes, cambiar accesorios o almacenar herramientas eléctricas.

Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de que la herramienta eléctrica se ponga en marcha accidentalmente.

d) Guarde las herramientas eléctricas que no se utilicen para que no las cojan los niños y no permita que utilicen las herramientas eléctricas personas no familiarizadas con las mismas o con estas instrucciones.

Las herramientas eléctricas son peligrosas si son utilizadas por usuarios sin formación.

- e) Mantenimiento de las herramientas eléctricas.** Compruebe si las piezas móviles están mal alineadas o unidas, si hay alguna pieza rota u otra condición que pudiera afectar al funcionamiento de las herramientas eléctricas.
Si la herramienta eléctrica está dañada, llévela a reparar antes de utilizarla.
Se producen muchos accidentes por no realizar un mantenimiento correcto de las herramientas eléctricas.
- f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.**
Las herramientas de corte correctamente mantenidas con los bordes de corte afilados son más fáciles de controlar.
- g) Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y las brocas de la herramienta, etc. de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones laborales y el trabajo que se va a realizar.**
La utilización de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes a aquellas pretendidas podría dar lugar a una situación peligrosa.
- 5) Revisión**
a) Lleve su herramienta a que la revise un experto cualificado que utilice sólo piezas de repuesto idénticas.
Esto garantizará el mantenimiento de la seguridad de la herramienta eléctrica.
- PRECAUCIÓN**
Mantenga a los niños y a las personas enfermas alejadas.
Cuando no se utilicen, las herramientas deben almacenarse fuera del alcance de los niños y de las personas enfermas.
-
- ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DE LA ROZADERA DE PARED**
- a) Lea todas las advertencias, instrucciones, ilustraciones y especificaciones proporcionadas con esta herramienta eléctrica.**
Si no se siguen todas las instrucciones indicadas a continuación podría producirse una descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.
- b) Utilice siempre la protección proporcionada con la herramienta. La protección debe fijarse bien a la herramienta eléctrica y debe colocarse de forma que se obtenga la máxima seguridad, de manera que se exponga la menor cantidad de rueda hacia el operario. Tanto usted como los viandantes deben mantenerse lejos del plano de la rueda giratoria.**
La protección ayuda a proteger al operario de fragmentos de rueda rotos y contacto accidental con la rueda.
- c) Utilice solo ruedas de corte planas reforzadas o de diamante para la herramienta eléctrica.**
No se garantiza un funcionamiento seguro por el simple hecho de que un accesorio pueda colocarse en la herramienta eléctrica.
- d) La velocidad nominal de la rueda debe ser al menos igual a la velocidad máxima marcada en la herramienta eléctrica.**
Las ruedas que se mueven más rápido que su velocidad nominal pueden romperse y salir desprendidas.
- e) Las ruedas deben utilizarse solo para aplicaciones recomendadas. Por ejemplo: no pula con el lado de la rueda de corte.**
- f) Utilice siemprebridas de rueda sin dañar de diámetro correcto para su rueda seleccionada.**
Lasbridas de rueda adecuadas soportan la rueda, reduciendo la posibilidad de rotura de la rueda.
- g) No utilice ruedas planas reforzadas gastadas de herramientas eléctricas más grandes.**
Las ruedas diseñadas para una herramienta eléctrica más grande no son adecuadas para la velocidad superior de una herramienta más pequeña y podrían estallar.
- h) El diámetro externo y el grosor de la rueda deberán estar dentro del índice de capacidad de la herramienta eléctrica.**
Las ruedas de tamaño incorrecto no pueden protegerse o controlarse adecuadamente.
- i) El tamaño de la pércola de las ruedas y lasbridas debe encajar correctamente en el eje de la herramienta eléctrica.**
Las ruedas ybridas con orificios de pércola que no coinciden con el equipo de montaje de la herramienta eléctrica se desequilibrarán, vibrarán excesivamente y podrían causar una pérdida de control.
- j) No utilice ruedas dañadas.** Antes de cada uso, inspeccione las ruedas para ver si tienen muescas y grietas. Si se cae la herramienta eléctrica o la rueda, inspeccione si tiene daños o instale una rueda sin dañar. Tras inspeccionar e instalar la rueda, tanto usted como los viandantes deben alejarse del plano de la rueda giratoria y utilizar la herramienta eléctrica a la velocidad máxima sin carga durante un minuto. *Las ruedas dañadas normalmente se romperán durante este tiempo de prueba.*
- k) Utilice equipo de protección personal. Dependiendo de la aplicación, utilice protección facial, gafas protectoras o gafas de seguridad. Si procede, utilice máscara para el polvo, protectores de oído, guantes, mandil capaz de parar pequeños fragmentos abrasivos o piezas de trabajo.**
La protección ocular debe ser capaz de parar los escombros generados por diversas operaciones que salen volando. La máscara para el polvo o respirador debe ser capaz de filtrar partículas generadas por su operación. Una exposición prolongada a un ruido elevado podría causar pérdida auditiva.
- l) Mantenga a los viandantes alejados del área de trabajo.**
Toda persona que entre en el área de trabajo debe utilizar equipo de protección personal.
Podrían desprenderse fragmentos de rueda o de un accesorio roto y producir daños más allá del área inmediata de operación.
- m) Sujete la herramienta eléctrica solo por las superficies de agarre aisladas cuando realice una operación en la que la rueda pueda entrar en contacto con el cableado oculto o su propio cable.**
La rueda que contacte con un cable "vivo" podría hacer que las piezas metálicas expuestas de la herramienta eléctrica estén "vivas" y darle una descarga al operario.
- n) Coloque el cable alejado del accesorio giratorio.**
Si pierde el control, el cable podría cortarse o engancharse y su mano o brazo podrían meterse en la rueda giratoria.
- o) No suelte la herramienta eléctrica hasta que la rueda se haya detenido completamente.**

La rueda giratoria podría enganchar la superficie y hacer que no pueda controlar la herramienta eléctrica.

- p) No utilice la herramienta eléctrica mientras la lleve a su lado.**

Un contacto accidental con la rueda giratoria podría engancharle la ropa, haciendo que la rueda entre en contacto con su cuerpo.

- q) Limpie los conductos de aire de la herramienta eléctrica con regularidad.**

El ventilador del motor retirará el polvo de dentro del alojamiento y la acumulación excesiva de metal en polvo podría causar riesgos eléctricos.

- r) No utilice la herramienta eléctrica cerca de materiales inflamables.**

Las chispas podrían encender estos materiales.

- s) No utilice ruedas que requieran refrigerantes líquidos.**

Si se utiliza agua u otros refrigerantes líquidos podría producirse una electrocución o una descarga.

- h) No reinicie la operación de corte en la pieza de trabajo. Deje que la rueda alcance toda la velocidad y meta de nuevo el corte con cuidado.**

La rueda puede atascarse, acercarse o rebotar si la herramienta eléctrica se reinicia en la pieza de trabajo.

- i) Sujete los paneles o las piezas de trabajo demasiado grandes para minimizar el riesgo de que la rueda se pille o rebote.**

Las piezas de trabajo grandes tienden a combarse bajo su propio peso. Deben colocarse soportes debajo de la pieza de trabajo cerca de la línea de corte y cerca del borde de la pieza de trabajo a ambos lados de la rueda.

- j) Tenga especial cuidado cuando realice un "corte de cavidad" en paredes existentes u otras áreas ciegas.**

La rueda sobresaliente puede cortar tuberías de gas o agua, cableados eléctricos u objetos que pueden causar rebotes.

REBOTE Y ADVERTENCIAS RELACIONADAS

El rebote es una reacción repentina a una rueda giratoria pillada o enganchada. Esto causa una parada rápida de la rueda giratoria que, a su vez, hace que la herramienta eléctrica sin control se fuerce en la dirección opuesta del giro de la rueda en el punto de la fijación.

- a) Sujete la herramienta eléctrica con firmeza y coloque el cuerpo y el brazo de forma que resista las fuerzas de retroceso. Utilice siempre un mango auxiliar, si se proporciona, para un control máximo del rebote o de la reacción del par durante el arranque.**

El operario puede controlar las reacciones del par o las fuerzas de rebote, si se toman las precauciones adecuadas.

- b) No ponga la mano cerca de la rueda giratoria.**

La rueda podría rebotar sobre su mano.

- c) No coloque el cuerpo alineado y detrás de la rueda giratoria.**

El rebote impulsará la herramienta en dirección opuesta al movimiento de la rueda en el punto de enganche.

- d) Tenga especial cuidado cuando trabaje esquinas, bordes afilados, etc. Evite rebotar y enganchar la rueda.**

Las esquinas, los bordes afilados o los rebotes tienden a enganchar la rueda giratoria y causar la pérdida de control o rebote.

- e) No coloque una cuchilla de tallado en madera de cadena de sierra o cuchilla de sierra dentada.**

Estas cuchillas crean frecuentes rebotes y pérdida de control.

- f) No "tranque" la rueda o aplique una presión excesiva. No intente realizar un corte demasiado profundo.**

Si se tensa la rueda excesivamente aumenta la carga y susceptibilidad a la torcedura o al impedimento de la rueda en el corte y la posibilidad de rebote o rotura de la rueda.

- g) Cuando la rueda se atasca o cuando se interrumpe un corte por algún motivo, apague la herramienta eléctrica y mantenga la herramienta eléctrica quieta hasta que la rueda se pare completamente. No intente retirar la rueda del corte cuando la rueda esté en movimiento, ya que podría producirse un rebote.**

Investigue y tome las medidas correctoras para eliminar la causa del atascado de la rueda.

PRECAUCIONES AL UTILIZAR LA ROZADORA DE SEGURIDAD

1. No utilice nunca estas herramientas eléctricas sin cubiertas adiamantadas.
2. No adopte posturas forzadas cuando utilice la rozadora de pared.
3. Compruebe que la velocidad marcada en los discos adiamantados o el disco de corte es igual o superior a la velocidad indicada en la rozadora de pared.
4. Utilice sólo discos adiamantados y discos de corte especificados.
5. Los discos adiamantados y los discos de corte se almacenarán y manipularán con cuidado de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
6. Inspeccione el disco adiamantado o el disco de corte antes de todo uso; no utilice productos astillados, agrietados o defectuosos.
7. Sujete siempre el mango del cuerpo y el mango superior de la herramienta eléctrica con firmeza. De lo contrario la fuerza opuesta producida podría causar un funcionamiento impreciso e, incluso peligroso.
8. No utilice cojinetes de reducción o adaptadores diferentes para adaptar los discos de corte con un calibre diferente de 22,2 mm.
9. No utilice esta máquina para cortar amianto (asbesto).
10. Los discos adiamantados siguen girando una vez apagada la herramienta.
11. Utilice máscara para el polvo.

No inhale el polvo prejudicial generado en la operación de corte. El polvo puede poner en peligro su salud y la de los viandantes.

ESPECIFICACIONES

Modelo	CM7MR	CM7MRU	CM7MC
Voltaje (por áreas)* ¹	(110V, 230V) ~		
Acometida* ¹	2000 W, 2300 W		
Velocidad sin carga	6600 min ⁻¹		
Dimensiones de la muela adiamantada	Diámetro exterior 180 mm Diámetro del orificio 22,2 mm Grosor 1,5 – 2 mm (Grosor de la parte de instalación.)		
Máxima profundidad de corte	35 mm		
Anchura máxima de corte	45 mm		
Peso (sin cable ni muela adiamantada)	7,9 kg	8,8 kg	
Limitación de la corriente de arranque* ²	No	Si	No

*1 Verificar indefectiblemente los datos de la placa de características de la máquina pues varían de acuerdo al país de destino.

*2 Mediante la limitación de al corriente de arranque la corriente de conexión se reduce hasta tal punto que los fusibles (16 A, lentos) no llegan a actuar.

ACCESORIOS ESTANDAR

- (1) Llave de 22 mm 1
 (2) Asidero 1
 Los accesorios estándar están sujetos a cambio sin previo aviso.

APLICACIONES

Cortar hendiduras en hormigón, cemento, ladrillo o baldosas. Las hendiduras pueden astillarse con una herramienta diferente para hacer muescas para colocar tuberías de fontanería o cables.

ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA

1. Alimentación

Asegurarse de que la alimentación de red que ha de ser utilizada responda a las exigencias de corriente especificadas en la placa de características del producto.

2. Interruptor de alimentación

Asegurarse de que el interruptor de alimentación esté en la posición OFF (desconectado). Si el enchufe está conectado en el receptáculo mientras el interruptor de alimentación está en posición ON (conectado) las herramientas eléctricas empezarán a funcionar inesperadamente, provocando un serio accidente.

3. Cable de prolongación

Cuando el área de trabajo está alejada de la red de acometida, usar un cable de prolongación suficiente grueso y potente. El cable de prolongación debe ser mantenido lo más corto posible.

4. Comprobación e instalación de la muela adiamantada

Comprobar que la muela adiamantada sea la especificada y que no esté agrietada, rota o doblada. Comprobar que la muela adiamantada esté firmemente instalada. Para efectuar la instalación, referirse a "Instalación/desmontaje de la muela adiamantada".

5. Tapa de recogida de polvo (Fig. 1, Fig. 2)

La cubierta de recogida de polvo es un dispositivo protector para evitar heridas, en caso de que la muela adiamantada se quiebre durante la operación.

Asegurarse de que la cubierta protectora está bien montada y apretada antes de comenzar con la operación de corte.

6. Mecanismos de bloqueo del husillo

Confirmar que el mecanismo del bloqueo del eje esté desconectado, apretando el botón pulsador de cierre dos o tres veces, antes de conectar el aparato eléctrico (véase en la Fig. 3).

7. Ajuste de la profundidad de corte (Fig. 6)

Una vez aflojado el perno (Fig. 1), la rociadora de pared puede enviarse a la profundidad deseada entre 0 mm y 35 mm según la escala de la cubierta para polvo (Fig 6). Asegúrese de que el perno está bien apretado una vez ajustada y establecida la profundidad de corte.

ESPECIFICACIONES CORRECTAS DEL ENCHUFE

Aplicado sólo para rociadoras de 110V suministradas sin enchufe.

Asegúrese de que el enchufe a instalar tiene una capacidad de corriente superior a la corriente de la rociadora de acuerdo con la siguiente tabla.

Modelo	Voltaje (por áreas)*	Entrada*	Corriente*
CM7MC	110 V ~	2300 W	20,9 A
CM7MR	110 V ~	2000 W	19 A

* Asegúrese de comprobar la placa del producto ya que puede cambiar dependiendo del área.

NOTA

No instale nunca un enchufe con una capacidad de corriente inferior a los datos especificados en la tabla de arriba.

INSTALACION DE LA MANGUERA DE RECOGIDA DE POLVO

Cuando se trabaje un material que produzca polvo al cortarlo, utilizar la manguera de recogida de polvo de la forma siguiente:

- Instale la manguera del colector de polvo para la herramienta eléctrica. (Fig. 7)

INSTALACION/DESMONTAJE DE LA MUELA ADIAMANTADA

1. Extracción (Fig. 1-5)

- (1) Desconecte la máquina del suministro eléctrico.
- (2) Coloque la máquina sobre una superficie nivelada con la cubierta para polvo hacia arriba.
- (3) Retire el perno de la parte delantera de la tapa para el polvo que fija la cubierta para polvo.
- (4) Gire la cubierta para polvo hacia fuera y sáquela de la cubierta para polvo.
- (5) Fije el eje de impulsión pulsando el botón de pulsación (bloqueo del eje).
- (6) Mientras mantiene el botón de pulsación en su lugar, retire el perno M14 de la retención de la rueda de diamante utilizando la llave de 22 mm proporcionada.
- (7) Retire los separadores de la cuchilla y los discos adiamantados del eje de impulsión.

2. Instalación (Fig. 1-6)

- (1) Desconecte la máquina del suministro eléctrico.
- (2) Coloque el separador de la cuchilla (3) en el eje de impulsión.
- (3) Coloque el primer disco adiamantado en el eje de impulsión.
- (4) Coloque el siguiente separador de cuchilla (5)/ separadores en el eje de impulsión para crear el ancho de corte deseado.
- (5) Coloque el segundo disco adiamantado en el eje de impulsión.
- (6) Coloque el otro separador si todavía no se ha aplicado.
- (7) Ajuste la arandela de la cuchilla, garantizando que la parte cóncava mira hacia el eje de impulsión.
- (8) Fije el perno M14 de retención del disco adiamantado mientras sujetela botón de pulsación como antes.
- (9) Asegúrese de que los discos adiamantados están seguros y que no hay ningún movimiento lateral o rotación de los discos adiamantados en el eje de impulsión.
- (10) Fije la cubierta para polvo y colóquela a la profundidad de corte b apretando el perno.

CORTE

1. Procedimientos de corte (Fig. 8)

- (1) Coloque la parte Ⓐ en el material a cortar, asegurándose de que el disco adiamantado no toca el material.
- (2) Encienda y corte lentamente una hendidura en la dirección de la flecha Ⓑ.
- (3) Corte a lo largo de la línea de corte en la dirección de la flecha Ⓒ.

2. Operación del comutador

Puesta en funcionamiento:

Presione el botón de seguridad hacia adelante y después presione la palanca del interruptor.

Parada: Presione y suelte la palanca del interruptor.

3. Precauciones inmediatamente después de haber acabado la operación

Después de desconectar la máquina no posarla antes de que la muela adiamantada se haya parado completamente. Aparte de evitar serios accidentes, esta precaución reduciría la cantidad de polvo y limaduras absorbidos por la máquina.

PRECAUCION

- Comprobar siempre la muela adiamantada antes de iniciar el trabajo. No utilizar nunca la muela adiamantada que esté agrietada, rota o doblada.
- No aplicar agua ni refrigerante a la muela adiamantada.
- Empezar a cortar solamente cuando la muela adiamantada alcance la máxima velocidad.
- Si la muela adiamantada se agarrotase, o si se produjeseen ruidos anormales, apagar inmediatamente la máquina.
- No utilizar nunca la muela adiamantada para cortar en zig-zag o en línea o curva. No utilizar tampoco la superficie lateral de la muela adiamantada ni cortar estando la muela inclinada.
- Si aplica fuerza excesiva a la rueda adiamantada para alinearla con la línea de corte durante el corte, no solamente podría sobrecargar el motor y producir quemaduras, sino que la muela adiamantada podría recalentarse y su duración útil podría acortarse.
- Fije la pieza de trabajo. Las piezas de trabajo se sujetan de forma más segura con dispositivos de sujeción o en un torno que con la mano.
- Tener cuidado de que el cable de la alimentación no entre en contacto con la muela adiamantada durante el funcionamiento.
- Al terminar de trabajar, apagar la herramienta y desconectar el cable de la alimentación.

MANTENIMIENTO E INSPECCION

1. Inspección de la muela adiamantada

Una muela adiamantada desgastada hace que el motor sufra sobrecargas y reduce la eficiencia del trabajo. Cuando la muela está desgastada, cambiarla por otra nueva.

2. Atascamiento de la rueda de diamante

El régimen de desgaste del borde de corte de la capa de diamante variará de acuerdo con el tipo de material citado, la velocidad de corte, etc. En general, los materiales que producen partículas de corte granulares pueden raspar el adhesivo y acelerar el desgaste de la capa de diamante. Por otra parte, los materiales que producen partículas de corte polvorrientas pueden atascar la capa de diamante, lo que reducirá la eficacia del corte. Cuando se produzca el atascamiento, la fuerza adicional aplicada para aumentar la velocidad de corte, suele provocar la aparición de chispas alrededor de la circunferencia de la rueda de diamante. En tal caso, deje de utilizar la herramienta e inspeccione cuidadosamente el borde de corte con los dedos. Si la capa de diamante está lisa (sin sensación rugosidad o abrasión), estará atascada con polvo y deberá limpiarse.

Para limpiarla a fondo, el corte aproximadamente 5 metros de materiales relativamente blandos que produzcan partículas de corte granulares (como bloques de cemento o ladrillos) a una velocidad ligeramente

acelerada y con una profundidad de 10mm, restablecerá la efectividad de corte de la capa de diamante y prolongará la duración útil de la misma.

El diamante es sensible a las altas temperaturas; se deteriorará aproximadamente a 600°C, y a temperaturas superiores se descompondrá el material del diamante. Por consiguiente es muy importante limpiar la rueda tan pronto como se atasque o produzca chispas.

3. Inspeccionar los tornillos de montaje

Regularmente inspeccionar todos los tornillos de montaje y asegurarse de que estén apretados firmemente. Si cualquier tornillo estuviese suelto, volver a apretarlos inmediatamente. El no hacer esto provocaría un riesgo serio.

4. Mantenimiento de motor

La unidad de bobinado del motor es el verdadero "corazón" de las herramientas eléctricas.

Prestar el mayor cuidado y asegurarse de que el bobinado no se dañe y/o se humedezca con aceite o agua.

5. Inspeccionar los carbones de contacto (Fig. 9)

El motor emplea escobillas de carbón que son partes consumibles.

Cuando se gastan o están cerca del "límite de desgaste" pueden causar problemas al motor. Al equiparse la escobilla de carbón de parada automática, el motor se detendrá automáticamente en ese momento hay que proceder a cambiar ambas escobillas de carbón por la nuevas, que tengan los mismos números de escobillas de carbón como se muestra en la figura. Además siempre hay que mantener las escobillas de carbón limpias y asegurarse de que se muevan libremente en sus porta-escobillas.

6. Reemplazar el carbón de contacto

CM7MC (Fig. 10)

<Desmontaje>

- (1) Afloje el tornillo autorroscante D4 que retiene a la cubierta de la escobilla y retire esta cubierta.
- (2) Emplee la llave macho hexagonal auxiliar o un pequeño destornillador para tirar del borde del resorte helicoidal que empuja hacia abajo el carbón de contacto. Extraiga el dorde del resorte hacia afuera el soporte del carbón de contacto.
- (3) Extraiga la sección del soporte carbón de contacto en la sección del terminal del soporte del carbón de contacto y después extraiga el carbón de contacto de su soporte.

<Montaje>

- (1) Inserte el extremo del conductor helicoidal del carbón de contacto en la sección del terminal del soporte del carbón de contacto.
- (2) Inserte el carbón de contacto en el soporte del mismo.
- (3) Emplee la llave macho hexagonal auxiliar o un pequeño destornillador para devolver el borde del resorte helicoidal hasta la cabeza del carbón de contacto.
- (4) Instale la cubierta del cepillo y apriete el tornillo autorroscante D4.

CM7MR • CM7MRU

Quitar la cápsula de carbón con un destornillador con cabeza pequeña. El carbón de contacto se deja y luego se quita con facilidad.

7. Lista de repuestos

PRECAUCIÓN

La reparación, modificación e inspección de las herramientas eléctricas Hitachi deben ser realizadas por un Centro de Servicio Autorizado de Hitachi. Esta lista de repuestos será de utilidad si es presentada junto con la herramienta al Centro de Servicio Autorizado de Hitachi, para solicitar la reparación o cualquier otro tipo de mantenimiento. En el manejo y el mantenimiento de las herramientas eléctricas, se deberán observar las normas y reglamentos vigentes en cada país.

MODIFICACIONES

Hitachi Power Tools introduce constantemente mejoras y modificaciones para incorporar los últimos avances tecnológicos.

Por consiguiente, algunas partes pueden ser modificadas sin previo aviso.

GARANTÍA

Las herramientas motorizadas de Hitachi incluye una garantía conforme al reglamento específico legal/nacional. Esta garantía no cubre los defectos o daños debidos al uso incorrecto, el abuso o el desgaste normal. En caso de reclamación, envíe la herramienta motorizada, sin desmontar y con el CERTIFICADO DE GARANTÍA que aparece al final de estas instrucciones de uso, al Centro de Servicio Autorizado de Hitachi.

NOTA

Debido al programa continuo de investigación y desarrollo de HITACHI estas especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Información sobre el ruido propagado por el aire y vibración

Los valores medidos se determinaron de acuerdo con EN60745 declararon de conformidad con ISO 4871.

Nivel de potencia auditiva ponderada A: 110 dB (A)

Nivel de presión auditiva ponderada A: 99 dB (A)

Duda KpA: 3 dB (A)

Utilice protecciones auriculares.

Valores totales de la vibración (suma de vectores triax.) determinados de acuerdo con EN60745.

Valor de emisión de la vibración $a_h = 7,4 \text{ m/s}^2$

Incertidumbre $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

El valor total de vibración declarado ha sido medido de acuerdo con un método de prueba estándar y permite comparar unas herramientas con otras.

También resulta útil para llevar a cabo evaluaciones preliminares de exposición.

ADVERTENCIA

- La emisión de vibración durante la utilización de la herramienta eléctrica puede ser diferente del valor total declarado dependiendo de las formas de utilización de la herramienta.
- Identifique las medidas seguras para proteger al operario basadas en una estimación de exposición en las condiciones reales de uso (teniendo en cuenta todas las partes del ciclo de funcionamiento como tiempos cuando la herramienta está apagada y cuando funciona lentamente además del tiempo de activación).

- **Información acerca del sistema de la fuente de alimentación con una tensión nominal de 230V ~ (Para CM7MR • CM7MC)**

Bajo condiciones transitorias de tensión, esta herramienta eléctrica puede producir *caídas transitorias de tensión o fluctuaciones perturbadoras de tensión*.

Esta herramienta eléctrica tiene por objeto conectarse a una fuente de alimentación con una impedancia de sistema máxima permisible Z_{MAX} de 0,28 Ohm (CM7MC: 0,23 Ohm) en el punto interfacial (caja de servicio de alimentación) del suministro de energía del usuario.

El usuario debe cerciorarse de que esta herramienta eléctrica sea conectada únicamente a un sistema de suministro de energía que cumpla con el requerimiento de arriba.

Si es necesario, el usuario puede preguntar a la empresa de suministro de alimentación cuál es la impedancia del sistema en el punto interfacial.

AVISOS GERAIS DE SEGURANÇA PARA A FERRAMENTA ELÉCTRICA

⚠ AVISO

Leia todas as instruções e avisos de segurança. Se não seguir todas as instruções e os avisos, pode provocar um choque eléctrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todos os avisos e instruções para referência futura. O termo "ferramenta eléctrica" em todos os avisos refere-se à sua ferramenta ligada à corrente (com fios) ou à ferramenta eléctrica a baterias (sem fios).

1) Segurança da área de trabalho

- a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada.

As áreas escuras ou cheias de material são propícias aos acidentes.

- b) Não trabalhe com ferramentas eléctricas em ambientes explosivos, tais como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou pó.

As ferramentas eléctricas criam faíscas que podem inflamar o pó dos fumos.

- c) Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas quando trabalhar com uma ferramenta eléctrica. As distrações podem fazer com que perca controlo.

2) Segurança eléctrica

- a) As fichas da ferramenta eléctrica devem corresponder às tomadas.

Nunca modifique a ficha.

Não utilize fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas ligadas à terra.

As fichas não modificadas e tomadas correspondentes reduzirão o risco de choques eléctricos.

- b) Evite contacto corporal com superfícies ligadas à terra, tais como tubos, radiadores, máquinas e frigoríficos.

Existe um risco acrescido de choque eléctrico se o seu corpo estiver ligado à terra.

- c) Não exponha ferramentas eléctricas à chuva ou condições de humidade.

A entrada de água numa ferramenta eléctrica aumentará o risco de choques eléctricos.

- d) Não abuse do fio. Nunca utilize o fio para transportar, puxar ou desligar a ferramenta eléctrica.

Mantenha o fio afastado do calor, óleo, margens afiadas ou peças em movimento.

Os fios danificados ou entrelaçados podem aumentar o risco de choques eléctricos.

- e) Quando trabalhar com uma ferramenta eléctrica no exterior, utilize uma extensão adequada para utilização exterior.

A utilização de um fio adequado para utilização no exterior reduz o risco de choques eléctricos.

- f) Se não for possível evitar a utilização de uma máquina eléctrica num local húmido, utilize uma fonte de alimentação protegida por um dispositivo de corrente residual (RCD).

A utilização de um RCD reduz o risco de choque eléctrico.

3) Segurança pessoal

- a) Mantenha-se alerta, esteja atento ao que está a fazer e utilize senso comum quando trabalhar com uma ferramenta eléctrica.

Não utilize uma ferramenta eléctrica quando estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos.

Um momento de desatenção enquanto trabalha com ferramentas eléctricas pode resultar em ferimentos pessoais graves.

- b) Utilize equipamento de protecção pessoal. Utilize sempre protecção para os olhos.

O equipamento de protecção, tal como uma máscara de pó, sapatos de segurança anti-derrapantes, chapéu rígido ou protecção auricular utilizados para condições adequadas reduzirão os ferimentos pessoais.

- c) Evite ligar por acidente. Certifique-se de que o interruptor está na posição de desligado antes de ligar a fonte de alimentação e/ou bateria, levantar ou transportar a ferramenta.

Transportar ferramentas eléctricas com o dedo no interruptor ou activar ferramentas que estão com o interruptor ligado é propício a acidentes.

- d) Remova qualquer chave de parafusos ou chave-inglesa de regulação antes de ligar a ferramenta. Uma chave-inglesa ou de parafusos ligada à parte rotativa da ferramenta pode provocar ferimentos pessoais.

- e) Não se estique. Mantenha sempre o controlo e equilíbrio adequados.

Isto permite obter um melhor controlo da ferramenta em situações inesperadas.

- f) Use vestuário adequado. Não use roupas largas ou jóias. Mantenha o cabelo, roupas e luvas afastados das peças móveis.

As roupas largas, jóias ou cabelo comprido podem ser apanhados em peças móveis.

- g) Se forem fornecidos dispositivos para a ligação de extractores de pó e dispositivos de recolha, certifique-se de que estes estão ligados e são utilizados adequadamente.

A utilização de uma recolha de pó pode reduzir os perigos relacionados com o pó.

4) Utilização da ferramenta e manutenção

- a) Não force a ferramenta eléctrica. Utilize a ferramenta correcta para a sua aplicação.

A ferramenta correcta fará o trabalho melhor e com mais segurança à velocidade para a qual foi concebida.

- b) Não utilize a ferramenta eléctrica se o interruptor não a ligar ou desligar.

Qualquer ferramenta que não possa ser controlada com o interruptor é perigosa e deve ser reparada.

- c) Desligue a ficha da rede antes e/ou a bateria da ferramenta eléctrica antes de efectuar quaisquer regulações, mudar os acessórios ou guardar ferramentas eléctricas.

Tais medidas de segurança de prevenção reduzem o risco de ligar a ferramenta eléctrica acidentalmente.

- d) Guarde as ferramentas eléctricas fora do alcance de crianças e não permita que pessoas não habituadas à ferramenta eléctrica ou estas instruções trabalhem com a ferramenta.

As ferramentas eléctricas são perigosas nas mãos de utilizadores inexperientes.

- e) Efectue a manutenção de ferramentas eléctricas.

Verifique a existência de desalinhamentos ou dobragens das peças móveis, quebras de peças e quaisquer outras condições que possam afectar o funcionamento das ferramentas eléctricas.

Se danificada, mande reparar a ferramenta antes de utilizar.

Muitos acidentes são causados por ferramentas com má manutenção.

f) Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas.

As ferramentas de corte com uma manutenção adequada e extremidades afiadas são menos propensas a dobrar e mais fáceis de controlar.

g) Utilize a ferramenta eléctrica, acessórios e pontas de ferramentas, etc., de acordo com estas instruções, tomando em consideração as condições de trabalho e o trabalho a ser efectuado.
A utilização de uma ferramenta eléctrica para operações diferentes das concebidas pode resultar num mau funcionamento.

5) Manutenção

a) Faça a manutenção da sua ferramenta eléctrica por um pessoal de reparação qualificado e utilize apenas peças de substituição idênticas.

Isto garantirá que a segurança da ferramenta eléctrica é mantida.

AVISO

Mantenha afastadas das crianças e pessoas doentes. Quando não estiverem a ser utilizadas, as ferramentas devem ser guardadas fora do alcance de crianças e pessoas doentes.

AVISOS DE SEGURANÇA SOBRE A FRESADORA DE ABRIR ROÇOS

a) Leia todos os avisos de segurança, instruções, ilustrações e especificações fornecidas com esta ferramenta mecânica.

Se não seguir todas as instruções listadas em baixo, podem ocorrer choques eléctricos, incêndios e/ou ferimentos graves.

b) Use sempre o resguardo fornecido com a ferramenta. O resguardo deve estar preso, com segurança, à ferramenta mecânica e posicionado para segurança máxima para que a mínima quantidade de roda esteja exposta ao operador. Deve manter-se, juntamente com as pessoas perto de si, longe do plano da roda giratória.

O resguardo ajuda a proteger o utilizador dos fragmentos da roda quebrada e o contacto acidental com a roda.

c) Use apenas rodas de corte reforçadas chatas ou de diamante para a sua ferramenta mecânica.

A possibilidade de juntar um acessório à sua ferramenta não implica um funcionamento seguro.

d) A velocidade nominal da roda deve ser, no mínimo, igual à velocidade máxima marcada na ferramenta mecânica.

As rodas que giram a uma velocidade maior do que a sua velocidade nominal podem quebrar-se.

e) As rodas devem ser usadas apenas para aplicações recomendadas. Por exemplo: não amole com o lado da roda de corte.

Rodas de corte abrasivas são destinadas a amolação periférica, forças laterais aplicadas a estas rodas podem fazer com que elas se partam.

f) Utilize sempre flanges de rodas não danificadas que tenham o diâmetro correcto para a sua roda seleccionada.

As flanges adequadadas da roda suportam-na, o que reduz a possibilidade de quebra da roda.

g) Não utilize rodas reforçadas chatas avariadas de ferramentas mecânicas maiores.

Rodas destinadas a uma ferramenta mecânica maior não são adequadas para a velocidade mais alta de uma ferramenta mais pequena e podem rebentar.

h) O diâmetro externo e a espessura da sua roda devem estar dentro da capacidade da sua ferramenta mecânica.

Rodas dimensionadas incorrectamente não podem ser guardadas nem controladas de forma adequada.

i) O tamanho do eixo das rodas e flanges deve caber no eixo da ferramenta mecânica.

As rodas e flanges com orifícios do eixo que não correspondam ao equipamento de montagem da ferramenta mecânica perderão o equilíbrio, vibrarão excessivamente e poderão provocar a perda de controlo.

j) Não use rodas danificadas. Antes de cada utilização, verifique se as rodas têm lascas ou fendas. Se a ferramenta mecânica ou roda cair, verifique se existem danos ou instale uma roda não danificada. Depois de inspecionar e instalar a roda, deve manter-se, juntamente com as pessoas perto de si, longe do plano da roda giratória e executar a ferramenta mecânica a velocidade máxima em vazio durante um minuto. Rodas danificadas quebrar-se-ão normalmente durante este período de tempo.

k) Use equipamento de protecção pessoal. Dependendo da aplicação, use um escudo facial, óculos de protecção ou óculos de segurança. Conforme apropriado, use uma máscara anti-poeira, protectores para os ouvidos, luvas e um avental capaz de parar pequenos fragmentos de peças de trabalho abrasivos. A protecção ocular deve ser capaz de parar resíduos voadores gerados por várias operações. A máscara anti-poeira deve ser capaz de filtrar partículas geradas pela sua operação. A exposição prolongada a ruído de elevada intensidade pode provocar perda auditiva.

l) Mantenha as pessoas que estão na proximidade a uma distância segura da área de trabalho. Quem entrar na área de trabalho deve usar equipamento de protecção pessoal.

Fragmentos de roda ou de um acessório quebrado podem voar para longe e provocar danos para além da área imediata da operação.

m) Pegue na ferramenta mecânica apenas pelas superfícies próprias para agarrar isoladas, ao efectuar uma operação onde a roda pode entrar em contacto com cablagem escondida ou com o seu próprio cabo. Uma roda que contacte com um fio "vivo" pode tornar peças metálicas expostas da ferramenta mecânica "vivas" e provocar um choque no operador.

n) Posicione o cabo longe do acessório de fiar. Se perder o controlo, o cabo poderá ser cortado ou ficar emaranhado e a sua mão ou braço poderão ser puxados para a roda de fiar.

o) Nunca pause a ferramenta mecânica até que a roda tenha parado completamente. A roda de fiar pode agarrar a superfície e fazer com que perca o controlo da ferramenta mecânica.

p) Não opere a ferramenta mecânica enquanto a transporta ao seu lado. O contacto acidental com a roda de fiar poderá emaranhar a sua roupa, puxando a roda para o seu corpo.

q) Limpe regularmente as ventilações de ar da ferramenta mecânica.

A ventoinha do motor conduzirá o pó para dentro da caixa e a excessiva acumulação de metal pulverizado poderá provocar acidentes eléctricos.

r) Não opere a ferramenta mecânica perto de materiais inflamáveis.

Faiscas poderão incendiar estes materiais.

s) Não use rodas que necessitem de refrigerantes líquidos.

Usar água ou outros refrigerantes líquidos pode resultar em electrocussão ou choque.

AVISOS SOBRE RICOCHETE E OUTROS

O ricochete é uma reacção súbita a uma roda giratória furada ou emaranhada. Se a roda giratória for furada ou ficar emaranhada pode travar bruscamente o que, por sua vez, faz com que a ferramenta mecânica não controlada seja forçada para a direcção oposta à rotação da roda no ponto em que prende.

a) Segure bem a ferramenta mecânica e posicione o seu corpo e braço de forma a poder resistir às forças do ricochete. Use sempre uma pega auxiliar, se necessário, para máximo controlo sobre o ricochete ou reacção do binário durante o arranque.

O operador pode controlar as reacções do binário ou as forças do ricochete, se forem tomadas as precauções adequadas.

b) Nunca coloque a sua mão perto da roda giratória.

A roda pode fazer ricochete sobre a sua mão.

c) Não posicione o seu corpo em linha com e atrás da roda giratória.

O ricochete impulsionará a ferramenta na direcção oposta ao movimento da roda no ponto do emaranhamento.

d) Tenha cuidado especial ao trabalhar esquinas, arestas cortantes, etc. Evite fazer ressaltar e emaranhar a roda. Esquinas, arestas cortantes ou ressaltos têm tendência a emaranhar a roda giratória e provocar perda de controlo ou ricochete.

e) Não fixe uma lâmina de escultura em madeira de motosserra ou lâmina de serra denteada.

Estas lâminas criam ricochete frequente e perda de controlo.

f) Não "encrave" a roda nem aplique pressão excessiva.

Não tente fazer um corte excessivamente profundo. Colocar a roda em sobretenção aumenta a carga, a possibilidade de torcer ou prender a roda no corte e também a tendência para ricochete ou quebra da roda.

g) Quando a roda está amarrada ou quando interrompe um corte por alguma razão, desligue a ferramenta mecânica e mantenha-a estática até a roda parar completamente. Nunca tente remover a roda do corte enquanto a roda está em funcionamento, caso contrário poderá ocorrer um ricochete.

Investigue e tome medidas correctivas para eliminar a razão pela qual a roda fica presa.

h) Não renicie a operação de corte na peça de trabalho. Deixe que a roda atinja a velocidade máxima e volte a introduzir, com cuidado, o corte.

A roda pode prender, subir ou fazer ricochete se a ferramenta for arrancada na peça de trabalho.

i) Painéis de suporte ou qualquer peça de trabalho excessivamente grande para minimizar o risco de furo na roda e ricochete.

Peças de trabalho grandes tendem a ceder devido ao seu próprio peso. Os suportes devem estar situados por baixo da peça de trabalho junto da linha de corte e junto da extremidade da peça de trabalho em ambos os lados da roda.

j) Tenha especial cuidado ao fazer um "corte de bolso" em paredes existentes ou outras áreas invisíveis.

A roda saliente pode cortar gás ou tubos de água, cablagem eléctrica ou objectos que possam causar ricochete.

PRECAUÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DAFRESADORA DE ABRIR ROÇOS

1. Nunca opere estas ferramentas eléctricas sem resguardos.

2. Não force a fresadora de abrir roços.

3. Verifique que a velocidade marcada nas rodas diamantadas ou na roda de corte é igual ou superior à velocidade nominal da fresadora de abrir roços.

4. Utilize apenas rodas diamantadas e rodas de corte especificadas.

5. As rodas diamantadas e rodas de corte devem ser armazenadas e manuseadas com cuidado, de acordo com as instruções do fabricante.

6. Inspeccione a roda diamantada ou roda de corte antes de a utilizar, não utilize produtos lascados, com fendas ou de outra forma defeituosos.

7. Segure sempre a pega da estrutura e a pega superior da ferramenta eléctrica com firmeza. Caso contrário, a contraforça produzida poderá resultar num funcionamento errado e até perigoso.

8. Não utilize casquilhos ou adaptadores redutores em separado para adaptar rodas de corte com um orifício diferente de 22,2 mm.

9. Não utilize a máquina para cortar asbestos.

10. As rodas diamantadas continuam a rodar após a ferramenta ser desligada.

11. Use uma máscara de poeira.

Não inale as poeiras nocivas produzidas na operação de corte. As poeiras podem pôr em perigo a sua saúde e a dos que o rodeiam.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	CM7MR	CM7MRU	CM7MC
Voltagem (por áreas)* ¹	(110 V, 230 V) ~		
Entrada de corrente* ¹	2000 W, 2300 W		
Rotação sem carga	6600 min ⁻¹		
Dimensões da roda de diamante	Dia. exterior Dia. furo Espessura (Espessura da peça de instalação.)	180 mm 22,2 mm 1,5 – 2 mm	
Profundidade de corte máxima	35 mm		
Largura máxima de corte	45 mm		
Peso (sem cabo de alimentação e roda de diamante)	7,9 kg	8,8 kg	
Limitador de corrente de arranque* ²	Não	Sim	Não

*1 Não deixe de verificar a voltagem na placa identificadora constante do produto, pois ela está sujeita a mudanças conforme a área.

*2 O limitador de corrente de arranque gera a corrente de arranque de intensidade tal para que o fusível (16A, de queima lenta) não se desligue repentinamente.

ACESSÓRIOS-PADRÃO

- (1) Chave inglesa de 22 mm 1
 (2) Pega lateral 1
 Os acessórios-padrão estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

APLICAÇÕES

Fendas de corte em betão, cimento, tijolo ou telhas. Fendas podem então ser lascadas com uma ferramenta em separado para criar ranhuras para colocar tubagens ou encaminhar cabos.

ANTES DA OPERAÇÃO**1. Fonte de energia**

Certifique-se de que a fonte de energia a ser utilizada está conforme às exigências especificadas na placa identificadora do produto.

2. Interruptor

Certifique-se de que o interruptor está na posição desligada. Se o plugue estiver conectado a um receptáculo quando o interruptor estiver ligado, a ferramenta elétrica vai começar a operar imediatamente, podendo provocar um grave acidente.

3. Cabo de extensão

Quando o local de trabalho não possuir uma fonte de energia, utilize um cabo de extensão de espessura e de potência nominal suficientes. A extensão deve ser mantida tão curta quanto possível.

4. Verificar e instalar a roda de diamante

Verifique se a roda de diamante é do tipo especificado e se não está rachada, quebrada ou dobrada. Verifique se a roda de diamante está bem fixa. Para obter informações sobre a instalação, consulte "Instalar/remover a roda de diamante".

5. Tampa de recolha de pó (Fig. 1, Fig. 2)

A tampa de recolha de pó é um dispositivo para evitar ferimentos caso a roda de diamante quebre durante a operação. Certifique-se de que a tampa está colocada e presa corretamente antes de começar a cortar.

6. Mecanismos de bloqueio do eixo

Verifique se o bloqueio do eixo está desengatado apertando duas ou três vezes o botão de pressão antes de ligar a ferramenta elétrica. (Ver Fig. 3).

7. Ajuste da profundidade de corte (Fig. 6)

Após desapertar o parafuso de aperto (Fig. 1), a fresadora de abrir roços pode ser enviada para qualquer profundidade pretendida, entre 0 mm e 35 mm, segundo a escala no resguardo de pó (Fig. 6). Certifique-se de que o parafuso de aperto está totalmente apertado após o ajuste e definição da profundidade de corte.

ESPECIFICAÇÃO CORRECTA DA FICHA

Aplicado apenas para Fresadoras de abrir roços de 110V fornecidos sem ficha.

Certifique-se de que a ficha que pretende instalar tem uma capacidade de corrente superior à corrente da Fresadora de abrir roços de acordo com a tabela seguinte.

Modelo	Tensão (por áreas)*	Entrada*	Corrente*
CM7MC	110 V ~	2300 W	20,9 A
CM7MR	110 V ~	2000 W	19 A

* Certifique-se de que verifica a placa de características do produto, visto que está sujeita a alterações consoante as áreas.

NOTA

Nunca instale uma ficha com uma capacidade de corrente inferior aos dados especificados na tabela acima.

INSTALAR O TUBO FLEXÍVEL DE RECOLHA DE PÓ

Quando cortar um material que gere pó de corte, utilize o tubo flexível de recolha da seguinte forma:

- Instale o tubo flexível de recolha de pó para a ferramenta elétrica. (Fig. 7)

INSTALAR/REMOVER A RODA DE DIAMANTE

1. Remoção (Fig. 1-5)

- (1) Desligue a máquina da fonte de alimentação.
- (2) Coloque a máquina numa superfície nivelada, com a tampa de pó virada para cima.
- (3) Remova o parafuso de aperto na parte frontal da tampa de pó, que fixa o resguardo de pó.
- (4) Extraia e afaste o resguardo de pó da tampa de pó.
- (5) Fixe o veio de transmissão na respectiva posição premindo o botão (bloqueio do eixo).
- (6) Mantendo o botão premido, remova o parafuso M14 de retenção da roda diamantada utilizando a chave de 22 mm fornecida.
- (7) Remova os espaçadores de lâmina e as rodas diamantadas do veio de transmissão.

2. Instalação (Fig. 1-6)

- (1) Desligue a máquina da fonte de alimentação.
- (2) Instale o espaçador de lâmina (3) no veio de transmissão.
- (3) Coloque a primeira roda diamantada no veio de transmissão.
- (4) Coloque o espaçador/espaçadores de roda seguinte(s) (5) no veio de transmissão de forma a criar a largura de corte pretendida.
- (5) Coloque a segunda roda diamantada no veio de transmissão.
- (6) Instale o espaçador restante, caso ainda não esteja aplicado.
- (7) Coloque a anilha da lâmina, garantindo que o lado côncavo está virado para o eixo de impulsão.
- (8) Fixe o parafuso M14 de retenção da roda diamantada enquanto mantém premido o botão, como anteriormente.
- (9) Certifique-se de que as rodas diamantadas estão fixas e de que não existe movimento lateral ou rotação das rodas diamantadas no veio de transmissão.
- (10) Fixe o resguardo de pó no respectivo local na profundidade de corte pretendida apertando o parafuso de aperto.

CORTAR

1. Procedimentos de corte (Fig. 8)

- (1) Colocar a peça  no material a cortar, certificando-se de que o disco de diamante não está a tocar no material.
- (2) Ligar e cortar lentamente uma ranhura na direção da seta .
- (3) Cortar ao longo da linha de corte, na direção da seta .

2. Operação de ligar e desligar

Ligar: Aperte o botão de bloqueio para frente e depois pressione a alavanca do interruptor.

Desligar: Pressione e solte a alavanca do interruptor.

3. Precauções a serem tomadas imediatamente depois de terminar a operação

Logo após desligar a máquina, continue segurando-a, sem apoá-la, até que o esmeril pare completamente de funcionar. Além de evitar graves acidentes, esta precaução reduzirá a quantidade de poeira e de limalhas de ferro aspiradas pela máquina.

CUIDADO

- Verifique sempre a roda de diamante antes de começar a trabalhar. Nunca utilize uma roda de diamante que esteja rachada, quebrada ou dobrada.
- Não aplique água ou refrigerante na roda de diamante.
- Apenas comece a cortar quando a roda de diamante atingir a velocidade máxima.
- Se a roda de diamante prender ou existir um ruído anormal, desligue imediatamente a electricidade.
- Nunca utilize a roda de diamante para cortar linhas em zigzag ou curvas. Nunca utilize a superfície lateral da roda de diamante. Nunca efectue cortes em inclinação.
- Se aplicar força excessiva à roda de diamante para a alinhar com a roda de corte durante o corte, isto poderá sobrecarregar o motor e provocar queimaduras, e também sobreaquecer a roda de diamante e diminuir a vida útil.
- Fixe a peça de trabalho. Uma peça de trabalho fixada com dispositivos de fixação ou num torno fica mais segura do que fixada manualmente.
- Tenha cuidado para não permitir que o cabo de alimentação entre em contacto com a roda de diamante durante o funcionamento.
- Quando o trabalho estiver concluído, desligue a alimentação e retire a ficha de alimentação da tomada.

MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO

1. Inspeção da roda de diamante

Uma roda de diamante gasta sobre carrega o motor e reduz a eficiência de trabalho. Substituir por uma nova.

2. Entupimento da roda de diamante

A velocidade de desgaste da extremidade de corte da camada de diamante variará consoante o tipo de material a cortar, a velocidade de corte, etc. De maneira geral, os materiais que produzem partículas de corte granulares podem raspar no agente de revestimento e acelerar o desgaste da camada de diamante. Por outro lado, os materiais que produzem partículas de pó poderão provocar o entupimento da camada de diamante, o que reduzirá a eficiência de corte. Quando ocorrer entupimento, uma força adicional aplicada para tentar aumentar a velocidade de corte por vezes fará com que ocorram faiscas em torno da circunferência da roda de diamante. Nesse caso, pare de utilizar a cortadora e inspecione cuidadosamente a extremidade de corte, esfregando-a com os dedos. Se a camada de diamante parecer suave (sem aspereza ou abrasão) está entupida com pó e deve ser “rectificada”.

Para uma boa rectificação, aproximadamente 5 metros de um corte ligeiramente acelerado a uma profundidade de 10 mm num material relativamente suave, que produz partículas de corte granular (tais como cimento ou tijolo) restabelecerá a eficácia de corte da camada de diamante e prolongará a vida útil da roda de diamante.

O material de diamante é susceptível a altas temperaturas e começará a deteriorar-se a aproximadamente 600°C. As temperaturas mais elevadas provocarão a decomposição de material de diamante. Da mesma forma, é importante efectuar a “rectificação”, logo que ocorra a formação de entupimentos ou faiscas.

3. Inspeção dos parafusos de montagem

Inspeccione regularmente todos os parafusos de montagem e se certifique de que estão corretamente apertados. Se algum deles estiver fróxio, reaperte-o imediatamente. Caso isso não seja feito, pode resultar em perigo grave.

4. Manutenção do motor

A unidade de enrolamento do motor é o verdadeiro "coração" da ferramenta elétrica. Cuide bem para assegurar que o enrolamento não se danifique e/ou se molhe com óleo ou água.

5. Inspeção das escovas de carvão (Fig. 9)

O motor emprega escovas de carvão que são peças de consumo.

Quando elas estiverem gastas ou quase chegando ao "limite de uso", podem causar problemas no motor. Quando o motor estiver equipado com uma escova de carvão de parada automática, ele pára automaticamente.

Nesse momento, troque ambas as escovas de carvão por novas que possuam o mesmo número mostrado na ilustração. Além disso, mantenha sempre limpas as escovas de carvão e certifique-se de que elas deslizam livremente nos suportes de escova.

6. Troca de uma escova de carvão

CM7MC (Fig. 10)

<Desmontagem>

(1) Desaperte o parafuso de fixação D4 que retém a protetor da escova e retire o protetor da escova.

(2) Utilize a chave sextavada auxiliar ou uma chave de fenda pequena para empurrar a borda da mola que está pressionando para baixo a escova de carvão. Retire a ponta da mola em direção à parte externa do suporte de escova.

(3) Tire a ponta do rabicho da escova de carvão da parte final do suporte de escova e, então, retire a escova de carvão do seu suporte.

<Montagem>

(1) Insira a ponta do rabicho da escova de carvão na parte final do suporte de escova.

(2) Insira a escova de carvão no suporte de escova.

(3) Utilize uma chave sextavada auxiliar ou uma chave de fenda pequena para recolocar a ponta da mola na cabeça da escova de carvão.

(4) Monte a tampa da escova e aperte o parafuso D4.

CM7MR • CM7MRU

Desmonte o protetor da escova com uma chave de fenda. A escova de carvão pode ser retirada facilmente.

7. Lista de peças para conserto

CUIDADO

Consertos, modificações e inspeção de Ferramentas Elétricas da Hitachi devem ser realizados por uma Oficina Autorizada da Hitachi.

Esta lista de peças pode ser útil se apresentada com a ferramenta na Oficina Autorizada da Hitachi ao solicitar conserto ou manutenção.

Na operação e na manutenção das ferramentas elétricas, devem-se observar as normas de segurança e os padrões prescritos por cada país.

MODIFICAÇÃO

As Ferramentas Elétricas da Hitachi estão sempre sendo aperfeiçoadas e modificadas para incorporar os mais recentes avanços tecnológicos.

Dessa forma, algumas peças podem mudar sem aviso prévio.

GARANTIA

Garantimos que a Hitachi Power Tools obedece às respectivas normas específicas estatutárias/de país. Esta garantia não cobre avarias ou danos derivados de má utilização, abuso ou desgaste normal. Em caso de queixa, envie a Ferramenta, não desmontada, juntamente com o CERTIFICADO DE GARANTIA que se encontra no fundo destas instruções de utilização, para um Centro de Serviço Autorizado Hitachi.

NOTA

Devido ao contínuo programa de pesquisa e desenvolvimento da HITACHI, as especificações aqui contidas estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Informação a respeito de ruídos e vibração do ar

Os valores medidos foram determinados de acordo com a EN60745 e declarados em conformidade com a ISO 4871.

Nível de potência sonora ponderada A medida: 110 dB (A)

Nível de pressão sonora ponderada A medida: 99 dB (A)

Imprecisão KpA: 3 dB (A)

Use proteção auditiva.

Os valores totais da vibração (soma do vector triax) são determinados de acordo com a norma EN60745.

Valor de emissão de vibrações $\mathbf{a_h} = 7,4 \text{ m/s}^2$

Incerteza de K = 1,5 m/s²

O valor total de vibração declarado foi medido de acordo com um método de teste padrão e pode ser utilizado para comparar ferramentas.

Pode também ser utilizado numa avaliação preliminar de exposição.

AVISO

○ O valor de emissão de vibrações durante a utilização da ferramenta elétrica pode ser diferente do valor total declarado, consoante as formas de utilização da ferramenta.

○ Identificar as medidas de segurança para proteger o operador, que são baseadas numa estimativa de exposição nas actuais condições de utilização (tendo em conta todas as partes do ciclo de funcionamento, tais como os tempos em que a ferramenta é desligada e quando está a funcionar ao ralenti, além do tempo de accionamento do gatilho).

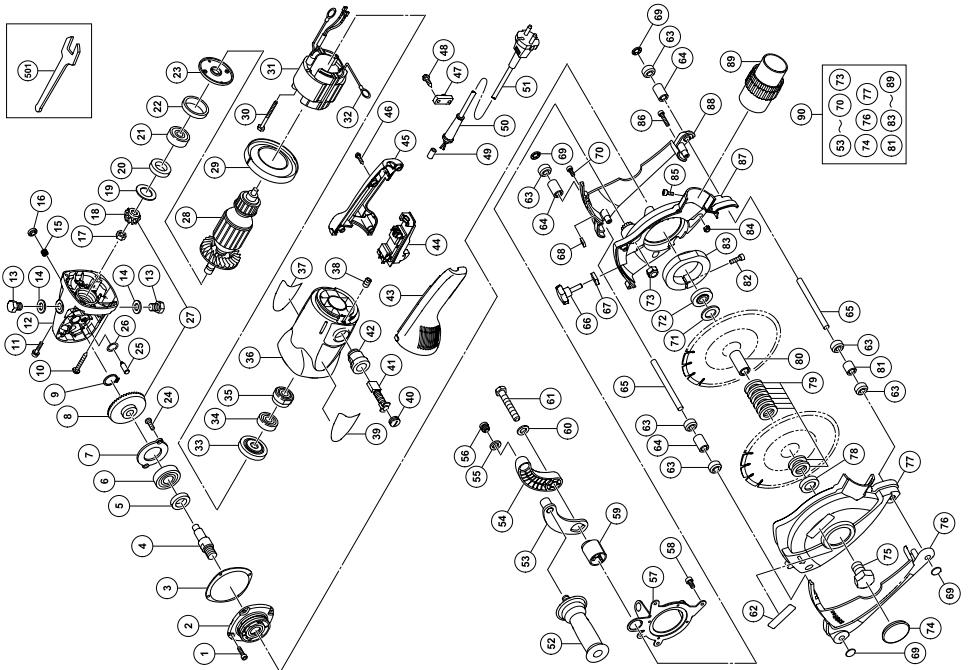
- **Informação sobre o sistema de fornecimento de energia de voltagem nominal 230 V~ (Para CM7MR • CM7MC)**

Sob condições desfavoráveis dos circuitos, esta ferramenta elétrica pode causar quedas de voltagem transitórias ou flutuações que interferem na voltagem.


Esta ferramenta elétrica foi planejada para ser conectada a um sistema de fornecimento de energia com a impedância máxima permitível Z_{MAX} de 0,28 Ohm (CM7MC: 0,23 Ohm) no ponto de interface (caixa de ligações de força) do usuário.

O usuário precisa se certificar que esta ferramenta elétrica está conectada a um sistema de fornecimento de energia que preencha o requisito acima.


Se necessário, o usuário pode solicitar à companhia de fornecimento de energia elétrica um sistema de impedância no ponto de interface.



Item No.	Part Name	Q'TY	Item No.	Part Name	Q'TY
1	HEX SOCKET HD BOLT (W/FLANGE) M6x16	4	47	CORD CLIP	1
2	PACKING GLAND	1	48	TAPPING SCREW (W/FLANGE) D4x16	2
3	SEAL PLATE	1	49	TUBE (D)	1
4	SPINDLE	1	50	CORD ARMOR D10.7	1
5	FELT PACKING (B)	1	51	CORD	1
6	BALL BEARING 6302/VVCMPS2L	1	52	SIDE HANDLE FOR M14	1
7	BEARING COVER (B)	1	53	HANDLE ARM(B)	1
8	GEAR	1	54	HANDLE ARM(A)	1
9	RETAINING RING FOR D12 SHAFT	1	55	D12 NYLON WASHER	1
10	TAPPING SCREW (W/FLANGE) D8x35 (BLACK)	4	56	HANDLE PLUG	1
11	SEAL LOCK HEX SOCKET BOLT (W/SP.WASHER) M5x14	2	57	GEAR BOX BRACKET	1
12	GEAR COVER ASSY	1	58	HEX SOCKET BOLT M5x12	4
13	M14 SPECIAL BOLT	2	59	HANDLE RATCHET	1
14	D14 NYLON WASHER	2	60	D12 BOLT WASHER	1
15	SPRING	1	61	M12 BOLT	1
16	PUSHING BUTTON	1	62	HITACHI LABEL (C)	1
17	SPECIAL NUT M10	1	63	ROLLER	6
18	PINION	1	64	ROLLER SPACER (30)	3
19	SEAL WASHER	1	65	ROLLER SHAFT	2
20	FELT PACKING	1	66	KNOB BOLT	1
21	BALL BEARING 6301/VVCMPS2L	1	67	LOCK WASHER	1
22	RUBBER RING (B)	1	68	M8 SQUARE NUT	1
23	BEARING COVER (A)	1	69	SHAFT CAP	4
24	MACHINE SCREW M5x10	2	70	HEX SOCKET BOLT M4x12	1
25	LOCK PIN	2	71	BLADE SPACER (3)	1
26	O-RING	1	72	WHEEL WASHER (A)	1
27	GEAR AND PINION ASSY	1	73	M12 NYLOC NUT	1
28	ARMATURE	1	74	RUBBER GROMMET	1
29	FAN GUIDE	1	75	M14 BOLT	1
30	HEX. HD. TAPPING SCREW D5x60	2	76	DUST GUARD (A)	1
31	STATOR ASSY	1	77	DUST COVER (A)	1
32	BRUSH TERMINAL	2	78	BLADE WASHER	1
33	DUST SEAL	1	79	BLADE SPACER (5)	8
34	BALL BEARING 6000/VVCMPS2L	1	80	DRIVE SHAFT	1
35	BEARING BUSHING	1	81	ROLLER SPACER (20)	1
36	HOUSING ASSY	1	82	HEX SOCKET BOLT M6x25	1
37	HITACHI LABEL (A)	1	83	GEAR BOX CLAMP	1
38	HEX. SOCKET SET SCREW M5x8	2	84	M6 NYLOC NUT	4
39	NAME PLATE	1	85	HEX SOCKET BOLT M5x12	1
40	BRUSH CAP	1	86	HEX SOCKET BOLT M4x20	6
41	CARBON BRUSH	2	87	DUST COVER (B)	1
42	BRUSH HOLDER	2	88	DUST GUARD (B)	1
43	HANDLE (A)	1	89	VACUUM COUPLING	1
44	SWITCH (P PILLAR TYPE) W/SAFETY LOCK	1	90	DUST COVER ASSY	1
45	HANDLE (B)	1	91	22MM WRENCH	1
46	TAPPING SCREW (W/FLANGE) D4x16 (BLACK)	4			

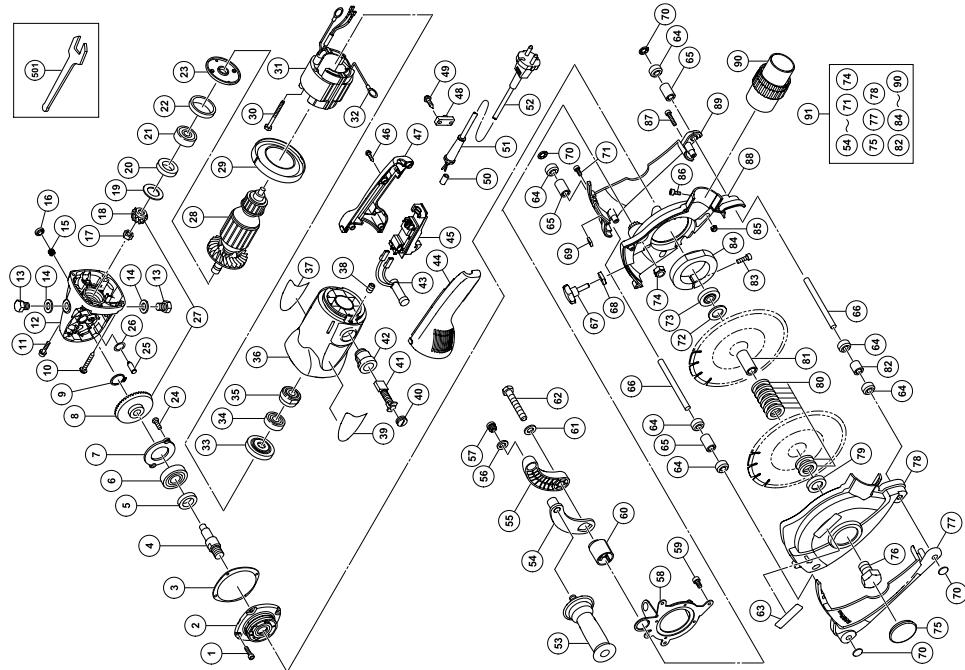

Item No.	Part Name	Q'TY	Item No.	Part Name	Q'TY
1	HEX SOCKET HD. BOLT (WF/LANGE) M5x16	4	46	TAPPING SCREW (WF/LANGE) D4x16	4
2	PACKING GLAND	1	47	HANDLE (B)	1
3	SEAL PLATE	1	48	CORD CLIP	1
4	SPINDLE	1	49	TAPPING SCREW (WF/LANGE) D4x16	2
5	FELT PACKING (B)	1	50	TUBE (D)	2
6	BALL BEARING 6302VVCMPS2L	1	51	CORD ARMOR	1
7	BEARING COVER (B)	1	52	CORD	1
8	GEAR	1	53	SIDE HANDLE FOR M14	1
9	RETAINING RING FOR D12 SHAFT	1	54	HANDLE ARM (B)	1
10	TAPPING SCREW (WF/LANGE) D5x35	4	55	HANDLE ARM (A)	1
11	SEAL LOCK HEX SOCKET BOLT (W/ SP WASHER) M5x14	2	56	D12 NYLON WASHER	1
12	GEAR COVER ASS'Y	1	57	HANDLE PLUG	1
13	M14 SPECIAL BOLT	2	58	GEAR BOX BRACKET	1
14	D14 NYLON WASHER	2	59	HEX SOCKET BOLT M6x12	4
15	SPRING	1	60	HANDLE RATCHET	1
16	PUSHING BUTTON	1	61	D12 BOLT/WASHER	1
17	SPECIAL NUT M10	1	62	M12 BOLT	1
18	PINION	1	63	HITACHI LABEL (C)	1
19	SEAL WASHER	1	64	ROLLER	6
20	FELT PACKING	1	65	ROLLER SPACER (30)	3
21	BALL BEARING 6301VVCMPS2L	1	66	ROLLER SHAFT	2
22	RUBBER RING (B)	1	67	KNOB BOLT	1
23	BEARING COVER (A)	1	68	LOCK WASHER	1
24	MACHINE SCREW M5x10	2	69	M8 SQUARE NUT	1
25	LOCK PIN	1	70	SHAFT CAP	4
26	O-RING	1	71	HEX SOCKET BOLT M4x12	1
27	GEAR AND PINION ASSY	1	72	BLADE SPACER (3)	1
28	ARMATURE	1	73	WHEEL WASHER (A)	1
29	FAN GUIDE	1	74	M12 NYLOC NUT	1
30	HEX HD. TAPPING SCREW D5x60	2	75	RUBBER GROMMET	1
31	STATOR ASS'Y	1	76	M14 BOLT	1
32	BRUSH TERMINAL	2	77	DUST GUARD (A)	1
33	DUST SEAL	1	78	DUST COVER (A)	1
34	BALL BEARING 6000VVCMPS2L	1	79	BLADE WASHER	1
35	BEARING BUSHING	1	80	BLADE SPACER (5)	8
36	HOUSING ASSY	1	81	DRIVE SHAFT	1
37	HITACHI LABEL (A)	1	82	ROLLER SPACER (20)	1
38	HEX. SOCKET SET SCREW M5x8	2	83	HEX SOCKET BOLT M6x25	1
39	NPIEURO (A) (CM7MRU)	1	84	GEAR BOX CLAMP	1
39	NPIEURO (A) (CM7MRU)	1	85	M6 NYLOC NUT	4
40	BRUSH CAP	2	86	HEX SOCKET BOLT M6x12	1
41	CARBON BRUSH	2	87	HEX SOCKET BOLT M4x20	6
42	BRUSH HOLDER	2	88	DUST COVER (B)	1
43	RESISTOR	1	89	DUST GUARD (B)	1
44	HANDLE (A)	1	90	VACUUM COUPLING	1
45	SWITCH	1	91	DUST COVER ASSY	1
			54	(71) (74)	
			55	(75) (77) (78)	
			56	(82) (84) (90)	

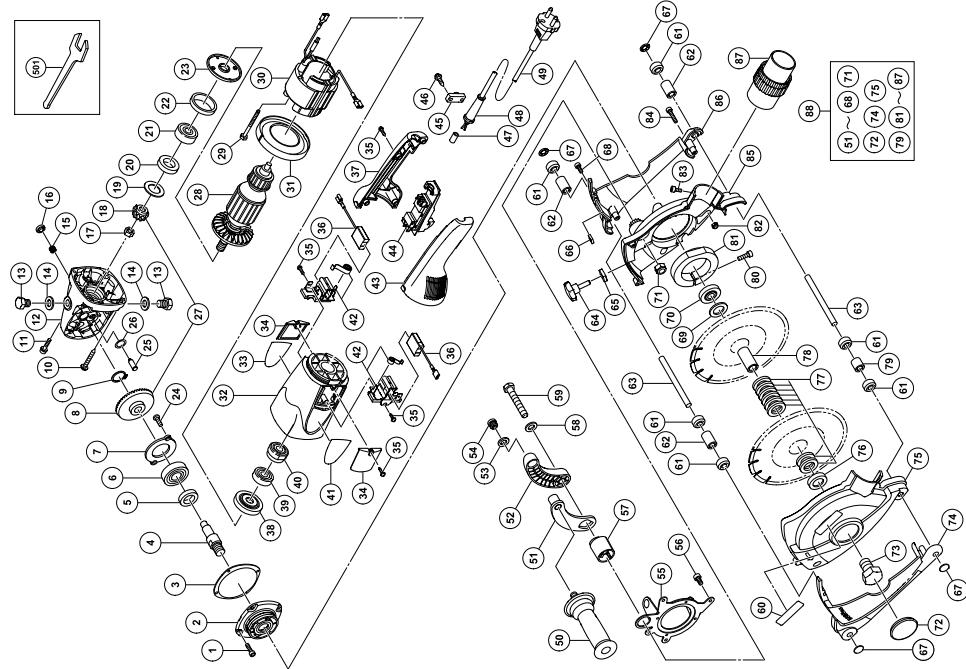

Item No.	Part Name	Q'TY	Item No.	Part Name	Q'TY
1	HEX SOCKET HD. BOLT (W/FLANGE) M5x16	4	47	TUBE (D)	2
2	PACKING GLAND	1	48	CORD ARMOR	1
3	SEAL PLATE	1	49	CORD	1
4	SPINDLE	1	50	SIDE HANDLE FOR M14	1
5	FELT PACKING (B)	1	51	HANDLE ARM (B)	1
6	BALL BEARING 6301DDCMP52L	1	52	HANDLE ARM (A)	1
7	BEARING COVER (B)	1	53	D12 NYLON WASHER	1
8	GEAR	1	54	HANDLE PLUG	1
9	RETAINING RING FOR D12 SHAFT	1	55	GEAR BOX BRACKET	1
10	TAPPING SCREW (W/FLANGE) D5x3	4	56	HEX SOCKET BOLT M5x12	4
11	SEAL LOCK HEX SOCKET BOLT (W/ SP WASHER) M5x14	2	57	HANDLE RATCHET	1
12	GEAR COVER ASSY	1	58	D12 BOLT/WASHER	1
13	M14 SPECIAL BOLT	2	59	M12 BOLT	1
14	D14 NYLON WASHER	2	60	HITACHI LABEL (C)	1
15	SPRING	1	61	ROLLER	6
16	PUSHING BUTTON	1	62	ROLLER SPACER (30)	3
17	SPECIAL NUT M10	1	63	ROLLER SHAFT	2
18	PINION	1	64	KNOB BOLT	1
19	SEAL WASHER	1	65	LOCK WASHER	1
20	FELT PACKING	1	66	M8 SQUARE NUT	1
21	BALL BEARING 6301DDCMP52L	1	67	SHAFT CAP	4
22	RUBBER RING (B)	1	68	HEX SOCKET BOLT M4x12	1
23	BEARING COVER (A)	1	69	BLADE SPACER (3)	1
24	MACHINE SCREW M5x10	2	70	WHEEL WASHER (A)	1
25	LOCK PIN	1	71	M12 NYLOC NUT	1
26	O-RING	1	72	RUBBER GROMMET	1
27	GEAR AND PINION ASSY	1	73	M14 BOLT	1
28	ARMATURE ASSY	1	74	DUST GUARD (A)	1
29	HEX. HD. TAPPING SCREW D5x75	2	75	DUST COVER (A)	1
30	STATOR	1	76	BLADE WASHER	1
31	FAN GUIDE	1	77	BLADE SPACER (5)	8
32	HOUSING ASSY	1	78	DRIVE SHAFT	1
33	NAME PLATE	1	79	ROLLER SPACER (20)	1
34	BRUSH COVER	2	80	HEX SOCKET BOLT M6x25	1
35	TAPPING SCREW (W/FLANGE) D4x16	8	81	GEAR BOX CLAMP	1
36	CARBON BRUSH	2	82	M5 NYLOC NUT	4
37	HANDLE (B)	1	83	HEX SOCKET BOLT M5x12	1
38	DOSE	1	84	HEX SOCKET BOLT M4x20	6
39	BALL BEARING 6000VVCMPS2L	1	85	DUST COVER (B)	1
40	BEARING BUSHING	1	86	DUST GUARD (B)	1
41	HITACHI LABEL (B)	1	87	VACUUM COUPLING	1
42	BRUSH HOLDER SET	2	88	DUST COVER ASSY	1
43	HANDLE (A)	1	501	22MM WRENCH	1
44	SWITCH (PILLAR TYPE) W/SAFETY LOCK	1			
45	CORD CLIP	1			
46	TAPPING SCREW (W/FLANGE) D4x16	2			

English	<u>GUARANTEE CERTIFICATE</u> ① Model No. ② Serial No. ③ Date of Purchase ④ Customer Name and Address ⑤ Dealer Name and Address (Please stamp dealer name and address)	Nederlands	<u>GARANTIEBEWIJS</u> ① Modelnummer ② Serienummer ③ Datum van aankoop ④ Naam en adres van de gebruiker ⑤ Naam en adres van de handelaar (Stempel a.u.b. naam en adres vande de handelaar)
Deutsch	<u>GARANTIESCHEIN</u> ① Modell-Nr. ② Serien-Nr. ③ Kaufdatum ④ Name und Anschrift des Kunden ⑤ Name und Anschrift des Händlers (Bitte mit Namen und Anschrift des Handlers abstempeln)	Español	<u>CERTIFICADO DE GARANTIA</u> ① Número de modelo ② Número de serie ③ Fecha de adquisición ④ Nombre y dirección del cliente ⑤ Nombre y dirección del distribuidor (Se ruega poner el sellú del distribuidor con su nombre y dirección)
Français	<u>CERTIFICAT DE GARANTIE</u> ① No. de modèle ② No de série ③ Date d'achat ④ Nom et adresse du client ⑤ Nom et adresse du revendeur (Cachet portant le nom et l'adresse du revendeur)	Português	<u>CERTIFICADO DE GARANTIA</u> ① Número do modelo ② Número do série ③ Data de compra ④ Nome e morada do cliente ⑤ Nome e morada do distribuidor (Por favor, carimbe o nome e morada do distribuidor)
Italiano	<u>CERTIFICATO DI GARANZIA</u> ① Modello ② N° di serie ③ Data di acquisto ④ Nome e indirizzo dell'acquirente ⑤ Nome e indirizzo del rivenditore (Si prega di apporre il timbro con questi dati)		

HITACHI

①	
②	
③	
④	
⑤	



Hitachi Power Tools Europe GmbH

Siemensring 34, 47877 willich, Germany
Tel: +49 2154 49930
Fax: +49 2154 499350
URL: <http://www.hitachi-powertools.de>

Hitachi Power Tools Netherlands B. V.

Brabanthaven 11, 3433 PJ Nieuwegein, The Netherlands
Tel: +31 30 6084040
Fax: +31 30 6067266
URL: <http://www.hitachi-powertools.nl>

Hitachi Power Tools (U. K.) Ltd.

Precedent Drive, Rooksley, Milton Keynes, MK 13, 8PJ, United Kingdom
Tel: +44 1908 660663
Fax: +44 1908 606642
URL: <http://www.hitachi-powertools.co.uk>

Hitachi Power Tools France S. A. S.

Prac de l'Eglantier 22, rue des Cerisiers, Lisses-C. E. 1541,
91015 EVRY CEDEX, France
Tel: +33 1 69474949
Fax: +33 1 60861416
URL: <http://www.hitachi-powertools.fr>

Hitachi Power Tools Belgium N.V. / S.A.

Koningin Astridlaan 51, B-1780 Wemmel, Belgium
Tel: +32 2 460 1720
Fax: +32 2 460 2542
URL <http://www.hitachi-powertools.be>

Hitachi Fercad Power Tools Italia S.p.A

Via Retrone 49, 36077, Altavilla Vicentina (VI), Italy
Tel: +39 0444 548111
Fax: +39 0444 548110
URL: <http://www.hitachi-powertools.it>

Hitachi Power Tools Iberica, S.A.

Puigbarral, 26-28 Pol. Ind. Can Petit 08227 TERRSSA (Barcelona) Spain
Tel: +34 93 735 6722
Fax: +34 93 735 7442
URL: <http://www.hitachi-powertools.es>

Hitachi Power Tools Österreich GmbH

Str. 7, Objekt 58/A6, Industriezentrum NÖ –Süd 2355
Wiener Neudorf, Austria
Tel: +43 2236 64673/5
Fax: +43 2236 63373
URL: <http://www.hitachi-powertools.at/>

English	Nederlands
Object of declaration: Hitachi Wall Chaser CM7MR, CM7MRU, CM7MC <u>EC DECLARATION OF CONFORMITY</u> We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with standards or standardization documents EN60745-1, EN60745-2-23, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2 and EN61000-3-3 in accordance with Directives 2004/108/EC and 2006/42/EC. This product also conforms to RoHS Directive 2011/65/EU. The European Standards Manager at Hitachi Koki Europe Ltd. is authorized to compile the technical file. This declaration is applicable to the product affixed CE marking.	Onderwerp van verklaring: Hitachi Muurfrees CM7MR, CM7MRU, CM7MC <u>EC VERKLARING VAN CONFORMITEIT</u> Wij verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat dit product conform de richtlijnen of gestandaardiseerde documenten EN60745-1, EN60745-2-23, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2 en EN61000-3-3 voldoet aan de eisen van bepalingen 2004/108/EC en 2006/42/EC. Dit product voldoet ook aan de RoHS-richtlijn 2011/65/EU. De manager voor Europese normen van Hitachi Koki Europe Ltd. heeft de bevoegdheid tot het samenstellen van het technische bestand. Deze verklaring is van toepassing op produkten voorzien van de CE-markeringen.
Deutsch	Español
Gegenstand der Erklärung: Hitachi Mauernutfräse CM7MR, CM7MRU, CM7MC <u>EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG</u> Wir erklären mit alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt den Standards oder Standardisierungsdokumenten EN60745-1, EN60745-2-23, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2 und EN61000-3-3 in Übereinstimmung mit den Direktiven 2004/108/EG und 2006/42/EG entspricht. Dieses Produkt stimmt auch mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU überein. Der Manager für europäische Standards bei der Hitachi Koki Europe Ltd. ist zum Verfassen der technischen Datei befugt. Diese Erklärung gilt für Produkte, die die CE-Markierung tragen.	Objeto de declaración: Hitachi Rozadora CM7MR, CM7MRU, CM7MC <u>DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE</u> Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que este producto está de acuerdo con las normas o con los documentos de normalización EN60745-1, EN60745-2-23, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2 y EN61000-3-3, según indican las Directrices 2004/108/CE y 2006/42/CE. Este producto satisface también los requisitos establecidos por la Directiva 2011/65/EU (RoHS). El Jefe de Normas Europeas de Hitachi Koki Europe Ltd. está autorizado para recopilar archivos técnicos. Esta declaración se aplica a los productos con marcas de la CE.
Français	Português
Objet de la déclaration: Hitachi Rainureuse diamant CM7MR, CM7MRU, CM7MC <u>DECLARATION DE CONFORMITE CE</u> Nous déclarons sous notre seule et entière responsabilité que ce produit est conforme aux normes ou documents de normalisation EN60745-1, EN60745-2-23, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2 et EN61000-3-3 en accord avec les Directives 2004/108/CE et 2006/42/CE. Ce produit est aussi conforme à la Directive RoHS 2011/65/EU. Le responsable des normes européennes d'Hitachi Koki Europe Ltd. est autorisé à compiler les données techniques. Cette déclaration s'applique aux produits désignés CE.	Objeto de declaração: Hitachi Fresadora de abrir roços CM7MR, CM7MRU, CM7MC <u>DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE</u> Declaramos, sob nossa única e inteira responsabilidade, que este produto está de acordo com as normas ou documentos normativos EN60745-1, EN60745-2-23, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2 e EN61000-3-3, em conformidade com as Directrizes 2004/108/CE e 2006/42/CE. Este produto está também em conformidade com a Directiva RoHS 2011/65/EU. O Gestor de Normas Europeias da Hitachi Koki Europe Ltd. está autorizado a compilar o ficheiro técnico. Esta declaração se aplica aos produtos designados CE.
Italiano	
Oggetto della dichiarazione: Hitachi Scanalatore CM7MR, CM7MRU, CM7MC <u>DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE</u> Dichiariamo sotto nostra responsabilità che questo prodotto è conforme agli standard o ai documenti sulla standardizzazione EN60745-1, EN60745-2-23, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2 e EN61000-3-3 in conformità alle Direttive 2004/108/CE e 2006/42/CE. Il prodotto è inoltre conforme alla direttiva RoHS 2011/65/EU. Il Responsabile delle Norme Europee di Hitachi Koki Ltd. è autorizzato a compilare la scheda tecnica. Questa dichiarazione è applicabile ai prodotti cui sono applicati i marchi CE.	

Hitachi Koki Europe Ltd.

Clonshaugh Business & Technology Park, Dublin 17,
Ireland

Representative office in Europe

Hitachi Power Tools Europe GmbH

Siemensring 34, 47877 Willich 1, F. R. Germany

Head office in Japan

Hitachi Koki Co., Ltd.

Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan



30. 4. 2014

John de Loughry

John de Loughry
European Standard Manager

30. 4. 2014

F. Tashimo

F. Tashimo
Vice-President & Director